

Nr projektu: P24016

**WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO ZADASZENIA
PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO NA WĘZŁE PRZESIADKOWYM W
OKOLICY UL. LOTNICZEJ WĘ WROCŁAWIU**

Inwestor: **Gmina Wrocław**
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

 
Jednostka organizacyjna: **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu**
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Obiekt: **Zadaszenie przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym przy ul. Lotniczej**

Lokalizacja: **m. Wrocław, woj. dolnośląskie**

Branża: **Mostowa**

Stadium: **Ocena stanu technicznego**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
STANOWISKO	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/ specjalność	Data	Podpis
BRANŻA MOSTOWA				
Projektant	dr inż. Mariusz Pustelnik	OPL/0504/PWOM/09 mostowa	11.2024 r.	
Projektant	mgr inż. Przemysław Węś	OPL/1607/PBM/19 mostowa	11.2024 r.	

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	2
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	2
3. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3
4.1. Lokalizacja obiektu	3
4.2. Konstrukcja zadaszania	3
4.3. Inwentaryzacja fotograficzna obiektu	4
5. INWENTARYZACJA USZKODZEŃ	6
5.1. Zakres przeprowadzonych oględzin	6
5.2. Dokumentacja fotograficzna wybranych uszkodzeń	7
5.3. Opis zinwentaryzowanych uszkodzeń	12
5.4. Ocena zinwentaryzowanych uszkodzeń	13
6. Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe	14
7. Badania nieniszczące betonu	14
8. TYMCZASOWE PODPARCIE	15
9. Propozycja sposobu naprawy zadaszania	16
9.1. Założenia ogólne	16
9.2. Propozycja wzmocnienia	17
10. WNIOSKI KOŃCOWE	18


ZAŁĄCZNIKI:

1. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO- WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
2. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
3. RAPORT Z PRZEGLĄDU
4. RYSUNKI- ZADASZENIE- STAN PROJEKTOWY
5. RYSUNKI- POPARCIE TYMCZASOWE
6. RYSUNKI- PROPOZYCJA NAPRAW

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego zadaszenie przystanku tramwajowego w węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu.

Orientacyjną lokalizację obiektu przedstawiono na rysunku poniżej.

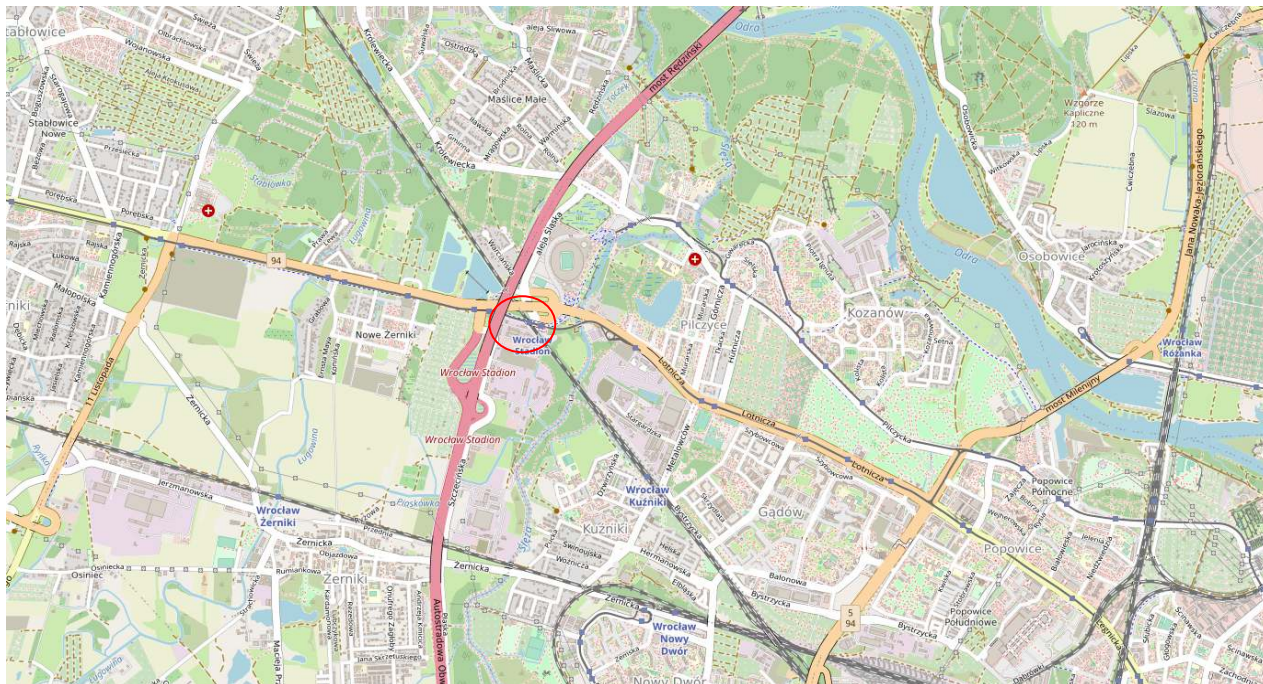

Rys. 1.1. Lokalizacja obiektu

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego przedmiotowego zadaszenia.

Zakres opracowania w szczególności obejmuje:

- Przegląd szczegółowy obiektu
- Obliczenia statyczno- wytrzymałościowych
- Badania nieniszczące betonu
- Wykonanie projektu tymczasowego podparcia
- Propozycje sposobu naprawy obiektu

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa nr TXZ/TRN/261/80/2024 zawarta w dniu 26.09.2024 r. pomiędzy Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Jednostka Organizacyjna Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, a Pracownia Projektowa Mostopol Sp z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole.

Podstawę opracowania stanowią:

- Oględziny obiektu i inwentaryzacja własna wykonane w dniach 20.11.2024 i 28.11.2024.
- Dokumentacja archiwalna
- "Ekspertyza stanu technicznego węzła przesiadkowego Wrocław- Stadion- Wiaduktu Tramwajowego nad PKP i al. Śląską we Wrocławiu", Wrocław, styczeń 2023.
- Obowiązujące przepisy, rozporządzenia oraz literatura techniczna

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowe zadaszenie znajduje się na wiadukcie tramwajowym, zlokalizowanym nad aleją Śląską i linią kolejową nr 273 Wrocław Główny- Szczecin Główny, stanowiącym węzeł przesiadkowy przy stadionie miejskim we Wrocławiu "Tarczyński Arena".

4.2. Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia jest monolityczną, płytową, żelbetową konstrukcją sprężoną o czworobocznym, nieforemnym kształcie w planie.

Grubość płyty zadaszenia jest zmienna i wynosi od około 0,21 do 0,50m.

Spadki (pochylenia dachu) na kierunku północ południe wynoszą około 10% natomiast na kierunku wschód- zachód około 1%.

Konstrukcję zadaszenia sprężono dwukierunkowo, za pośrednictwem czterożyłowych kabli sprężających, bez przyczepnościowych typu "monostrand".

Podparcie zadaszenia stanowią trzy żelbetowe, monolityczne ściany oparte na fundamentach oraz nieregularny układ słupów stalowych wypełnionych betonem, podpartych na konstrukcji wiaduktu zlokalizowanego w strefie węzła.

Zarówno podpierające ściany o grubości około 0,70m jak i stalowe słupy średnicy $\varnothing 300$ są w odchyłone od płaszczyzny pionowej.

Projektową geometrię zadaszenia przedstawiono w zał. Nr 4 niniejszej dokumentacji.

4.3. Inwentaryzacja fotograficzna obiektu



Rys. 4.1. Widok na zadaszenie od strony wschodniej



Rys. 4.2. Widok na zadaszenie od strony północno-wschodniej



Rys. 4.3. Widok na zadaszenie od strony zachodniej

5. INWENTARYZACJA USZKODZEŃ

5.1. Zakres przeprowadzonych oględzin

Istniejący stan konstrukcji przedmiotowego zadaszenia oceniono na podstawie oględzin obiektu w terenie, przeprowadzonych w dniach 20.11.2024 oraz 28.11.2024.

Ogólny przegląd obiektu przeprowadzono z poziomu terenu w dniu 28.11.2024r.

Oględziny oraz ocenę zadaszenia w kwestii zaobserwowanego, newralgicznego uszkodzenia na połączeniu płyty zadaszenia z jednym ze słupów podpierających, przeprowadzono w nocy 19/20.11.2024 r. z wykorzystaniem windy hydraulicznej.

Szczegółową ocenę stanu technicznego zadaszenia przedstawiono w raporcie z przeglądu szczegółowego obiektu zadaszenia, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

W punkcie 5.2 przedstawiono wybraną dokumentację fotograficzną zinventaryzowanych uszkodzeń zadaszenia wraz z ich opisem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna wybranych uszkodzeń



Rys. 5.1. Widok na jeden ze słupów podpierających.
Widoczne uszkodzenie zabezpieczeń atykorozyjnych słupa oraz rdzawe zacieki w strefie połączenia głowicy z płytą zadaszenia.



Rys. 5.2. Widok na jeden ze słupów podpierających.
Widoczna korozja betonu oraz rdzawe zacieki wokół blachy zamykającej głowicę świadczące o nieszczelności lub zniszczeniu izolacji zadaszenia.



Rys. 5.3. Widok na płytę zadaszeni od spodu, w strefie słupa S4.
Widoczne “wbicie” stalowego słupa w płytę zadasznia oraz zakres zinwentaryzowanej pustki powietrznej.



Rys. 5.4. Widok na strefę “wbicia” słupa S4 w powierzchnię płyty zadaszenia. Widoczny zakres szacowanej pustki (kieszeni) na podstawie zasięgu miary drewnianej.



Rys. 5.5. Widok na strefę “wbicia” słupa S4 w powierzchnię płyty zadaszenia. Widoczny zakres “kieszeni” powietrznej oraz odposojenie zbrojenia dolnego płyty od otuliny.



Rys. 5.6. Widok na strefę “wbicia” słupa S4 w powierzchnię płyty zadaszenia.
Widoczne zniszczenie (zmiażdżenie betonu) w miejscu “przbicia”

5.3. Opis zinwentaryzowanych uszkodzeń

Podczas oględzin i inwentaryzacji w terenie stwierdzono występowanie następujących uszkodzeń:

- słup S4 (wg dokumentacji projektowej) jest “wbity” w płytę zadaszenia na głębokość około 7,5cm.
- w obecnym stanie, słup opiera się na zbrojeniu dolnym płyty zadaszenia
- pomiędzy otuliną dolną, a dolnymi prętami zbrojeniowymi płyty występuje wolna przestrzeń (tzw. kieszeń).
- podczas badań manualnych sztywną miarą drewnianą stwierdzono, że zakres “kieszeni” wynosi od 40-60 cm w każdym z kierunków.
- na podstawie badań manualnych (obstukiwanie młotkiem ciężkim) stwierdzono, że zakres pustki powietrznej oraz zniszczenia betonu sięga od 60 do 110 cm w zależności od kierunku.
- na powierzchni górnej płyty zadaszenia jednoznacznie wyczuwalne jest uwypuklenie całej powierzchni bezpośrednio nad słupem jak i wokół strefy podparcia.
- na podstawie badań manualnych (obstukiwanie młotkiem ciężkim) stwierdzono, że zakres pustki powietrznej oraz zniszczenia struktury betonu występuje również na górnej powierzchni płyty w strefie słupa S4, a jej zasięg sięga około 100cm na kierunku wschód-zachód oraz od 150 do 250 cm na kierunku północ południe.
- na powierzchni peronu w strefie słupa S4 stwierdzono występowanie luźnych fragmentów betonu spadających z wysokości w miejscu zinwentaryzowanego “przebicia” płyty zadaszenia
- na dolnej powierzchni płyty zadaszenia, szczególnie w strefie krawędzi płyty w rejonie zakotwień kabli sprężających występują liczne zacieki, zarysowania oraz widoczne ślady napraw np. iniekcyjnych powstałych wcześniej rys
- w strefie narożnika zadaszenia na powierzchni bocznej stwierdzono występowanie korozji oraz zacieków na powierzchni betonu

Ponadto Projektant w ramach prowadzonej inwentaryzacji usunął wszystkie luźne kawałki betonu doraźnie zabezpieczając użytkowników przed opadającymi kawałkami betonu.

5.4. Ocena zinwentaryzowanych uszkodzeń

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji występujących uszkodzeń w obrębie przedmiotowego zadaszenia stwierdza się że:

- zacieki wody w strefie połączenia płyty zadaszenia ze słupami podpierającymi świadczą o nieszczelności lub zniszczeniu izolacji wykonanej na powierzchni zadaszenia,
- dodatkową przyczyną większych zacieków w obrębie głowicy słupa S4 jest zinwentaryzowane uszkodzenie w postaci "wbicia" słupa w płytę zadaszenia,
- na podstawie zinwentaryzowanego "wbicia" w obrębie słupa S4 oraz schematu struktury zniszczenia betonu stwierdza się, że doszło do zjawiska przebicia płyty zadaszenia przez słup podpierający,
- na podstawie "głuchych" odgłosów uzyskiwanych podczas badań manualnych betonu należy stwierdzić, że na powierzchni kilku metrów kwadratowych w obrębie podparcia na słupie S4 struktura betonu uległa zniszczeniu tworząc pustkę powierzchnią (kieszę),
- w strefie przebicia występuje wyraźne odspojenie zbrojenie dolnego płyty zadaszenia od otuliny,
- w obrębie zinwentaryzowanego przebicia stwierdzono niebezpieczeństwo upadku luźnych elementów zniszczonego betonu na teren poniżej,
- w stanie obecnym, w strefie słupa S4 konstrukcja dachu opiera się na słupie bezpośrednio poprzez zbrojenie dolne co skutkuje zmianą schematu statycznego pracy zbrojenia,
- w wyniku przebicia doszło do przemieszczeń płyty zadaszenia na poziomie 7-8cm,
- powstałe uszkodzenia oraz skutkujące nimi przemieszczenia, zmieniają układ statyczny pracy przedmiotowego zadaszenia,

- z uwagi na zmianę pracy zadaszenia stwierdza się, że sąsiednie słupy uległy dodatkowej mobilizacji przejmując częściowo obciążenie słupa S4 co w przyszłości może skutkować ich awarią, ale jednocześnie dzięki tej redystrybucji nie doszło do całkowitego przebicia się słupa przez płytę.

Na podstawie powyższej oceny uszkodzeń, stwierdza się, że przedmiotowa konstrukcja zadaszenia jest w stanie **awaryjnym**.

Z uwagi na powyższe w trybie **pilnym** należy podjąć kroki polegające na natychmiastowym, czasowym podparciu konstrukcji w oparciu o projekt technologiczny.

Po wykonaniu czasowego podparcia, na podstawie projektu technologicznego stanowiącego odrębne opracowanie, należy wdrożyć prace naprawcze konstrukcji.

6. Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji, uwzględniające aktualny stan konstrukcji zinwentaryzowany podczas wizji lokalnej.

Założenia, procedurę obliczeniową oraz wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

7. Badania nieniszczące betonu

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania, wykonano badania nieniszczące betonu.

Celem przeprowadzonych badań sklerometrycznych była ocena jednorodności betonu oraz określenie jego wytrzymałości na ściskanie.

Pomiary wykonano przy użyciu młotka Schmidta.

Odczytów liczby odbicia dokonywano przy prostopadłym położeniu młotka względem badanej powierzchni płyty.

Z uwagi na niebezpieczne, zinwentaryzowane uszkodzenia występujące w strefie słupa podpierającego S4, a jednocześnie ograniczony czas pomiarów wynikający z czasowego zamknięcia linii tramwajowej, badania przeprowadzono w strefie słupa, w odległości od około 20 cm do 80cm od słupa.

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej.

Otrzymane wyniki badań sklerometrycznych należy traktować jako orientacyjne i wykorzystywać głównie do oceny jednorodności wytrzymałości betonu.

Lp	Odległość od słupa [cm]	Kąt [°]	Liczba odbić									Odczyt średni [MPa]
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	20	0	44	58	54	60	47	56	61	57	59	55
2	40	0	57	58	59	58	56	57	59	58	61	58
3	50	0	58	51	55	61	59	60	63	59	62	59
4	80	0	60	62	63	63	61	61	62	60	63	62

Tab.1. Wyniki przeprowadzonych badań sklerometrycznych za pomocą młotka Schmidta

Z uwagi na zinwentaryzowane uszkodzenie w strefie podparcia płyty zadaszenia oraz powstałą rozległą "kieszę" powietrzna w strukturze betonu zakładano iż pomierzona wytrzymałość betonu w tej strefie będzie znacząco odbiegać od wartości pomierzonych poza tą strefą.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wytrzymałość betonu na ściskanie rzeczywiście rośnie w miarę zwiększania odległości od słupa podpierającego ale w zakresie niewielkim.

W oparciu o powyższe stwierdzono, że niezależnie od miejsca badania, wytrzymałość betonu na ściskanie odpowiada klasie betonu C50/60 i świadczy o jednorodności i dobrej jakości betonu płyty zadaszenia.

8. TYMCZASOWE PODPARCIE

Z uwagi na stwierdzone uszkodzenia opisane w pkt 5.3 i 5.4 oraz wiążący się z nimi awaryjny stan konstrukcji stwierdzono konieczność natychmiastowego, czasowego podparcia konstrukcji.

W związku z powyższym niezwłocznie, przed terminem wykonania niniejszego opracowania, w oparciu o odrębne zlecenie, wykonano i przekazano Zamawiającemu projekt technologiczny podparcia czasowego.

Czasowe podparcie ma na celu zabezpieczenie przedmiotowego zadaszenia przed dalszą degradacją wynikającą z już powstałymi jak również postępującymi uszkodzeniami bądź całkowitą awarią konstrukcji zadaszenia.

Podparcie tymczasowe konstrukcji zaprojektowano z wykorzystaniem elementów stalowych konstrukcji (kształtowniki walcowane) oraz wyparcia systemowego o nośności charakterystycznej min. 170kN/m.

Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Szczegółowe parametry konstrukcji przedstawiono w odrębnej, przekazanej dokumentacji dotyczącej podparcia czasowego.

W załączniku nr 5 dla niniejszego opracowania, przedstawiono część rysunkową podparcia tymczasowego, która jest jednym ze składowych projektu technologicznego stanowiącego odrębne opracowanie. Prace rozpocząć po zamontowaniu elementów pomiaru geodezyjnego (lustra lub repery). W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco monitorować przemieszczanie się krawędzi zadaszenia i w razie postępującego opadania należy przerwać prowadzone prace.

Podparcie należy zabezpieczyć poprzez uszynienie wszystkich elementów konstrukcji oraz szczelne ogrodzenie. Elementy tymczasowe kolidujące z podparciem usunąć (tablice, biletomat). Prace prowadzić przy wyłączonej trakcji tramwaju.

W dalszej części, przedstawiono szacowane koszty wykonania podparcia tymczasowego zadaszenia przy założeniu funkcjonowania przez 3 miesiące.

L.p	Pozycja przedmiarowa	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa	Cena [zł]	Uwagi
1	Wygrodzenie pełne o wys 2,5m	57	m	300,00 zł	17 100,00 zł	
2	Podlewki niskoskurczowe gr. Śr 5cm	2,50	m3	18 000,00 zł	45 000,00 zł	
3	Konstrukcja stalowa podparcia (kształtowniki walcowane)	32122,35	kg	4,00 zł	128 489,40 zł	min. 235, tymczasowa konstrukcja, dopuszcza się zastosowanie elementów używanych
4	Wyparcie systemowe o nośności 170 kN/m i h=7,85-8,25, wraz z kompletem stężeń - wzniesienie i demontaż	1	kpl	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
5	Wyparcie systemowe j.w. dzierżawa miesięczna	3	msc	5 600,00 zł	16 800,00 zł	
6	Klin drewniany z drewna twardego wym. śr.5cmx20cm	48,50	m	90,00 zł	4 365,00 zł	
7	Pręty wklejane fi 12	74,00	szt	60,00 zł	4 440,00 zł	Dla zakotwienia konstrukcji i wyparcia bocznego
8	Punkty pomiarowe do pomiaru ciągłego	6	szt	100,00 zł	600,00 zł	
9	Monitoring geodezyjny w trakcie prowadzenia prac	5	dzień	1 200,00 zł	6 000,00 zł	
10	Monitoring geodezyjny stały	3	msc.	8 000,00 zł	24 000,00 zł	
11	Uszynienie konstrukcji podparcia oraz ogrodzenia	1	kpl	3 800,00 zł	3 800,00 zł	
12	Siatka zabezpieczająca o oczkach max 2x2cm, wraz z montażem do stropu żelbetowego na wysokości ok 7m.	4	m2	375,00 zł	1 500,00 zł	
13	Usunięcie nawierzchni (nawierzchnioizolacji)	8	m2	120,00 zł	960,00 zł	
14	Oczyszczenie powierzchni betonu	8	m2	60,00 zł	480,00 zł	
				Suma	288 534,40 zł	

Tab.2. Szacunkowe koszty wykonania podparcia tymczasowego zadaszenia

9. Propozycja sposobu naprawy zadaszenia

9.1. Założenia ogólne

Niezależnie od terminu oraz rodzaju praw związanych naprawą zadaszenia, w pierwszej kolejności, w trybie natychmiastowym należy wykonać czasowe podparcie konstrukcji opisane w pkt 8.

Naprawę przedmiotowego zadaszenia należy wykonać w oparciu o szczegółowy projekt technologiczny stanowiący odrębne opracowanie, uwzględniający obecny stan techniczny zadaszenia oraz wykonane podparcie tymczasowe.

Z uwagi na obecny stan konstrukcji, w oparciu o wykonaną inwentaryzację uszkodzeń oraz obliczenia statyczno- wytrzymałościowe naprawa konstrukcji zadaszenia powinna dotyczyć zarówno elementów płyty zadaszenia, jak również newralgicznego słupa podpierającego S4 oraz słupów sąsiednich.

9.2. Propozycja wzmocnienia

Przyjęto dwa sposoby wzmocnienia słupów podpierających zadaszenie. Ze względu na postępującą degradację konstrukcji, zakres prac może ulec zmianie i ocenę stanu technicznego należy powtórzyć, po wykonaniu i zmobilizowaniu się podparcia tymczasowego.

W przypadku słupów gdzie nie doszło do wbicia się w zadaszenie, zaprojektowano poszerzenie głowicy słupa poprzez zastosowanie blachy okrągłej o gr. 30mm, którą użebrowano ośmioma blachami w rozstawie co 45 stopni. Przestrzeń między zaprojektowaną blachą, a konstrukcją zadaszenia wypełnić zaprawą niskoskurczową o wysokiej wytrzymałości. Wzmocnienie słupa należy wykonać po podniesieniu dachu do poziomu sprzed awarii.

W miejscu słupa który się wbił w konstrukcję zadaszenia należy:

1. Podnieść konstrukcję zadaszenia do poziomu sprzed awarii
2. Rozpoznać rzeczywisty i aktualny stan degradacji betonu
3. Wykonać wzmocnienie głowicy słupa poprzez zastosowanie blachy stalowej wzmocnionej obwodowo wieńcem z profilu zamkniętego i podpartej poprzez 8 szt. zastrzałów ułożonych w rozstawie co 45 stopi. Należy również wzmocnić konstrukcję słupa profilem rurowym.
4. Wykonać naprawę betonu zadaszenia.
5. Opuścić konstrukcję zadaszenia na wzmocniony słup.
6. Wykonać izolację ciężką nad słupem.

Powyższe opisy wzmocnienia są jedynie propozycjami, a rzeczywiste prace naprawcze należy prowadzić w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy i technologiczny naprawy konstrukcji

10. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Na podstawie wykonanych inwentaryzacji, badań oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych należy stwierdzić, że konstrukcja zadaszania jest w **stanie awaryjnym**.
2. Z uwagi na zakres uszkodzeń i bezpieczeństwo dalszego użytkowania należy niezwłocznie tymczasowo podeprzeć konstrukcję.
3. Po wykonaniu podparcia tymczasowego należy wykonać prace naprawcze w oparciu o indywidualny projekt technologiczny.
4. Projekt technologiczny powinien uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz zastosowanie podparcie tymczasowe.
5. Zakres naprawy powinien obejmować zakres dotyczący żelbetowej płyty zadaszania, a w szczególności stref podporowych w obrębie słupa S4 oraz słupów sąsiednich.
6. Należy prowadzić monitoring geodezyjny konstrukcji zarówno po jak i w trakcie prowadzenia prac.

ZAŁĄCZNIKI

1. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

SPIS TREŚCI

1. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH	2
1.1. Przyjęte założenia obliczeniowe i zastosowane schematy obliczeniowe do obliczeń konstrukcji dachu	2
1.1.1. Opis etapów budowy konstrukcji dachu	2
1.1.2. Założenia obliczeniowe	2
1.1.3. Współczynniki obliczeniowe	2
1.1.4. Przyjęte schematy obliczeniowe z obciążeniami lub kombinacjami obciążeń	2
1.2. Wyniki obliczeń statycznych	9
1.2.1. Siły w słupach [kN]. Stan projektowany. Model A.....	16
1.2.2. Siły w słupach [kN] od samego wymuszenia przemieszczenia słupa S4 Stan awaryjny. Model B....	17
1.2.3. Siły wewnętrzne M i N w obszarach nad słupami (kierunek X i Y). Stan projektowany. Model C.....	18
1.2.4. Siły wewnętrzne M i N w obszarach nad słupami (kierunek X i Y) tylko od wpływu przemieszczenia konstrukcji dachu, względem słupa S4. Stan awaryjny. Model D	44
1.2.5. Reakcje dla wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji dachu. Model E.....	70

1. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH

1.1. Przyjęte założenia obliczeniowe i zastosowane schematy obliczeniowe do obliczeń konstrukcji dachu

1.1.1. Opis etapów budowy konstrukcji dachu

Konstrukcja dachu była wykonana w kolejnych etapach:

- Wykonanie konstrukcji dachu w deskowaniu na rusztowaniach
- Sprężenie wykonanej konstrukcji dachu
- Uciąglenie konstrukcji dachu ze ścianami pionowymi obiektu
- Demontaż deskowania i rusztowania

1.1.2. Założenia obliczeniowe

Ciężar betonu – $27,0 \text{ kN/m}^3$

Sprężenie – kable bezprzyczepnościowe (jedno i czterolinowe – zgodnie z dokumentacją PW)

Obciążenie charakterystyczne śniegiem - $1,12 \text{ kN/m}^2$ ($0,56 \text{ kN/m}^2$ dla tymczasowego podparcia konstrukcji dachu)

1.1.3. Współczynniki obliczeniowe

Ciężar własny – $0,9 / 1,2$

Sprężenie – $0,85 / 1,1$ (Przyjęto straty reologiczne 15%)

Obciążenie śniegiem - $1,5$

1.1.4. Przyjęte schematy obliczeniowe z obciążeniami lub kombinacjami obciążeń

Schematy obliczeniowe

Modele numeryczne konstrukcji opracowano za pomocą metody elementów skończonych. Na potrzeby obliczeń wykonano modele składające się z elementów powłokowych (klasa e2,p3) i prętowych (klasa e1,p3) w przestrzeni trójwymiarowej. Modele i obliczenia, wykonano przy użyciu programu komputerowych Lusas oraz Robot.

Analizę obliczeniową przeprowadza się dla konstrukcji dachu i słupów podtrzymujących dach.

Przeprowadzono obliczenia statyczne dla następujących schematów obliczeniowych i obciążeń:

- A. W celu wyznaczenia maksymalnych sił w słupach, dla stanu projektowanego, zastosowano model dachu podpartego na słupach i zespolonego ze ścianami pionowymi obiektu. Przyjęta kombinacja obliczeniowa:

$$1,2 \times \text{Ciężar własny} + 1,5 \times \text{śnieg}$$

- B. W celu wyznaczenia wpływu przemieszczenia konstrukcji dachu, względem słupa S4, na rozkład sił w słupach, dla stanu awaryjnego, zastosowano model dachu podpartego na słupach i zespolonego ze ścianami pionowymi obiektu. Przyjęto wymuszenie przemieszczenia pionowego słupa S4, $u_z = 5 \text{ cm}$.

- C. W celu wyznaczenia maksymalnych sił M i N w obszarach nad słupami (kierunek X i Y), dla stanu projektowanego, zastosowano model dachu podpartego na słupach (nie zespolonego ze

ścianami pionowymi obiektu). Przyjęta kombinacja obliczeniowa:


$$1,2 \times \text{Ciężar własny} + 0,85 \times 0,85 \times \text{sprężenie} + 1,5 \times \text{śnieg}$$

- D. W celu wyznaczenia sił M i N w obszarach nad słupami (kierunek X i Y) od wpływu przemieszczenia konstrukcji dachu, względem słupa S4, dla stanu awaryjnego, zastosowano model dachu podpartego na słupach i zespolonego ze ścianami pionowymi obiektu. Przyjęto wymuszenie przemieszczenia pionowego słupa S4, **uz= 5cm**. Wartości M i N tylko od wymuszonego przemieszczenia.
- E. W celu wyznaczenia reakcji dla wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji dachu, zastosowano model dachu podpartego na słupach i zespolonego ze ścianami pionowymi obiektu. Przyjęto podparcie dachu w linii zakładanego wykonania podparcia. Reakcje wyznaczono dla następujących obciążeń:


Ciężar własny + śnieg*

- Śnieg = 0,56 kN/m²


MODEL A, B, D

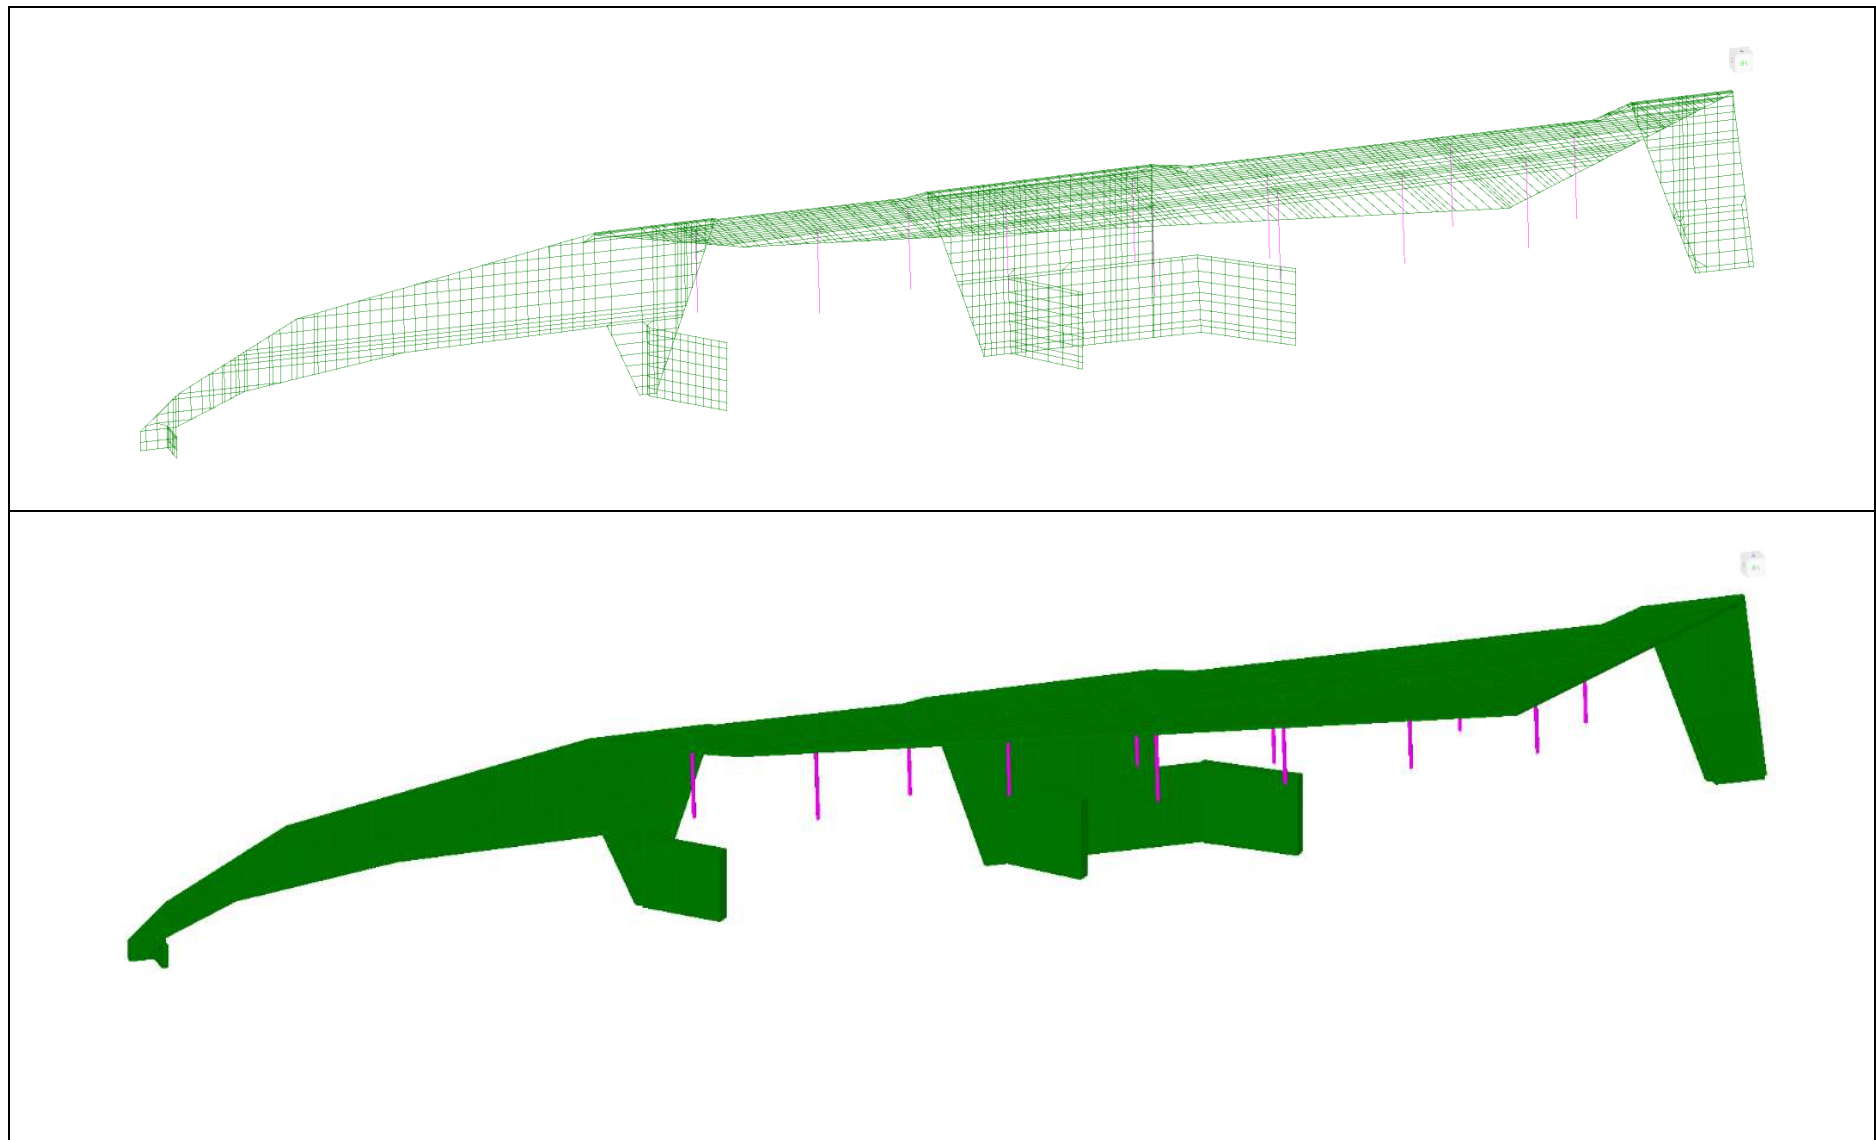


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

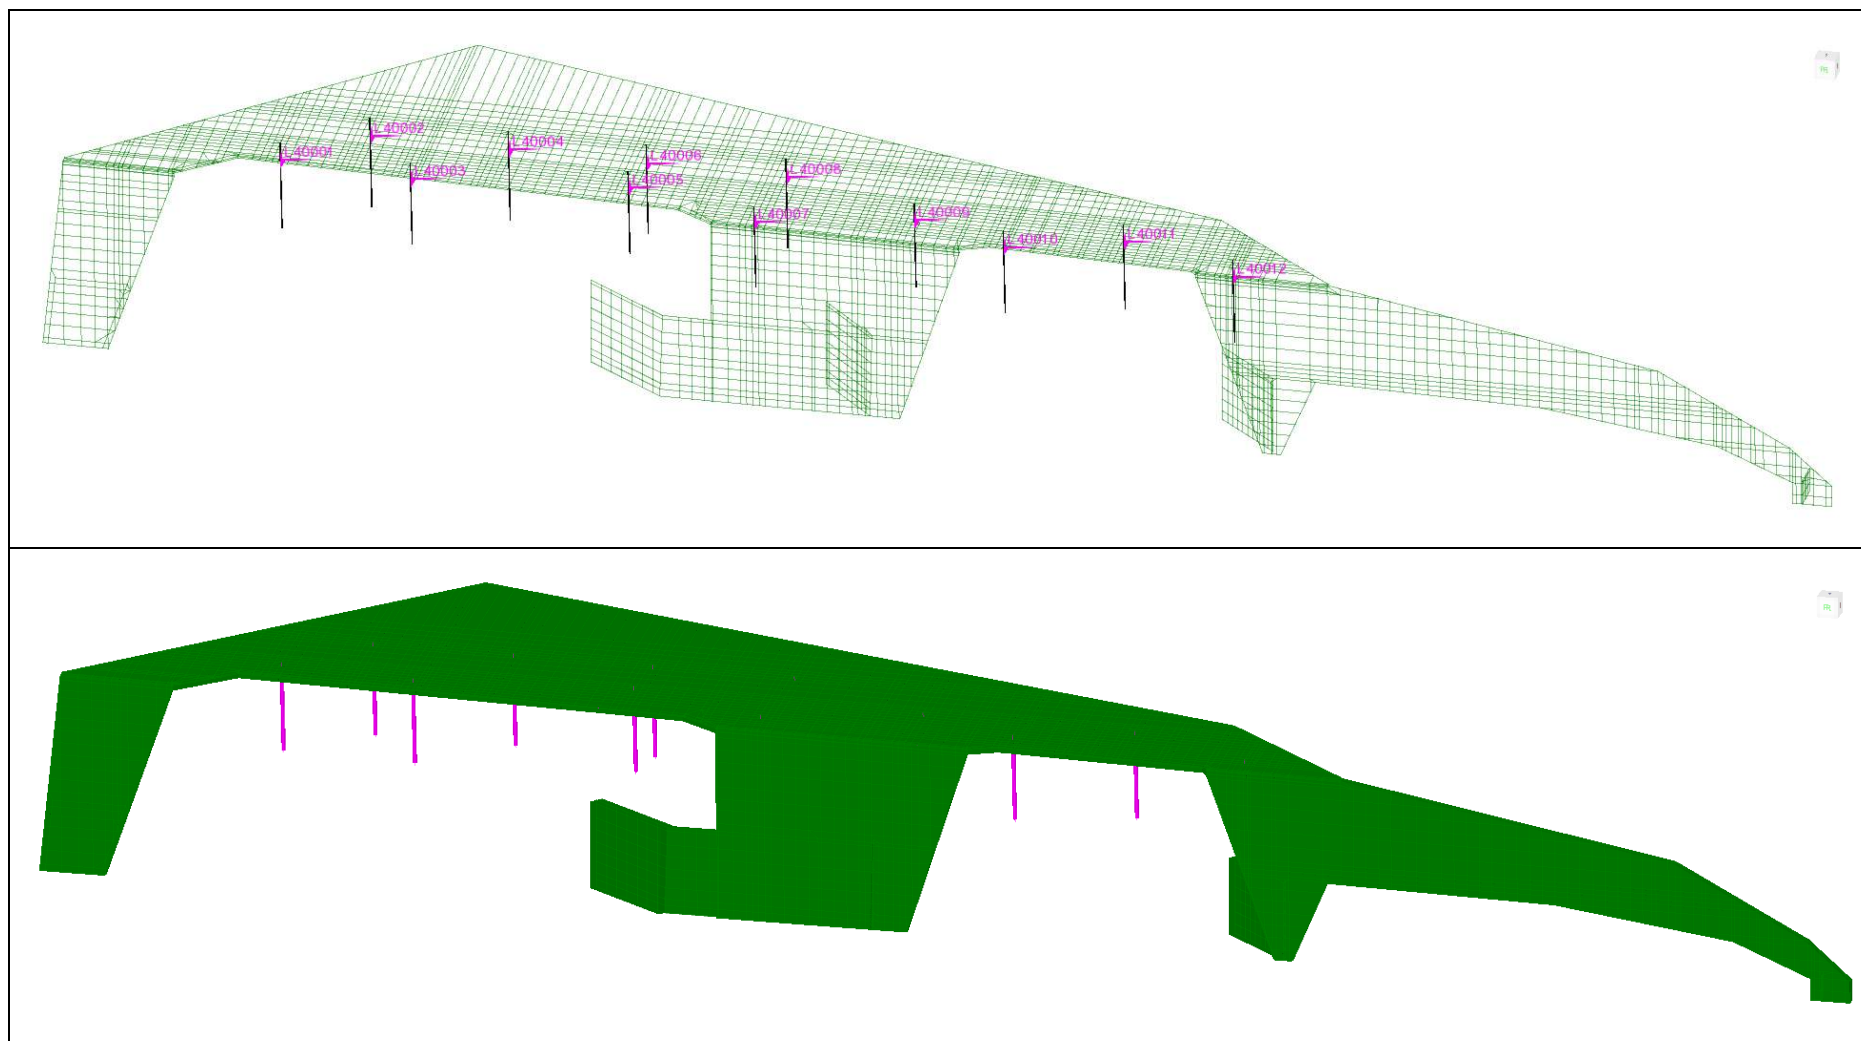


MODEL C

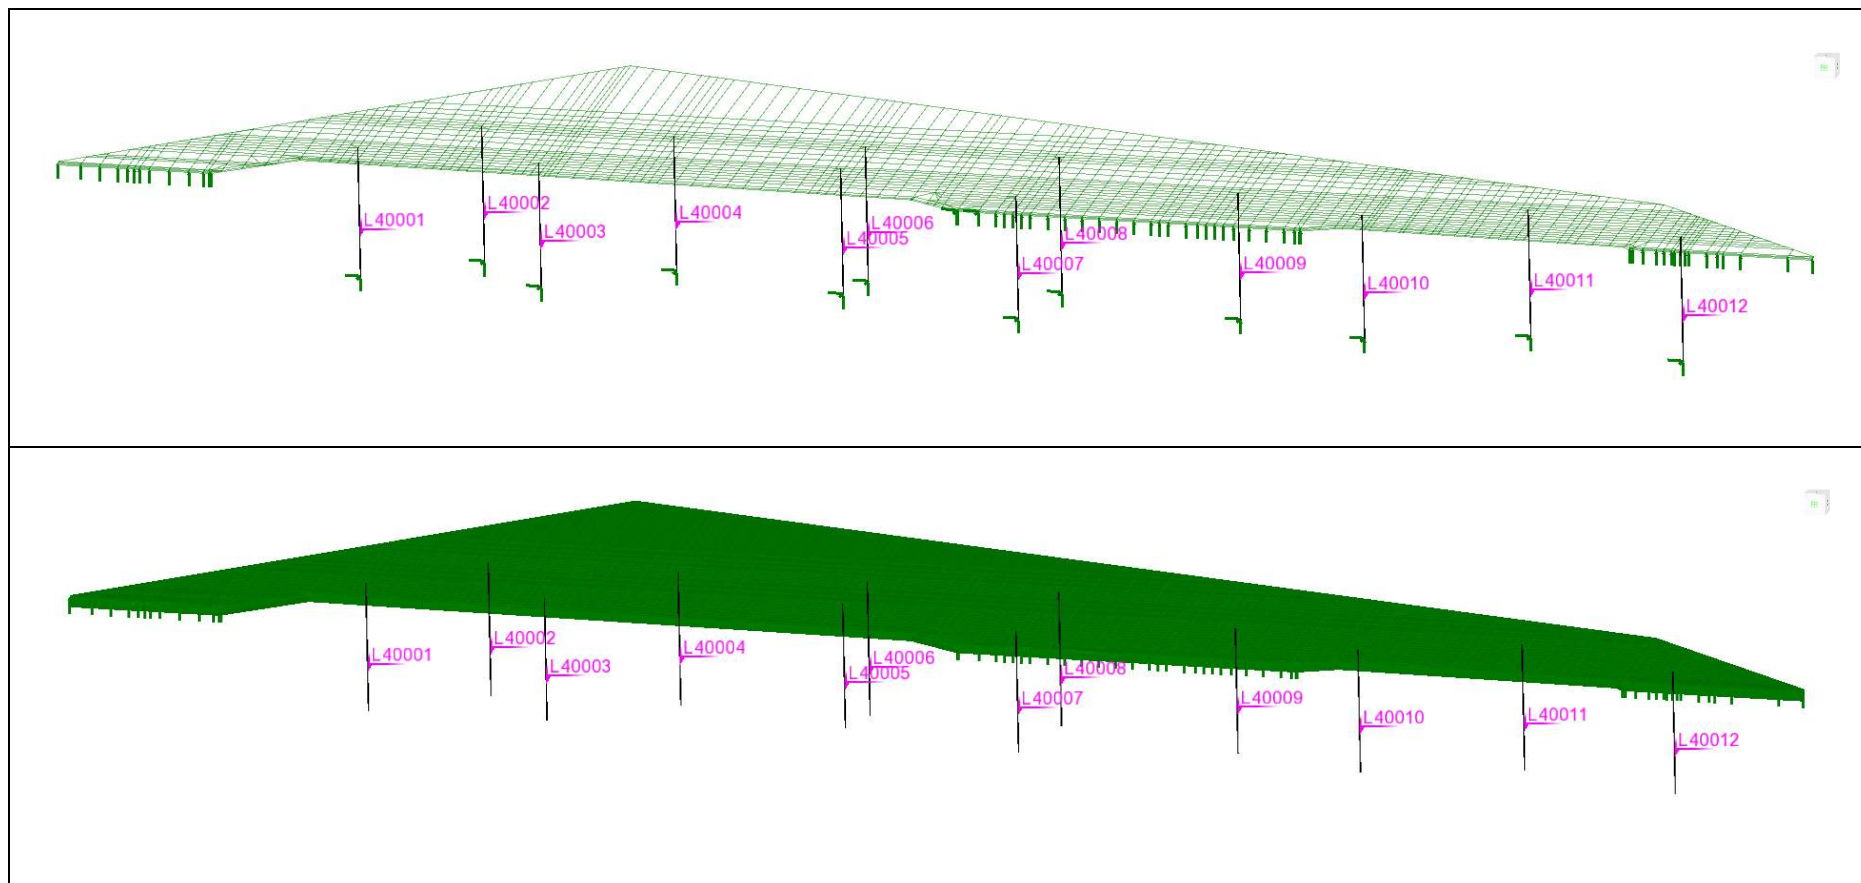

MODEL E

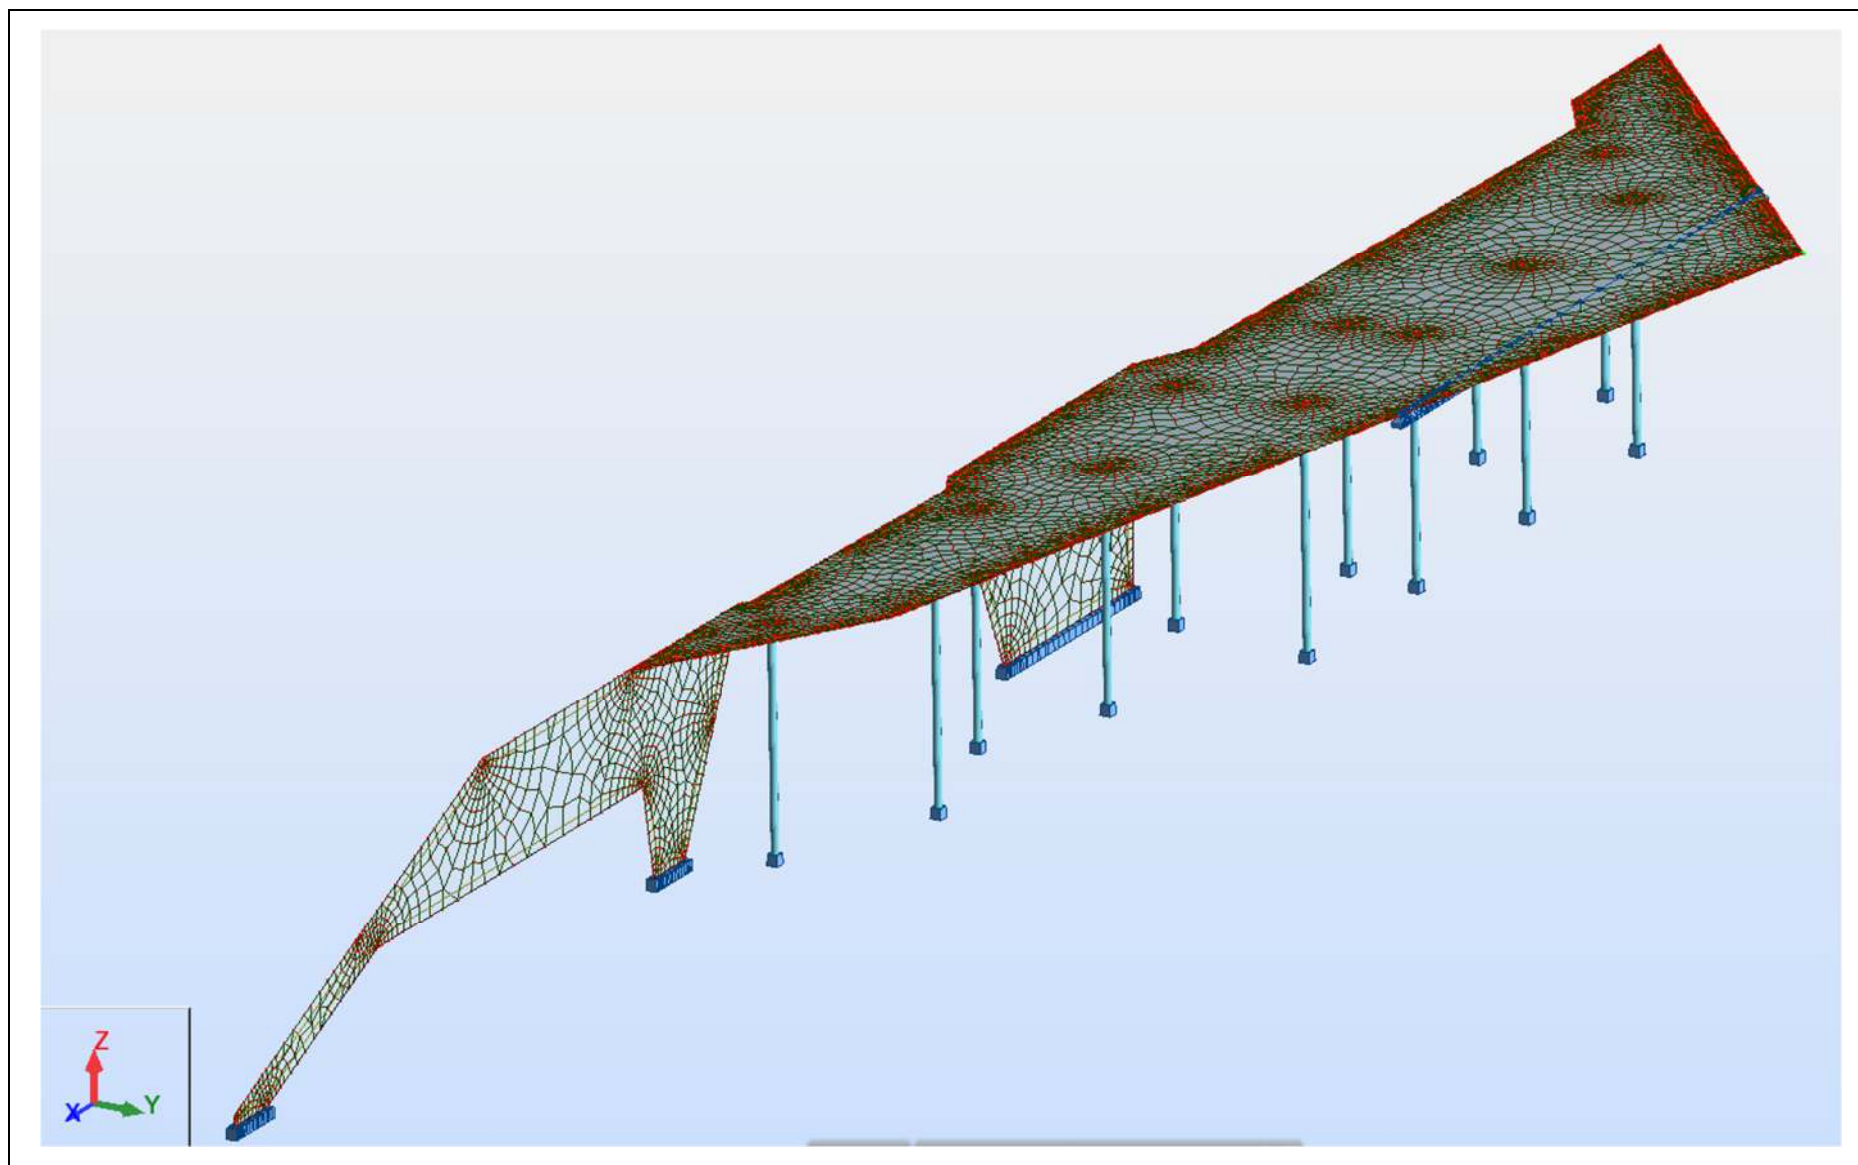

Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

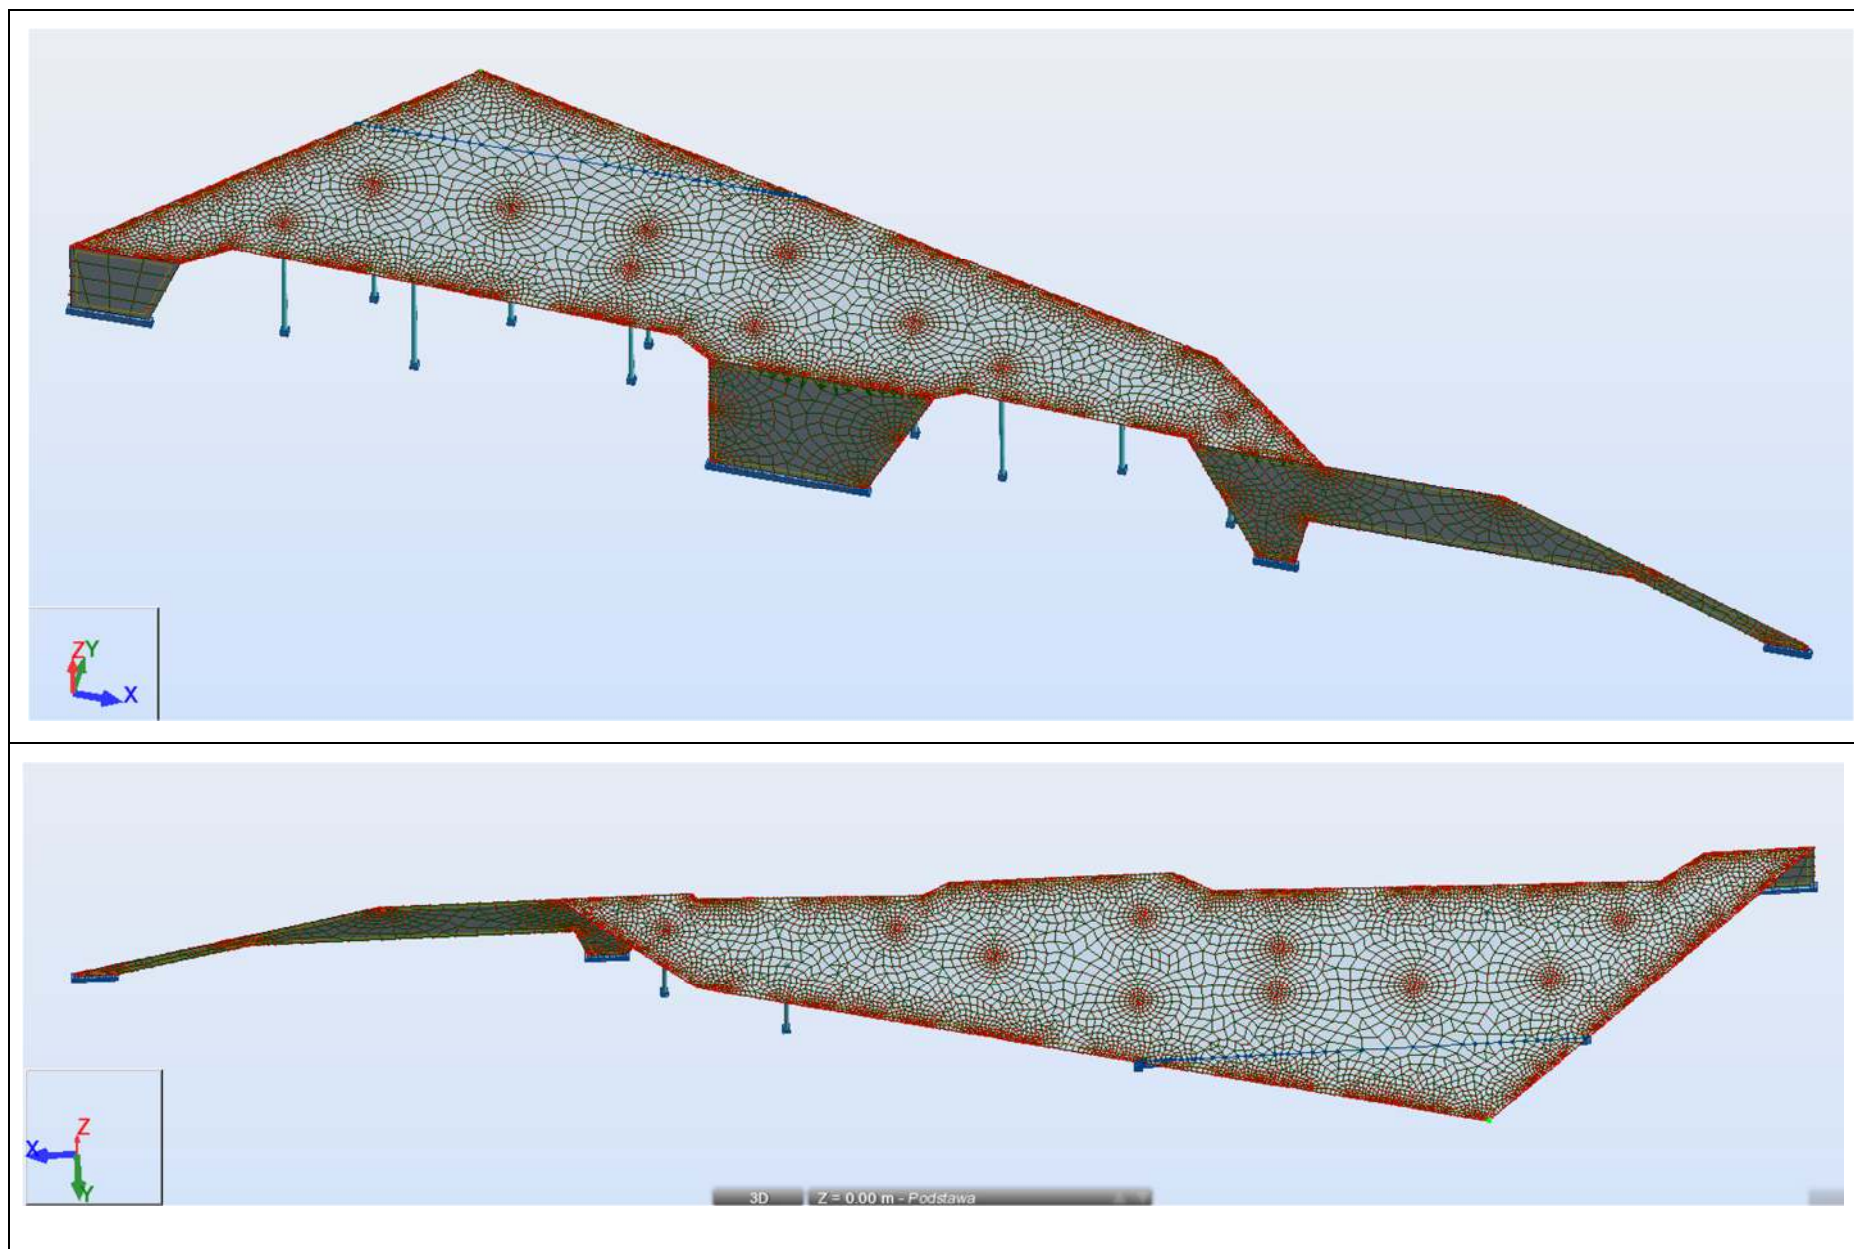

1.2. Wyniki obliczeń statycznych

Oznaczenie słupów w modelach A, B, C, D:

Słup S1 – L40001

Słup S2 – L40002

Słup S3 – L40003

Słup S4 – L40004

Słup S5 – L40005

Słup S6 – L40006

Słup S7 – L40007

Słup S8 – L40008

Słup S9 – L40009

Słup S10 – L40010


Słup S11 – L40011

Słup S12 – L40012


Konstrukcja dachu ma zmienną grubość. Siatka modelu usytuowana jest 11.3 cm od górnej powierzchni dachu. Siły wewnętrzne M i N, przedstawiono w poziomie siatki modelu w obszarach nad słupami jak poniżej:

Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Nad słupem S1 (L40001)

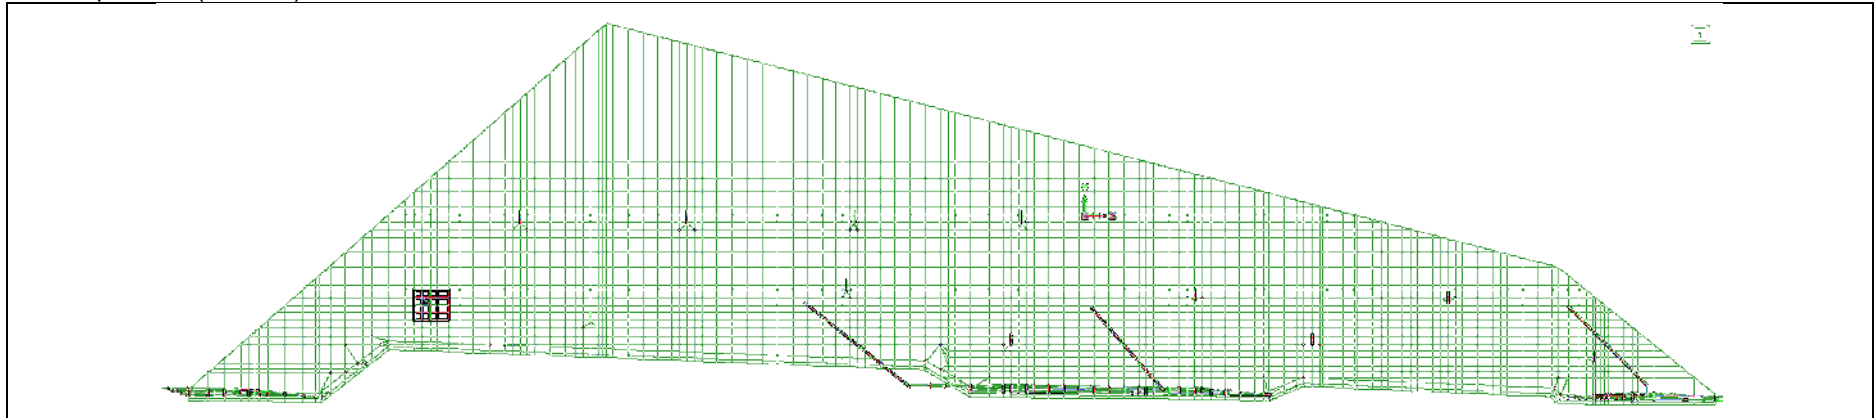


Nad słupem S2 (L40002)

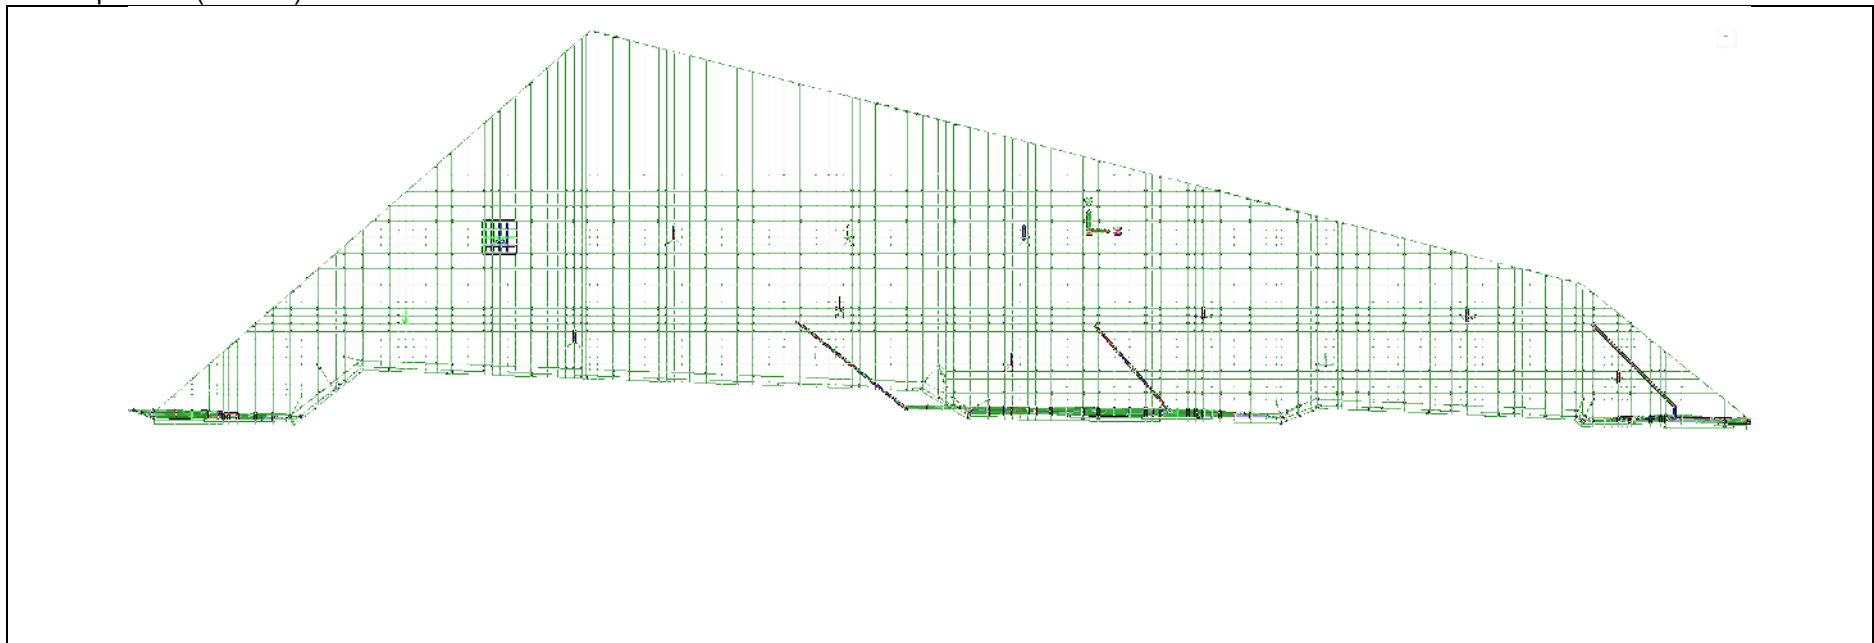


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Nad słupem S3 (L40003)

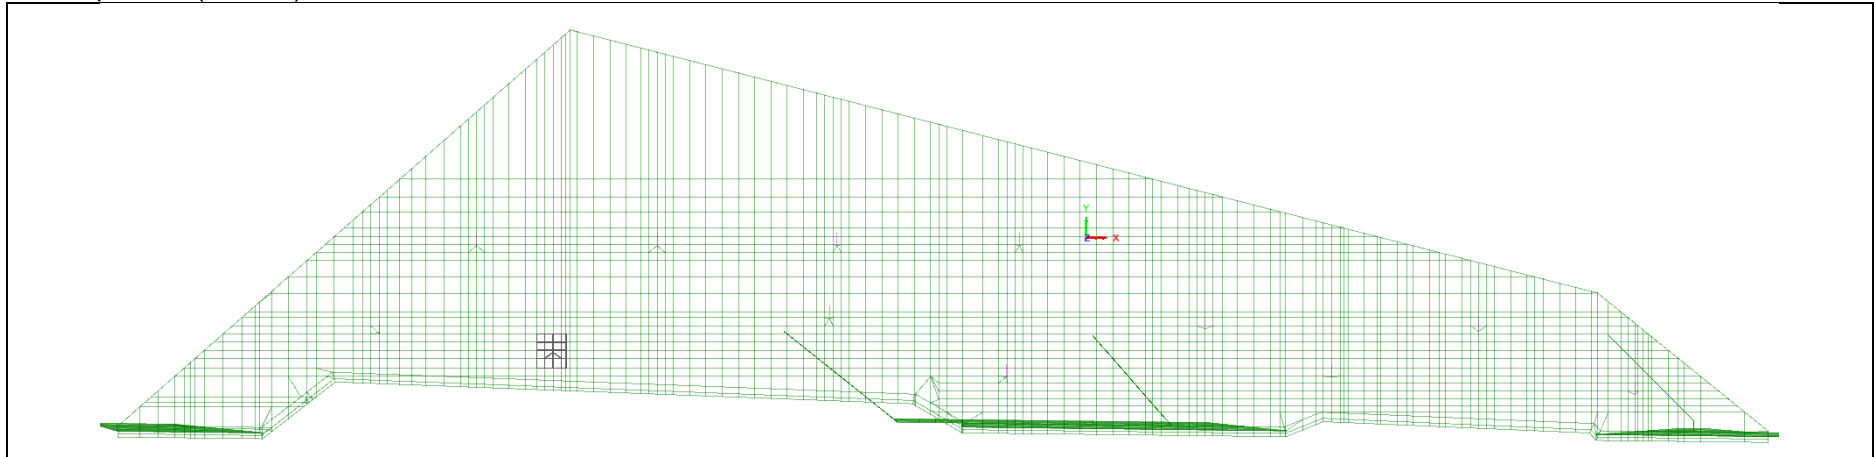


Nad słupem S4 (L40004)

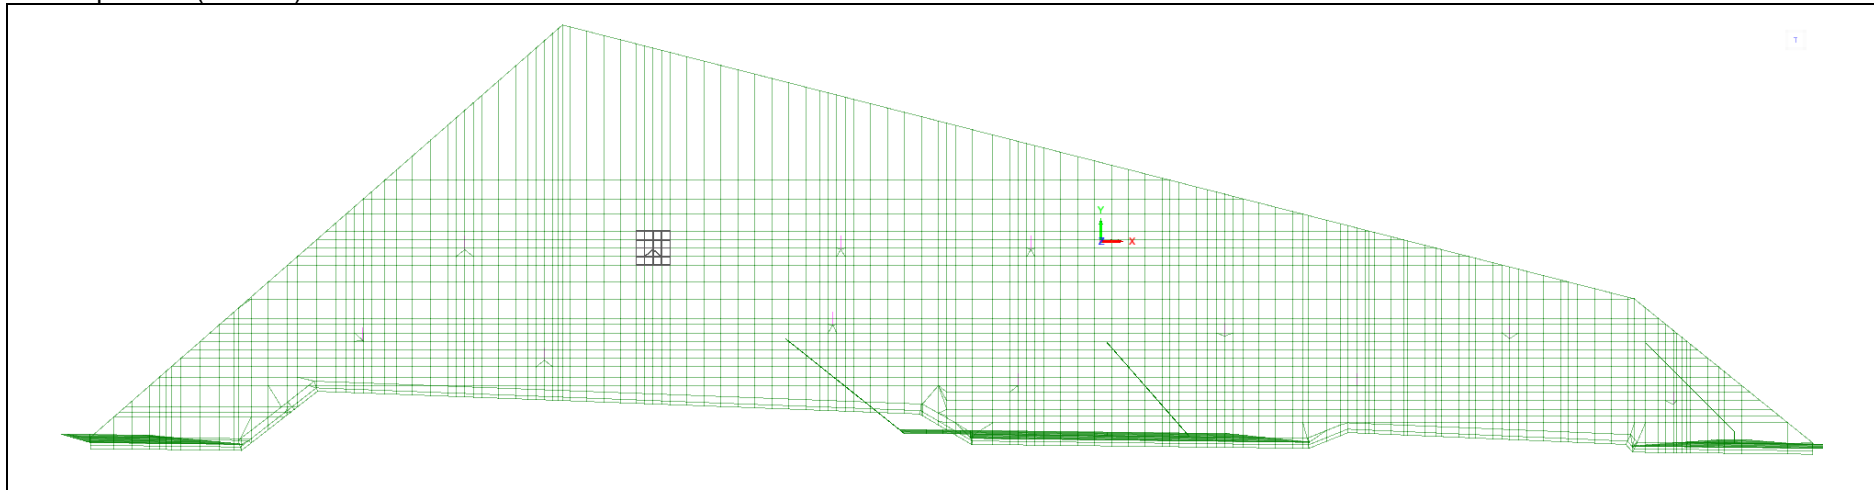


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Nad słupem S5 (L40005)

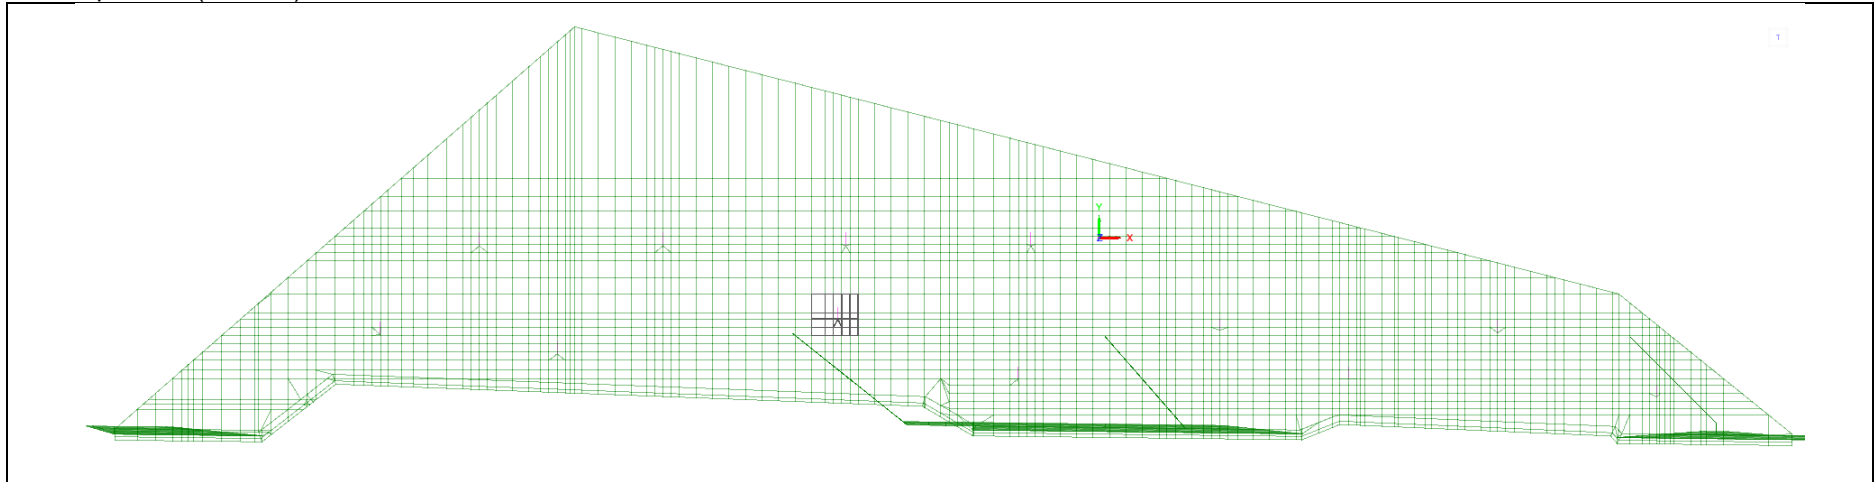


Nad słupem S6 (L40006)

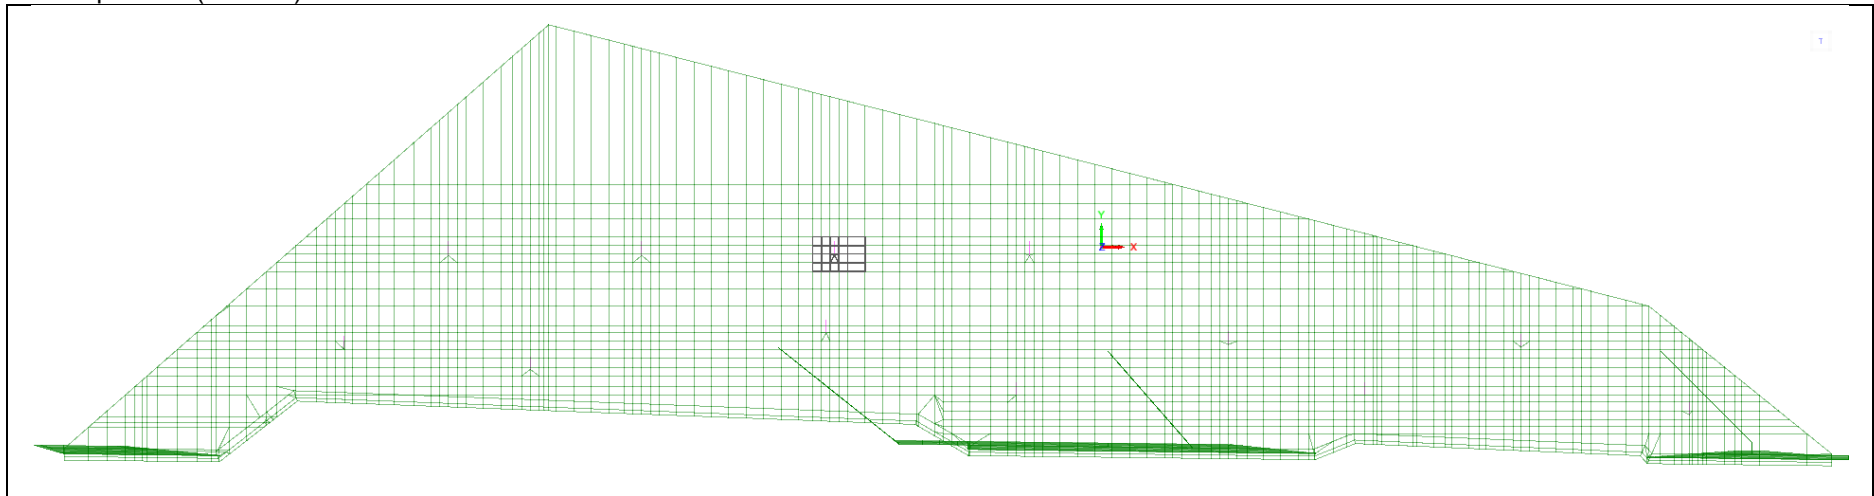


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Nad słupem S7 (L40007)

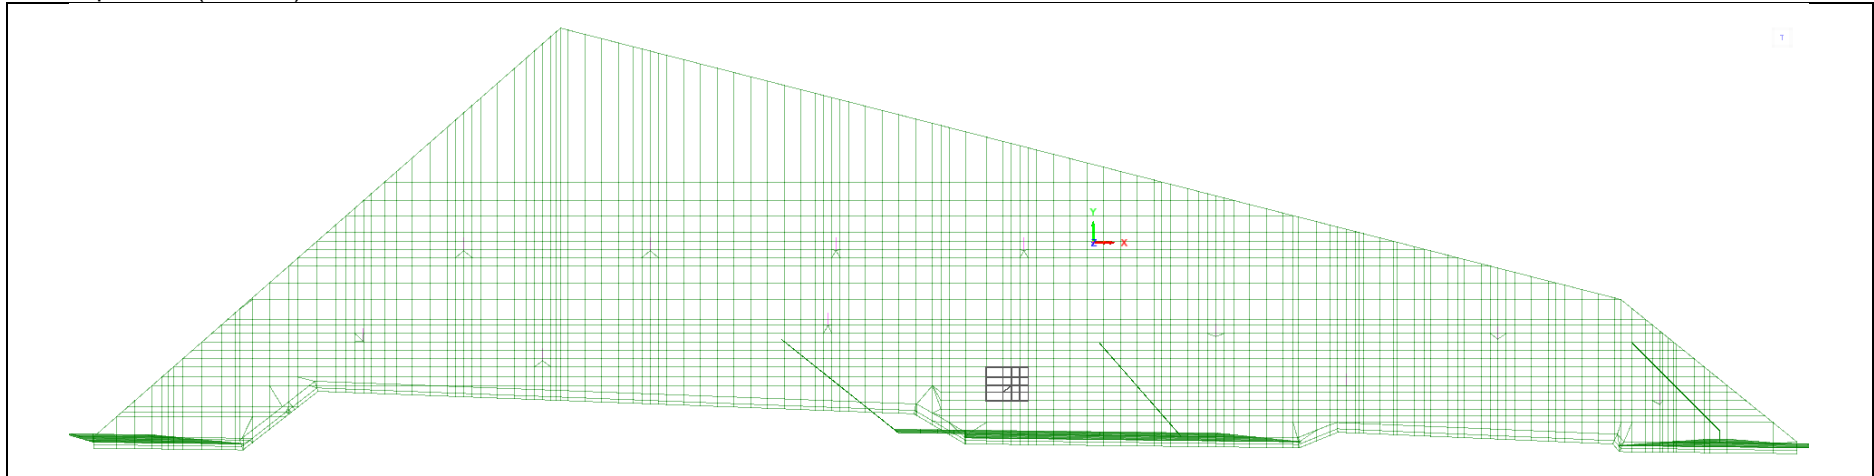


Nad słupem S8 (L40008)

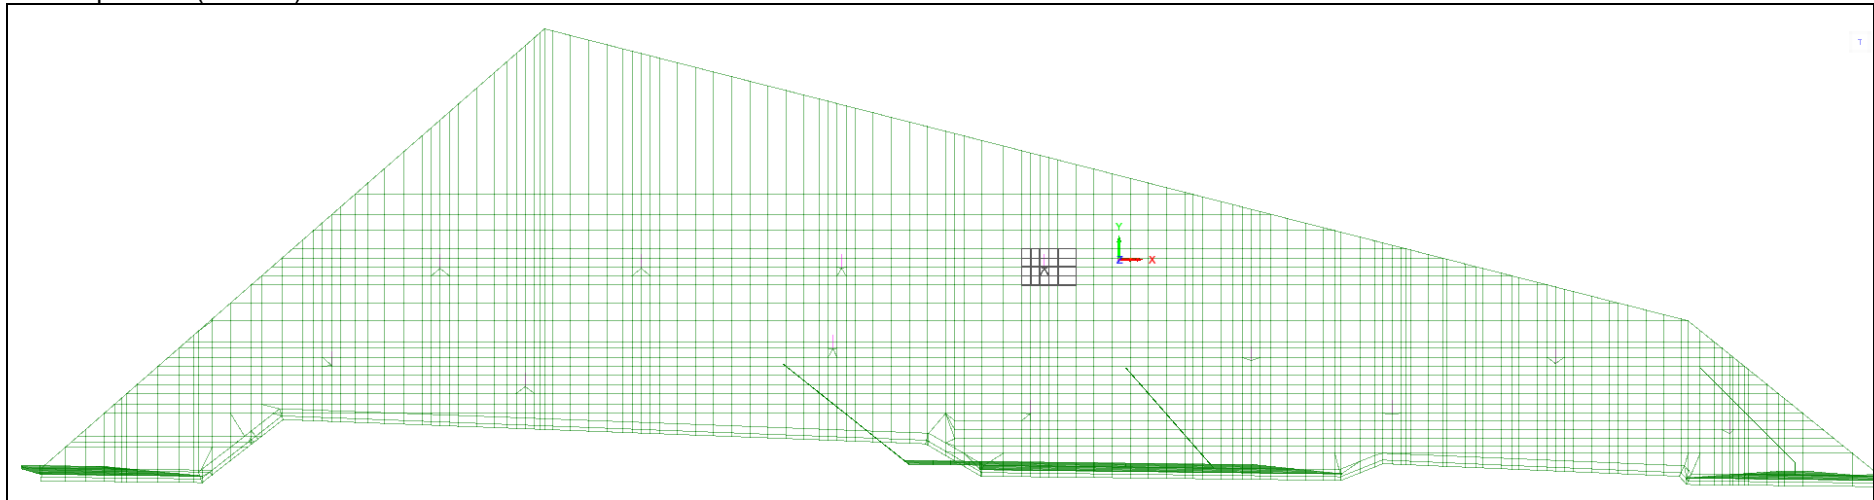


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Nad słupem S9 (L40009)

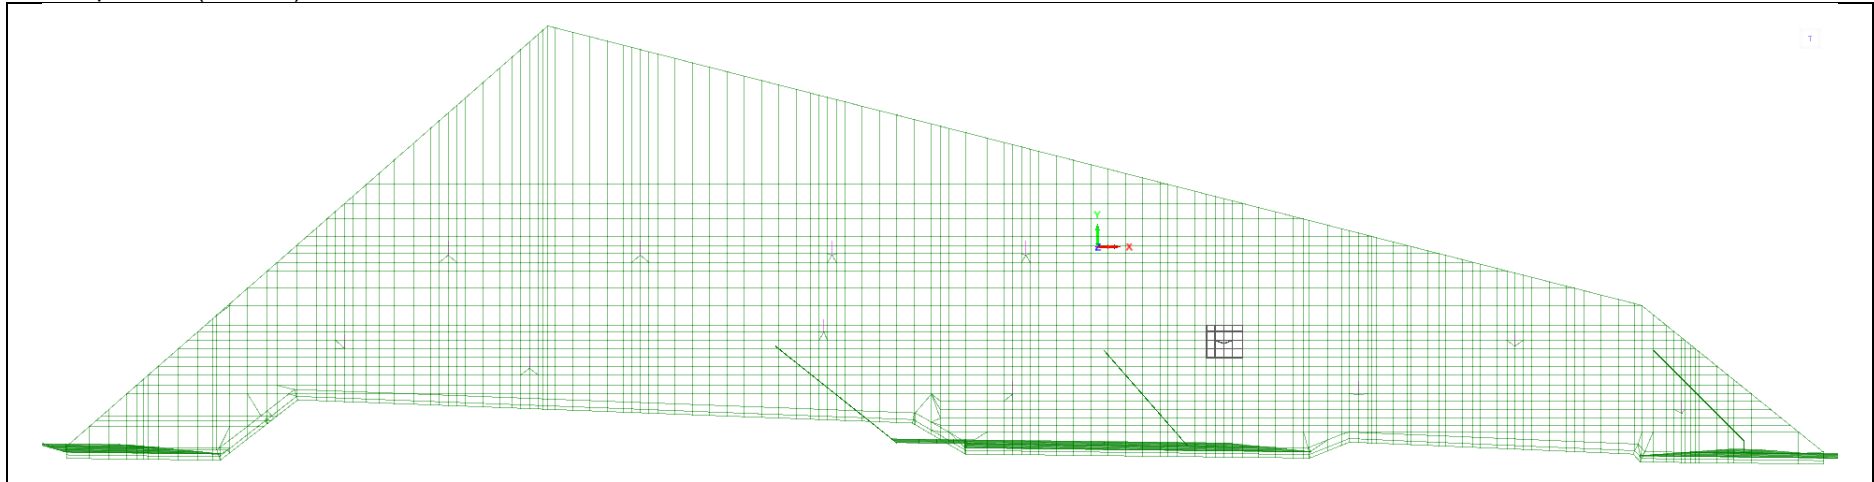


Nad słupem S10 (L40010)

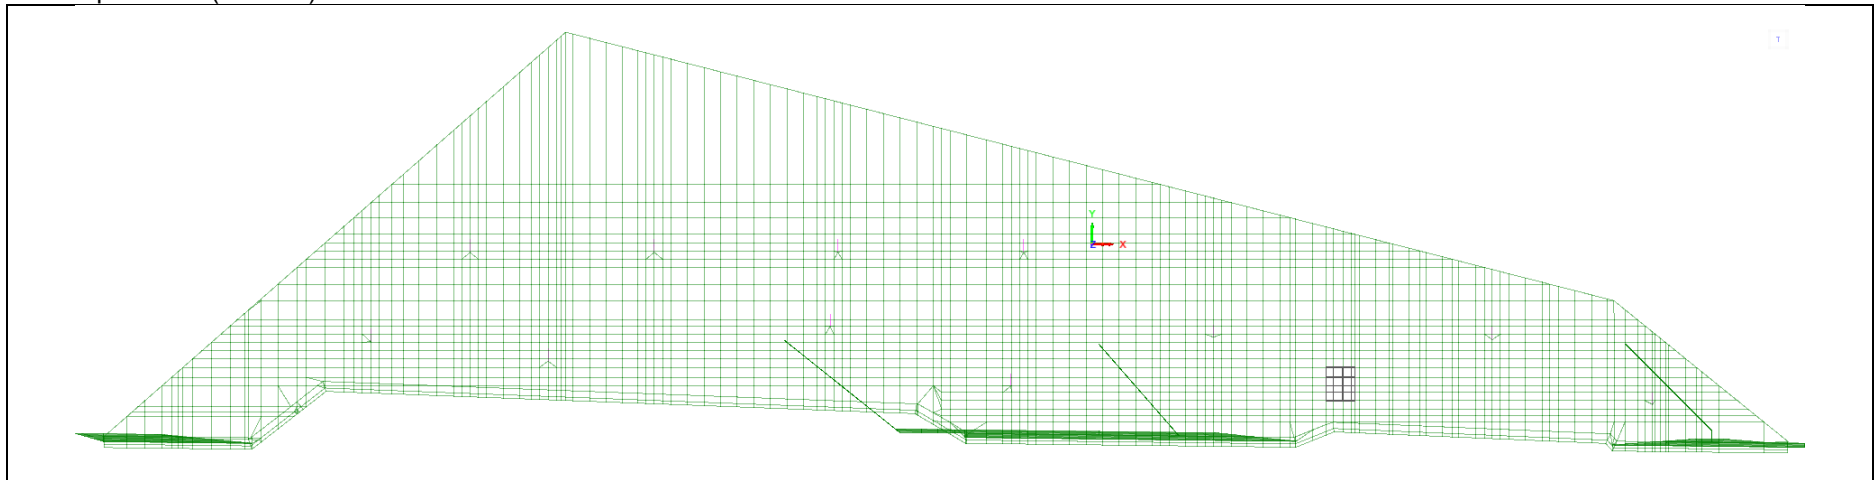


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu


Nad słupem S11 (L40011)

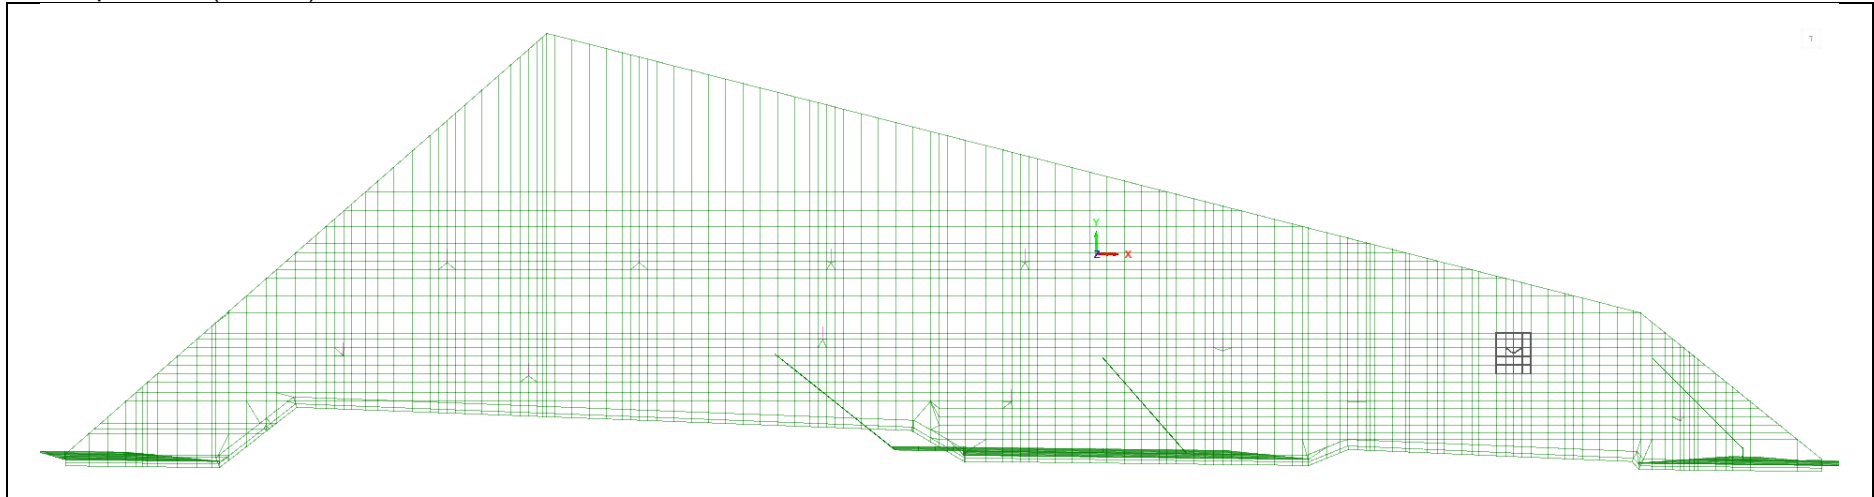

Nad słupem S12 (L40012)

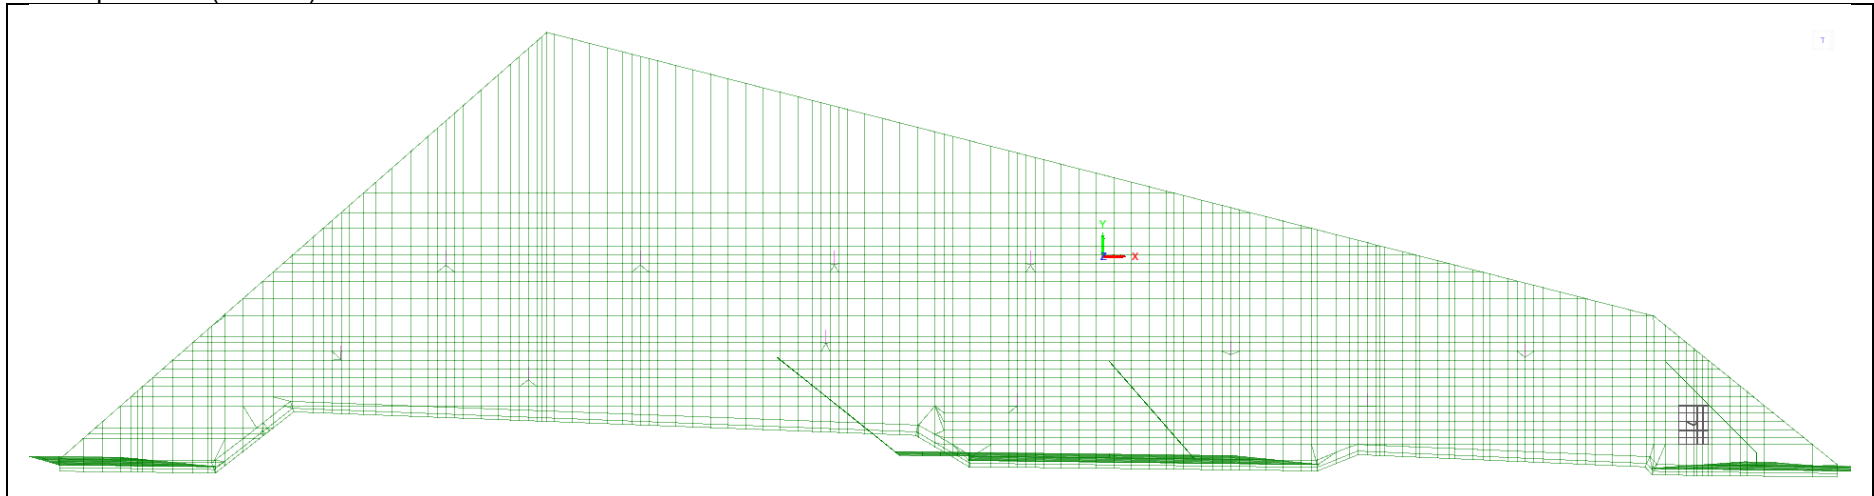


1.2.1. Siły w słupach [kN]. Stan projektowany. Model A

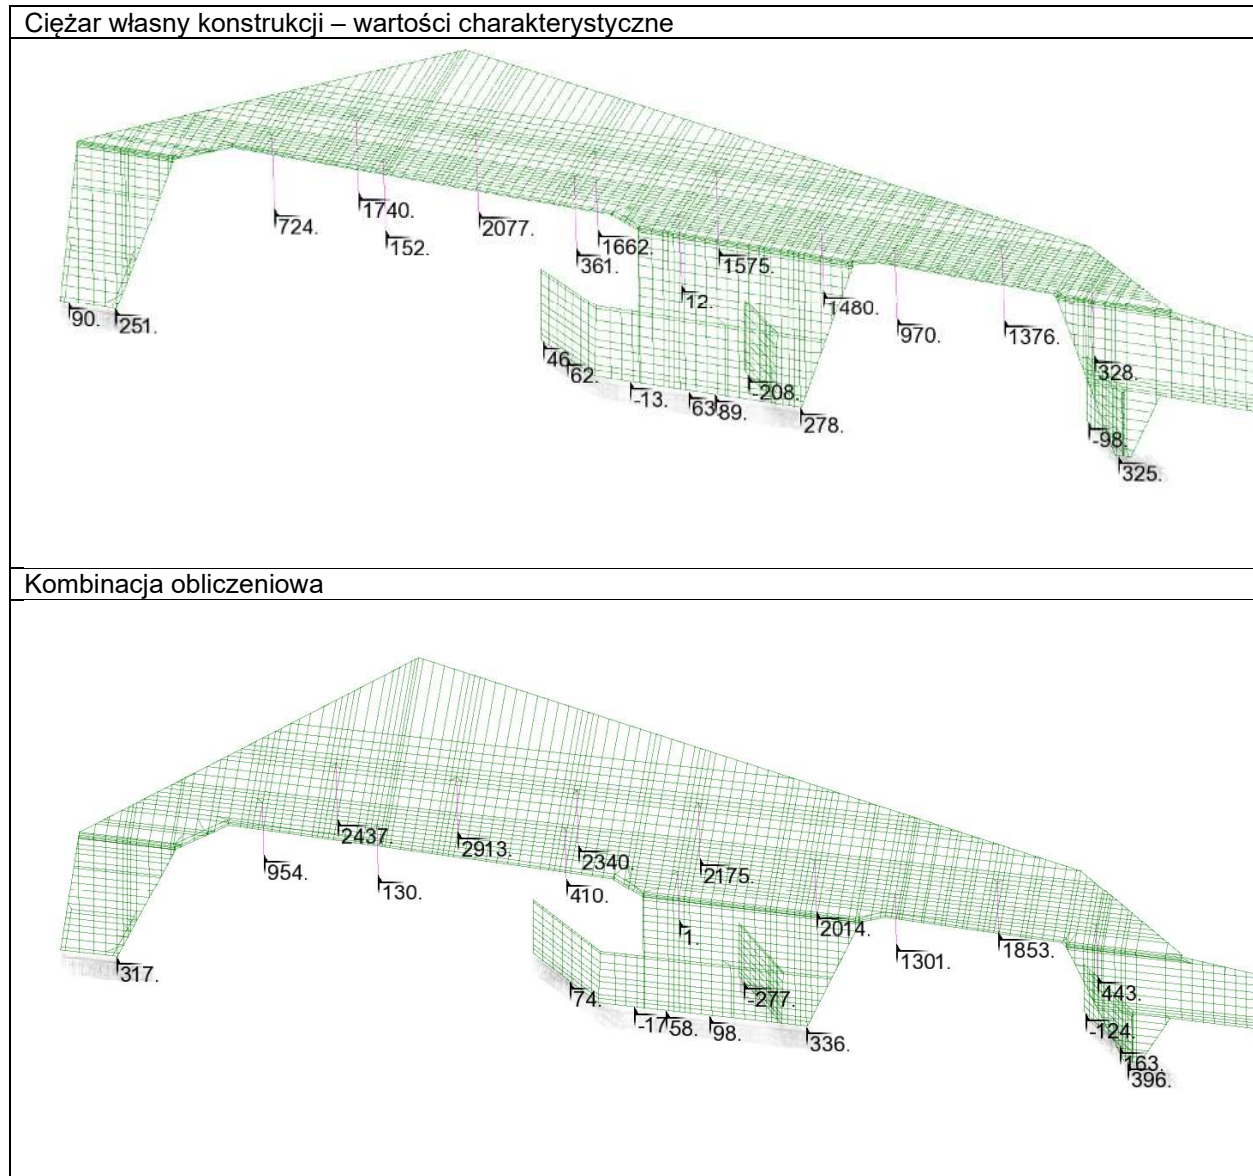


1.2.2. Siły w słupach [kN] od samego wymuszenia przemieszczenia słupa S4 Stan awaryjny. Model B

Ciężar własny + wymuszenie przemieszczenia w słupie S4 (uz=5 cm) – wartości charakterystyczne

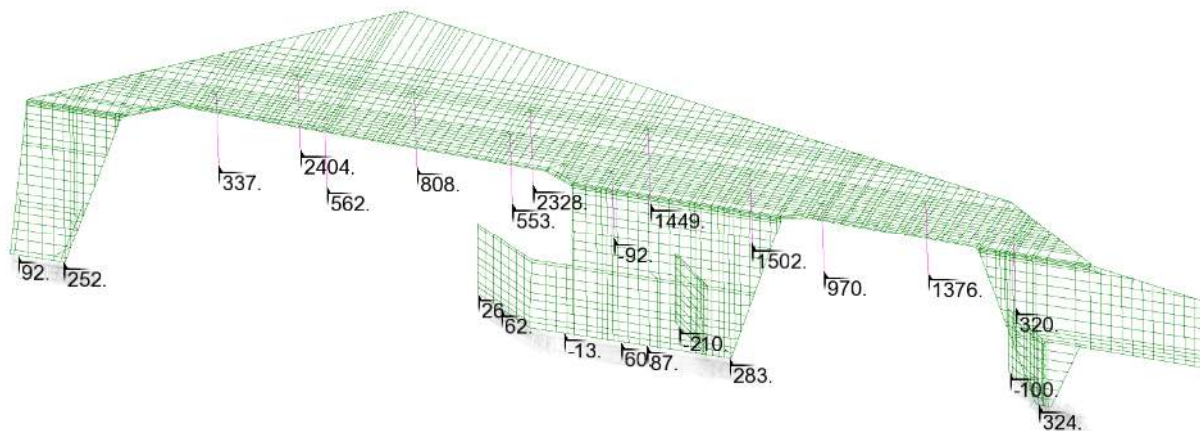



Wpływ samego wymuszenia przemieszczenia w słupie S4 (uz=5cm)

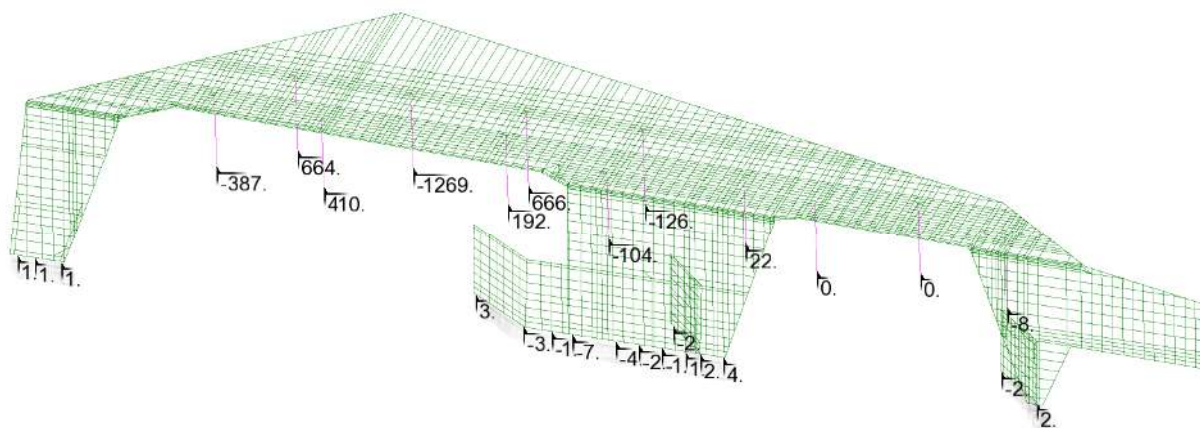

1.2.3. Siły wewnętrzne M i N w obszarach nad słupami (kierunek X i Y). Stan projektowany. Model C



Momenty My

 Komb. obl. zbrojenie g x 1.2+ sprężenie x 0.85 x 0.85 + śnieg(1,12kN/m²) x 1.5
Entity: Force/Moment - Thick Shell
Component: My (Units: kN.m/m)

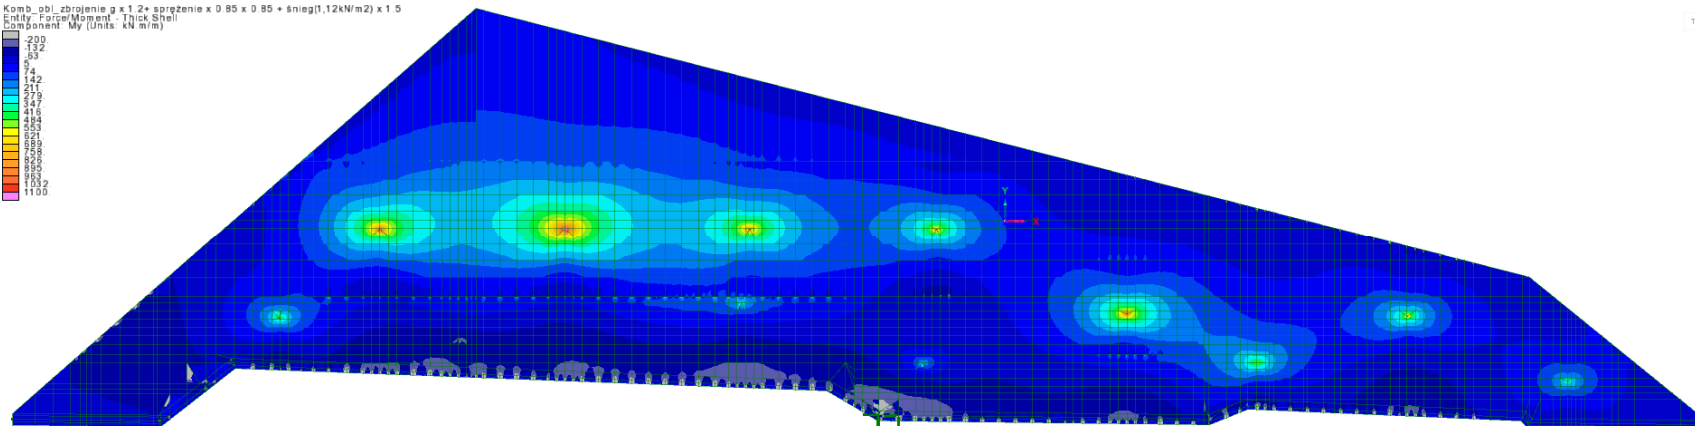

Siła Ny

 Komb. obl. zbrojenie g x 1.2+ sprężenie x 0.85 x 0.85 + śnieg(1,12kN/m²) x 1.5
Entity: Force/Moment - Thick Shell
Component: Ny (Units: kN/m)

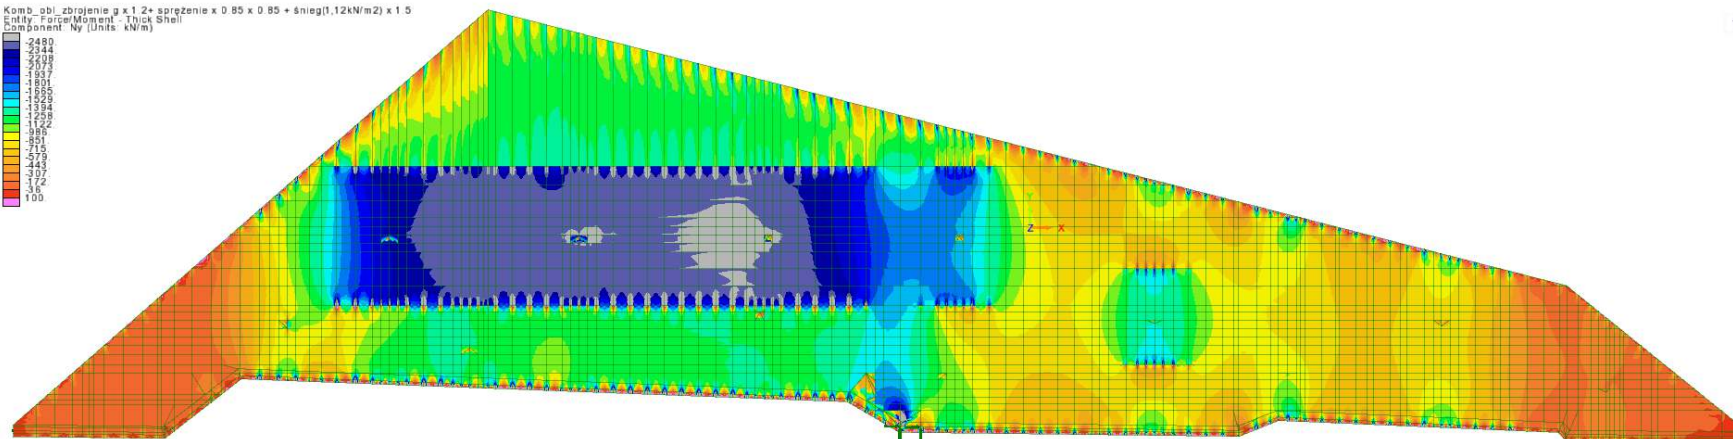


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w
okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Momenty Mx

Komb. obl. zbrojenie g x 1 2+ sprężenie x 0 85 x 0 85 + śnieg(1,12kN/m2) x 1 5
Entity: Force/Moment - Thick Shell
Component: Mx (Units: kN m/m)


-500
-423
-345
-267
-189
-111
-33
45
123
201
279
357
435
513
591
669
747
825
903

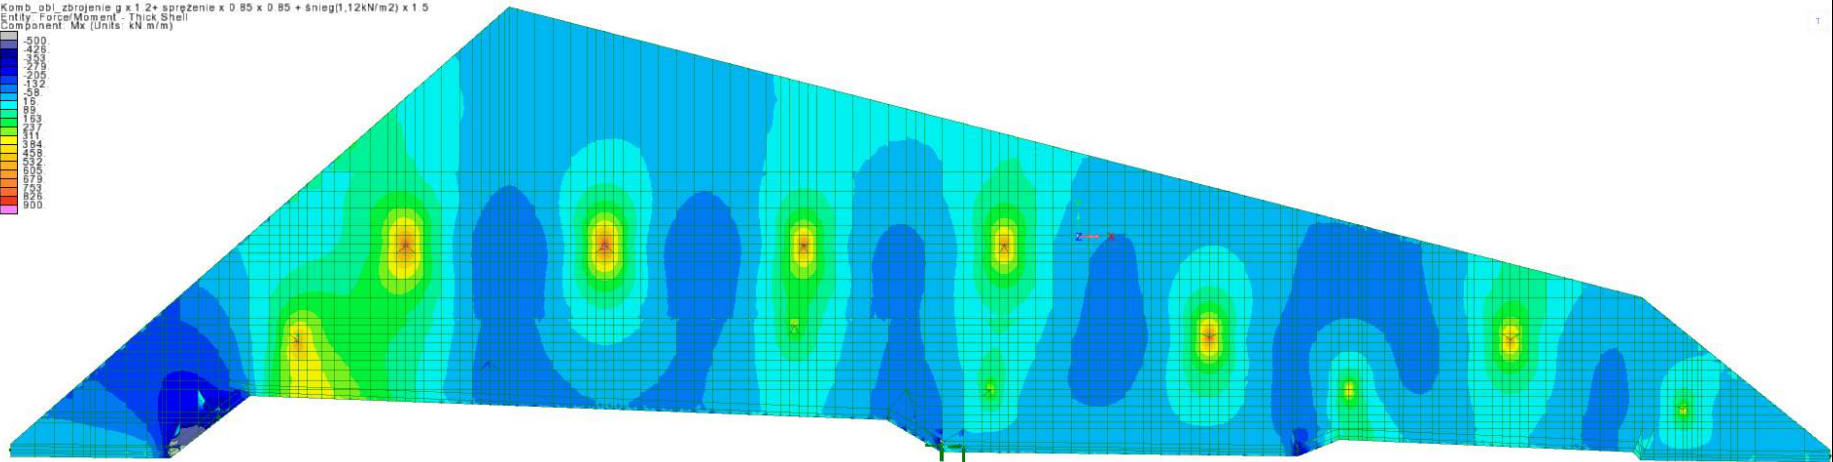


Siła Nx

Komb. obl. zbrojenie g x 1 2+ sprężenie x 0 85 x 0 85 + śnieg(1,12kN/m2) x 1 5
Entity: Force/Moment - Thick Shell
Component: Nx (Units: kN/m)


-1600
-1474
-1347
-1221
-1095
-969
-843
-717
-591
-465
-339
-213
-87
89
215
341
467
593
719
845
971
1097
1223
1349
1475
1601

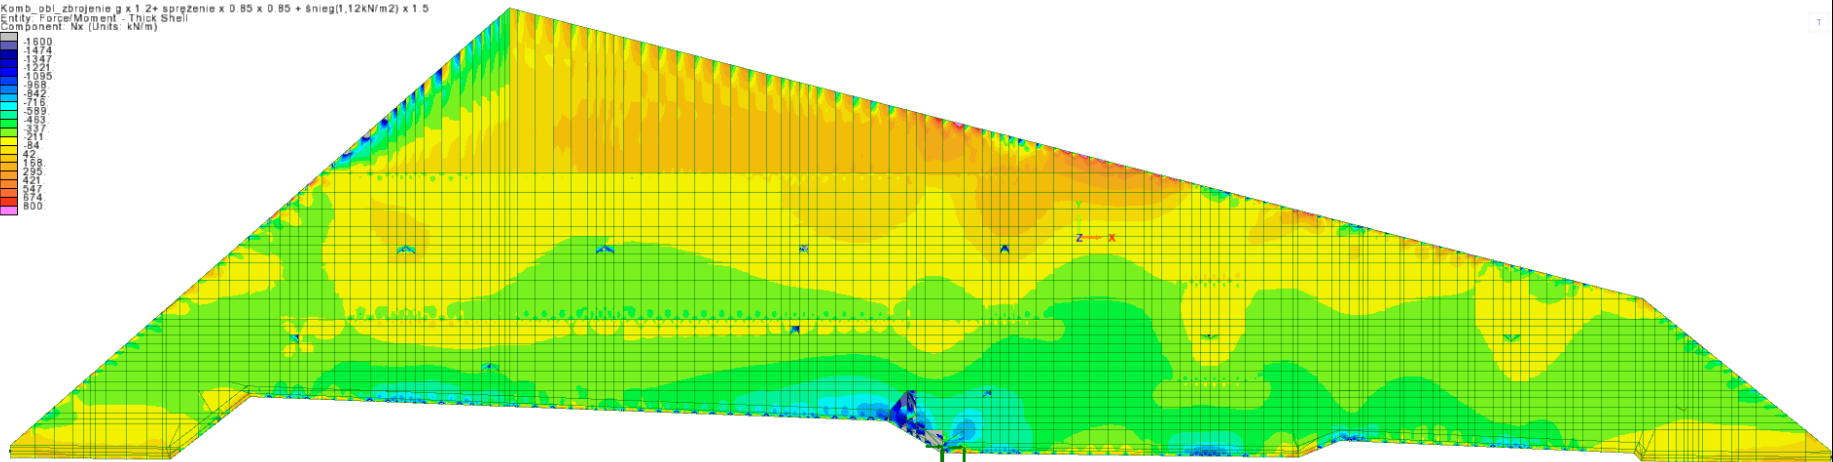


My - obszar nad słupem S1 (L40001)

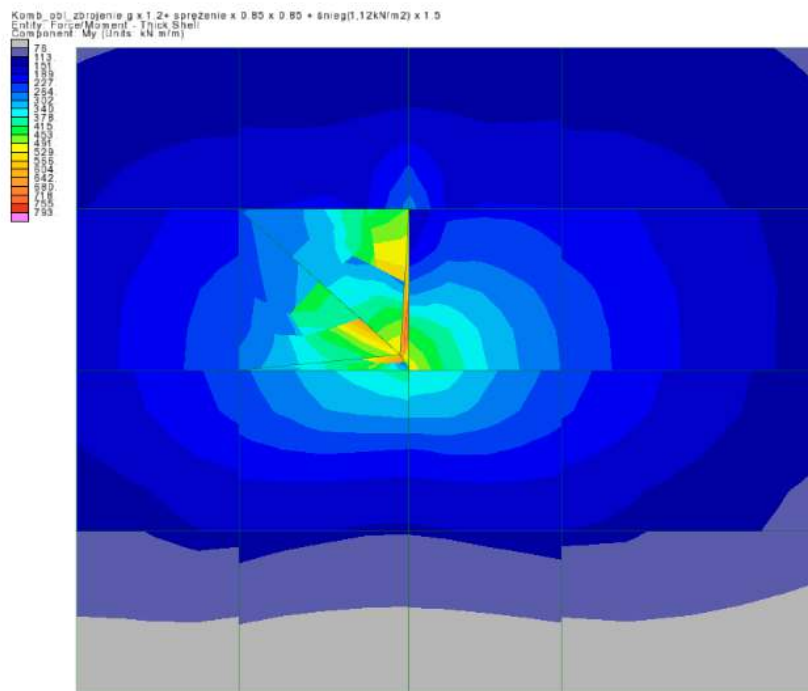


Ny - obszar nad słupem S1 (L40001)

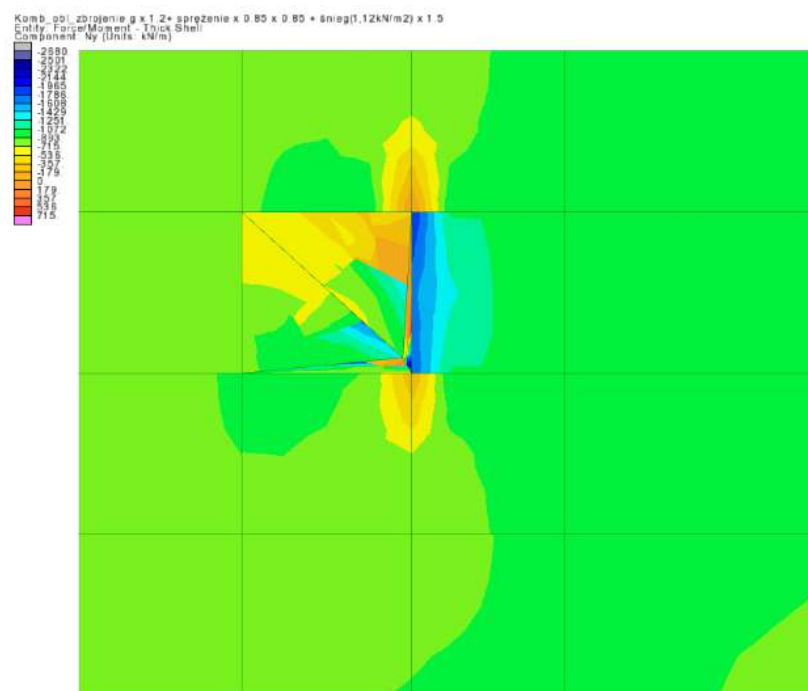


Mx - obszar nad słupem S1 (L40001)

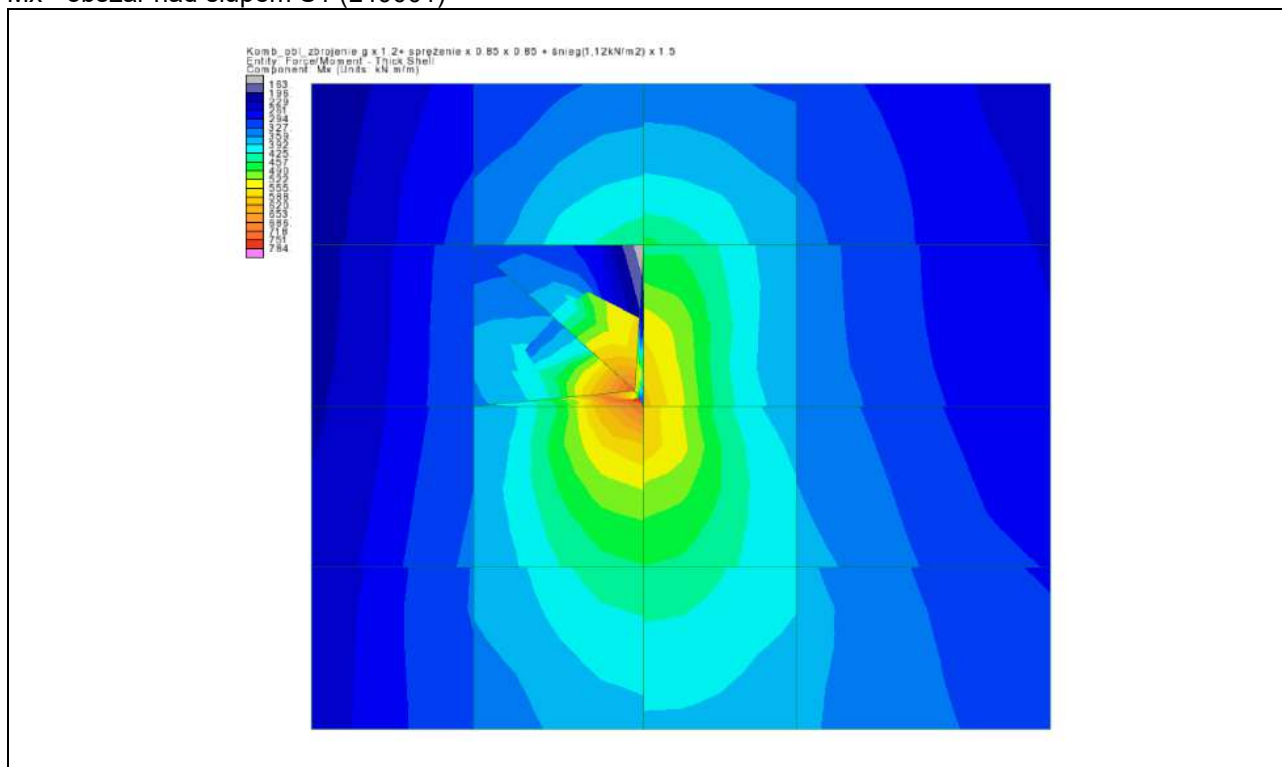


Nx - obszar nad słupem S1 (L40001)

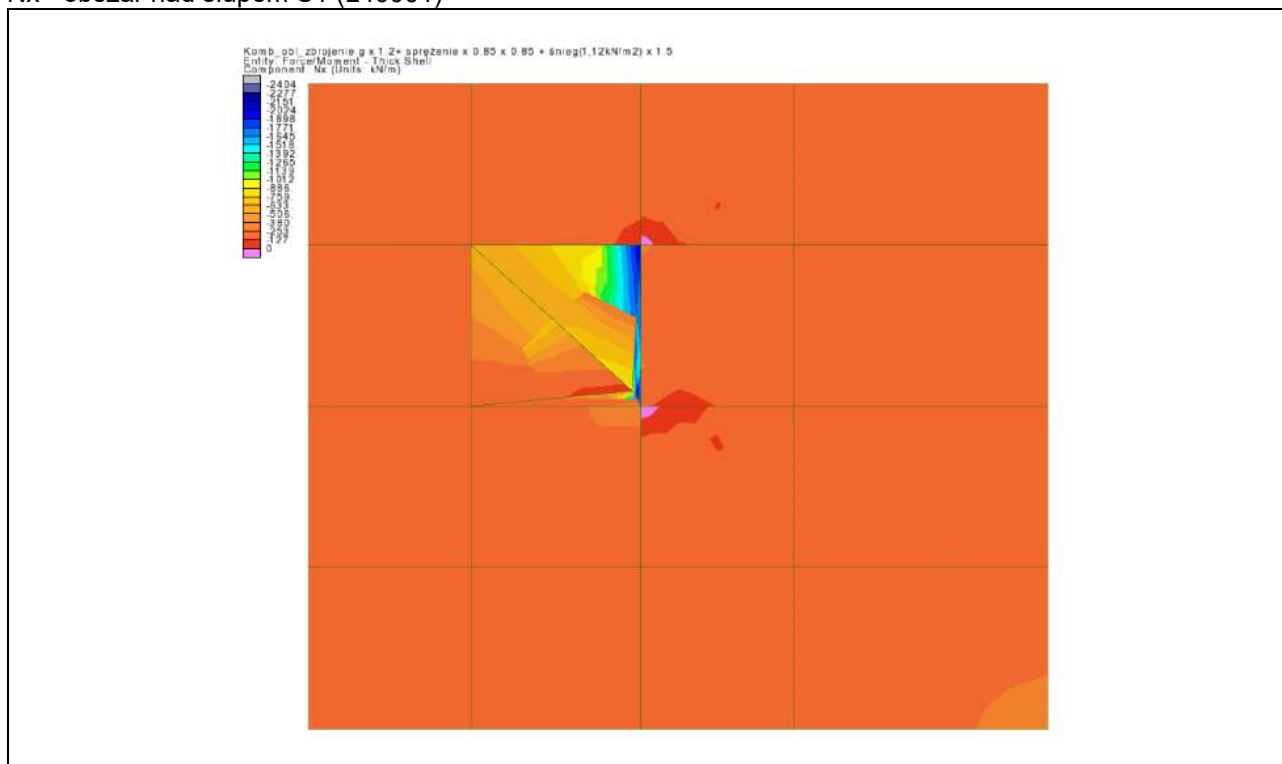


My - obszar nad słupem S2 (L40002)

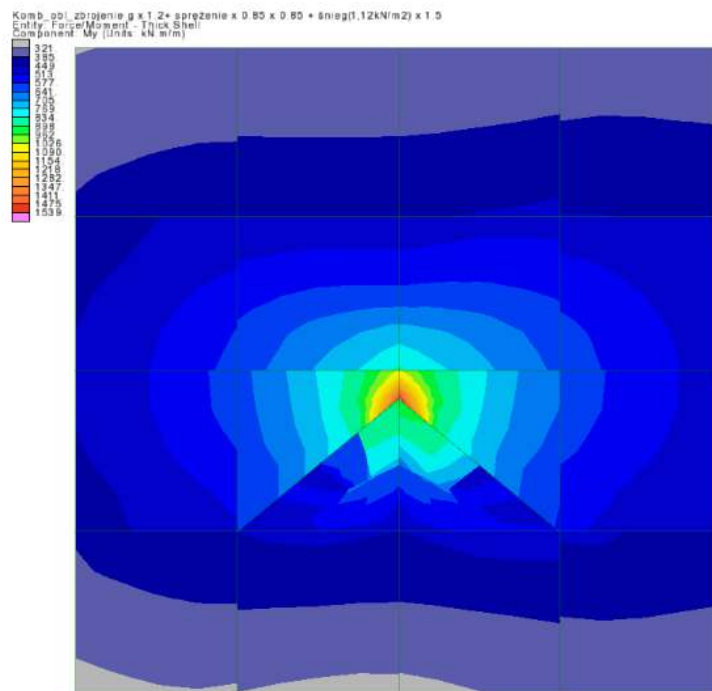


Ny - obszar nad słupem S2 (L40002)

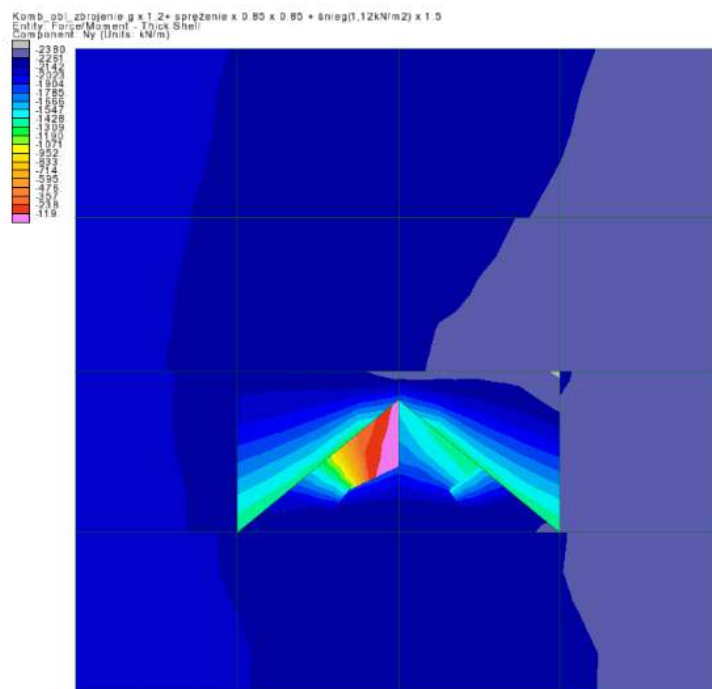


Mx - obszar nad słupem S2 (L40002)

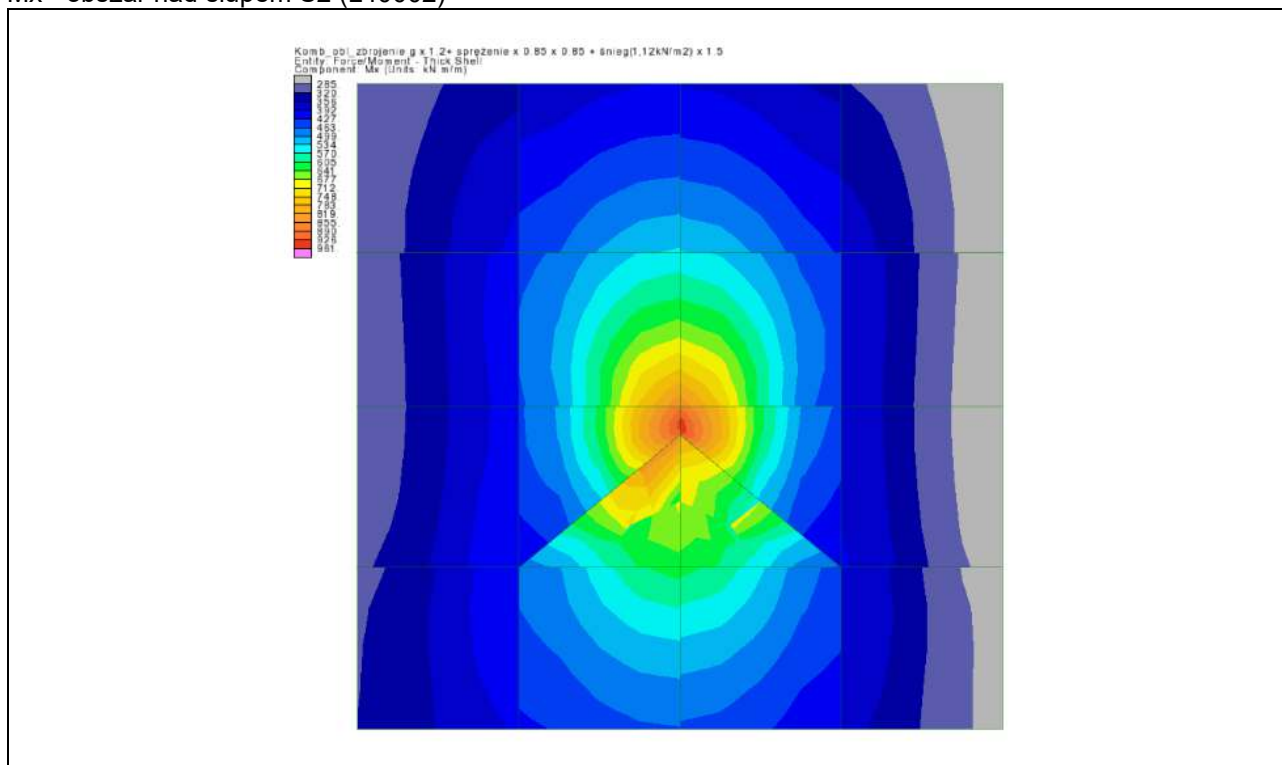


Nx - obszar nad słupem S2 (L40002)

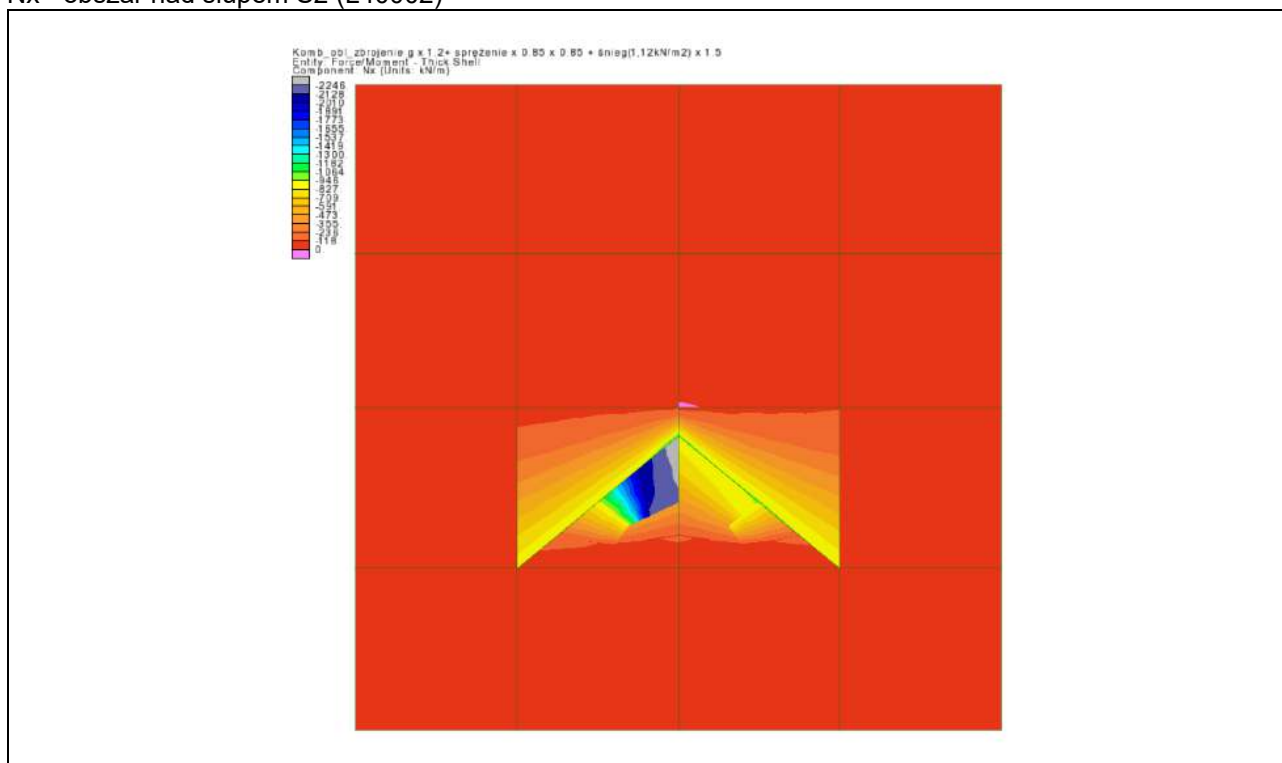


My - obszar nad słupem S3 (L40003)

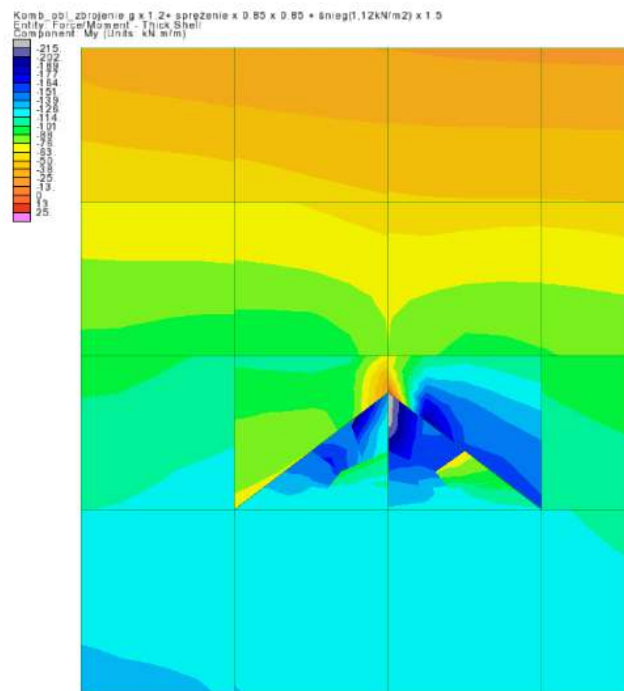


Ny - obszar nad słupem S3 (L40003)

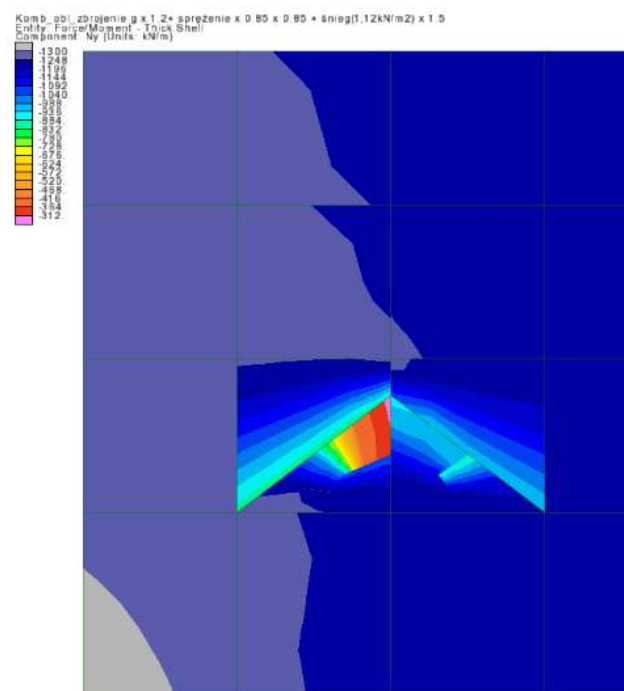


Mx - obszar nad słupem S3 (L40003)

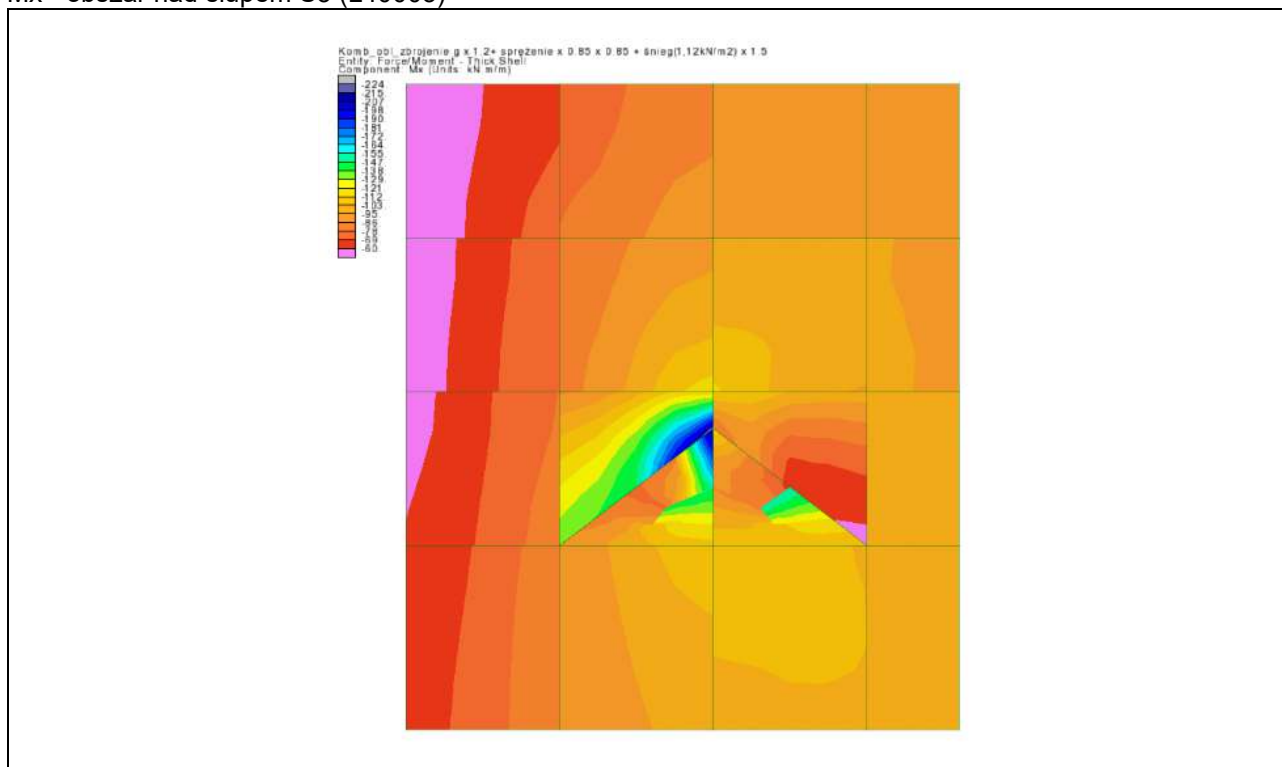


Nx - obszar nad słupem S3 (L40003)

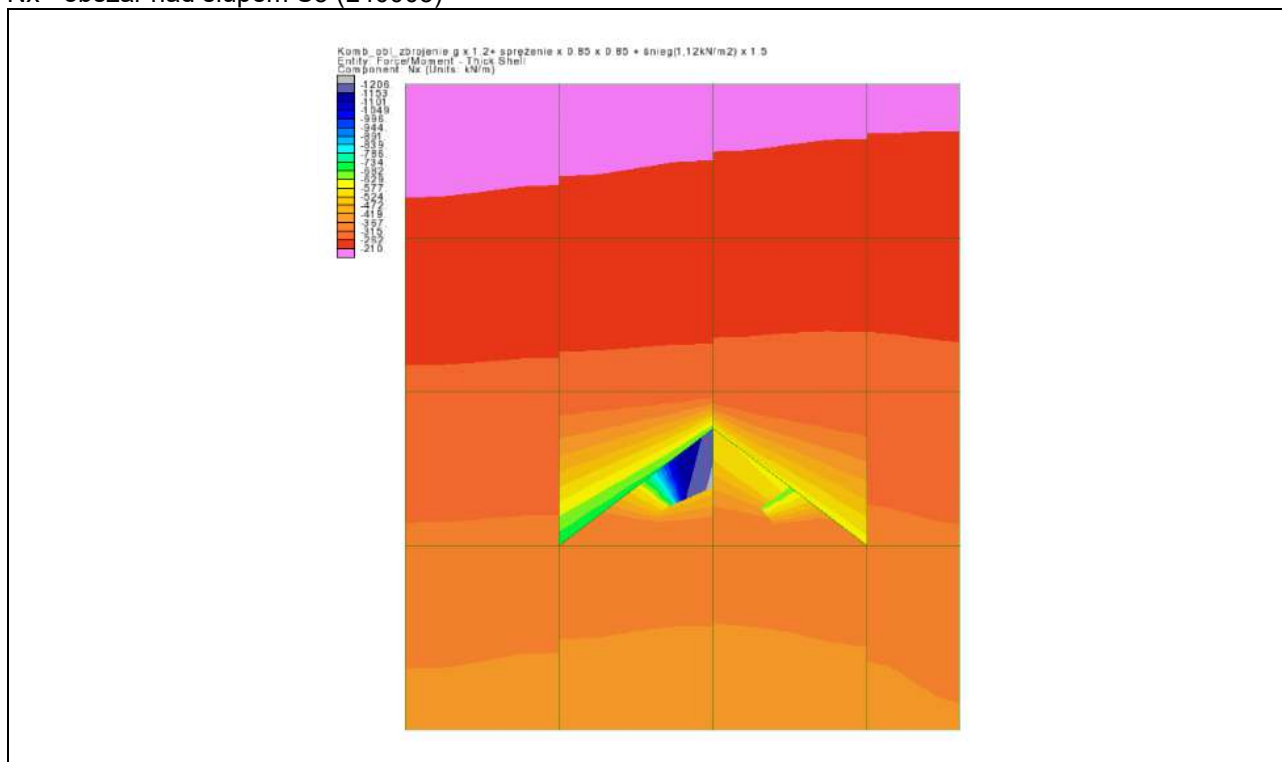


My - obszar nad słupem S4 (L40004)

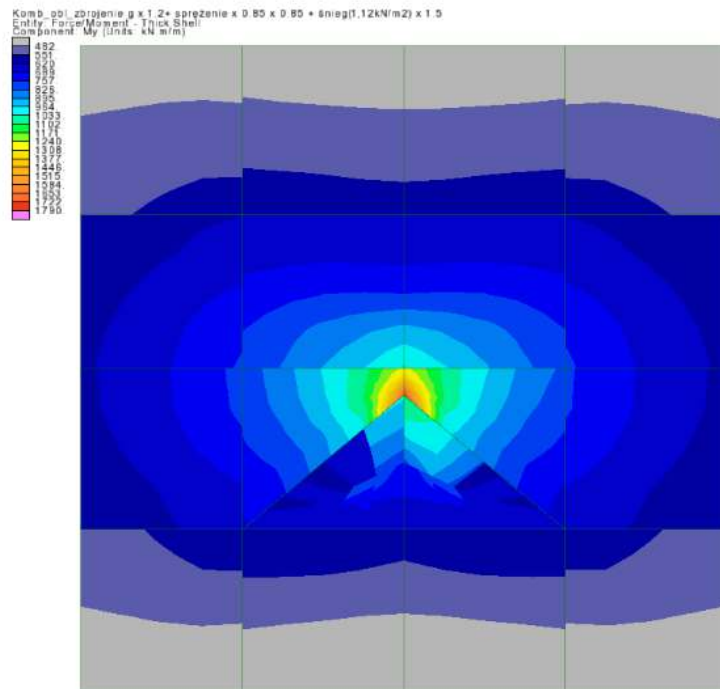


Ny - obszar nad słupem S4 (L40004)

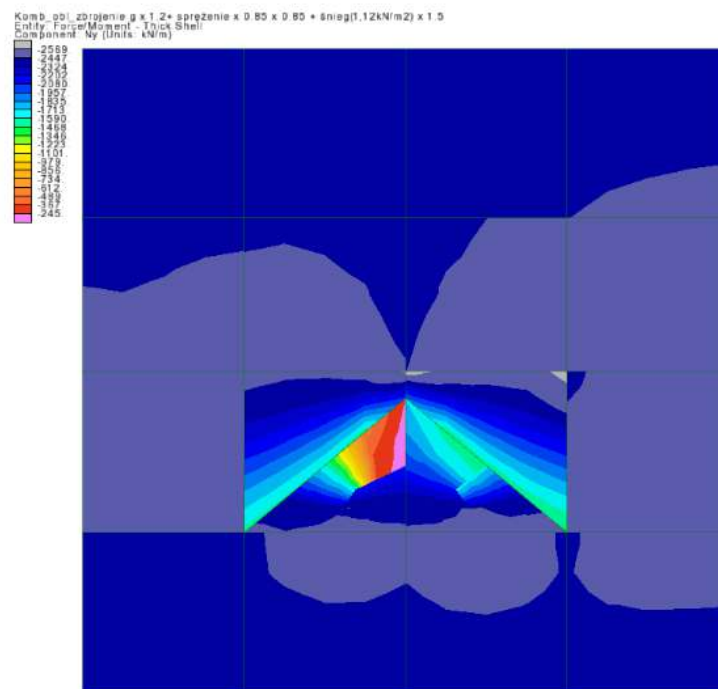


Mx - obszar nad słupem S4 (L40004)

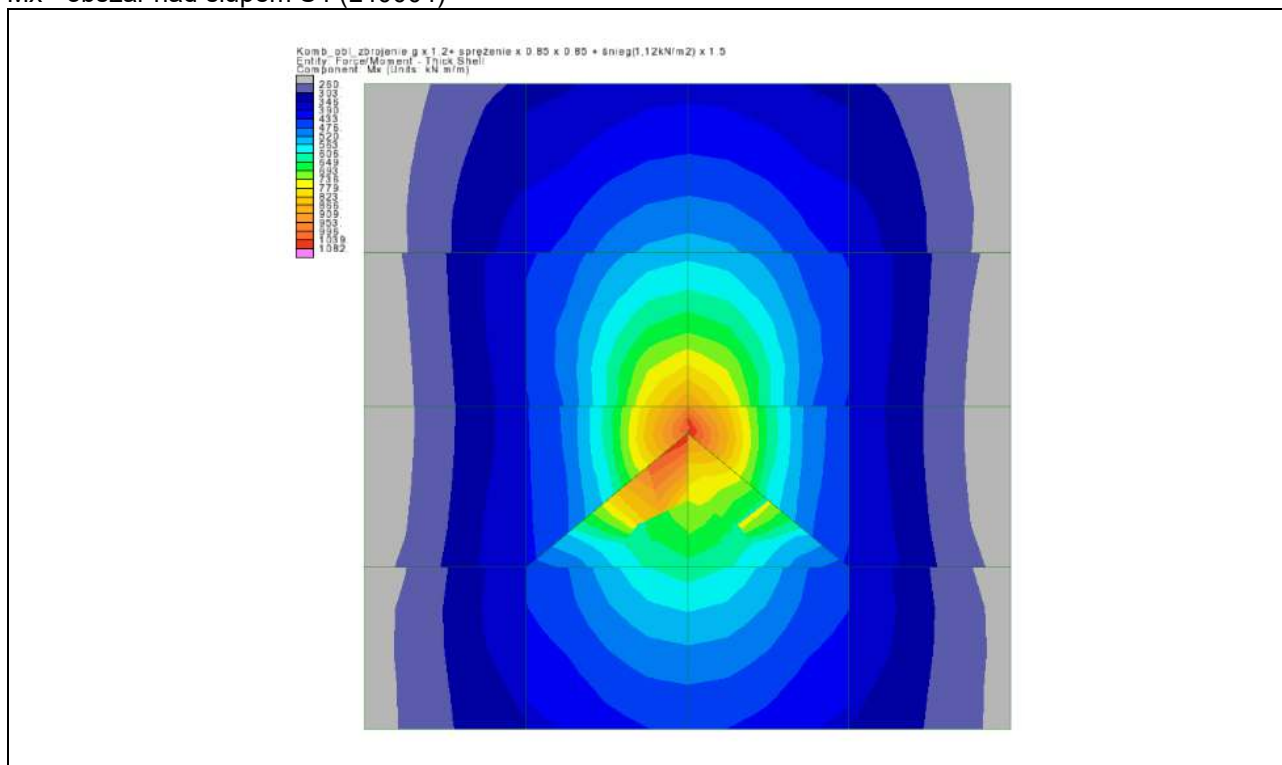


Nx - obszar nad słupem S4 (L40004)

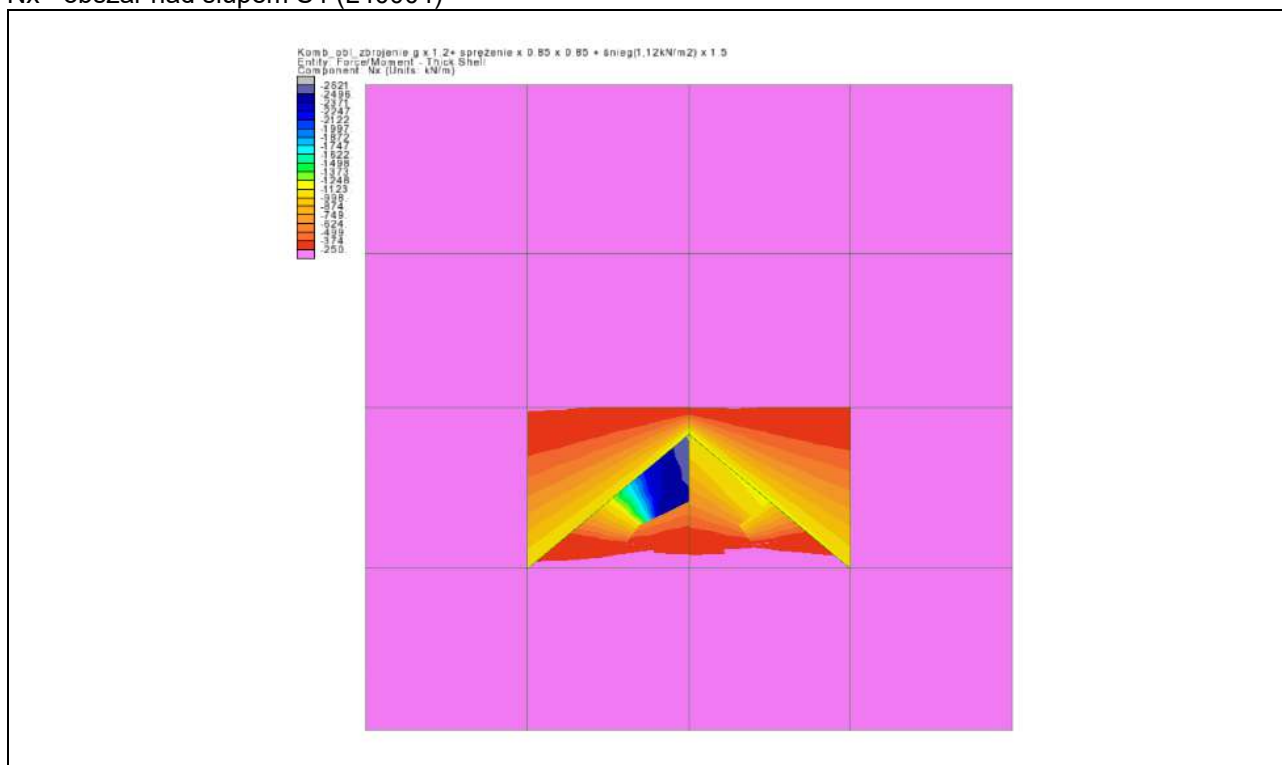


My - obszar nad słupem S5 (L40005)

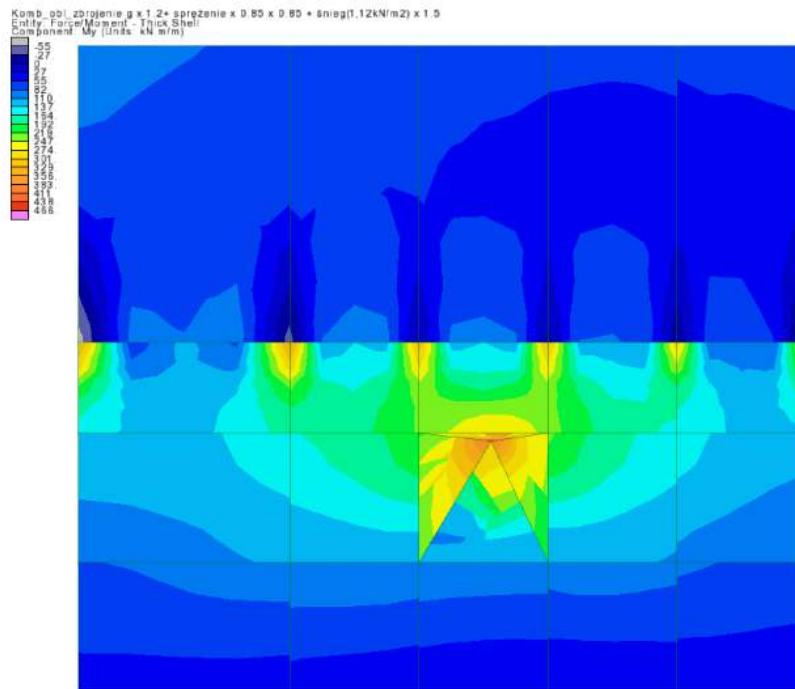


Ny - obszar nad słupem S5 (L40005)

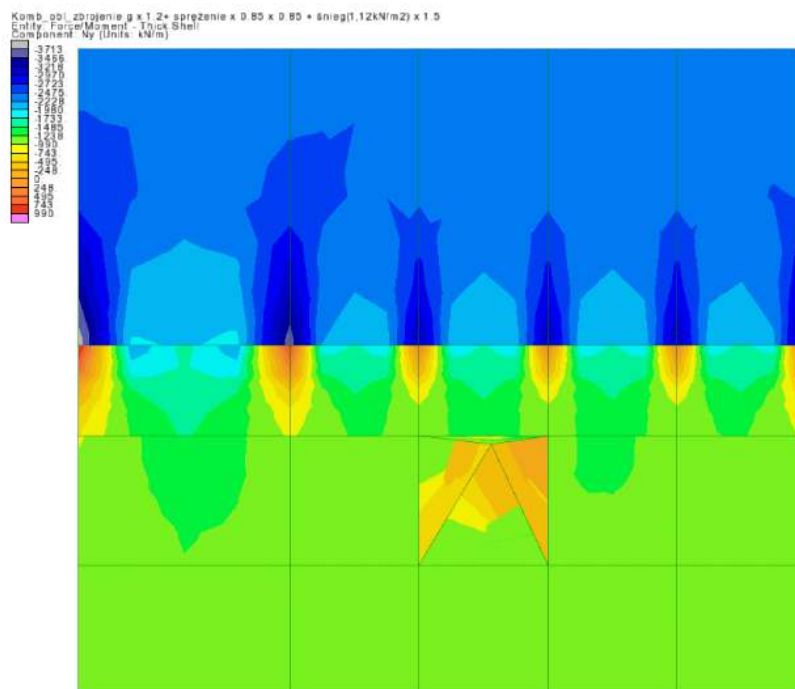


Mx - obszar nad słupem S5 (L40005)

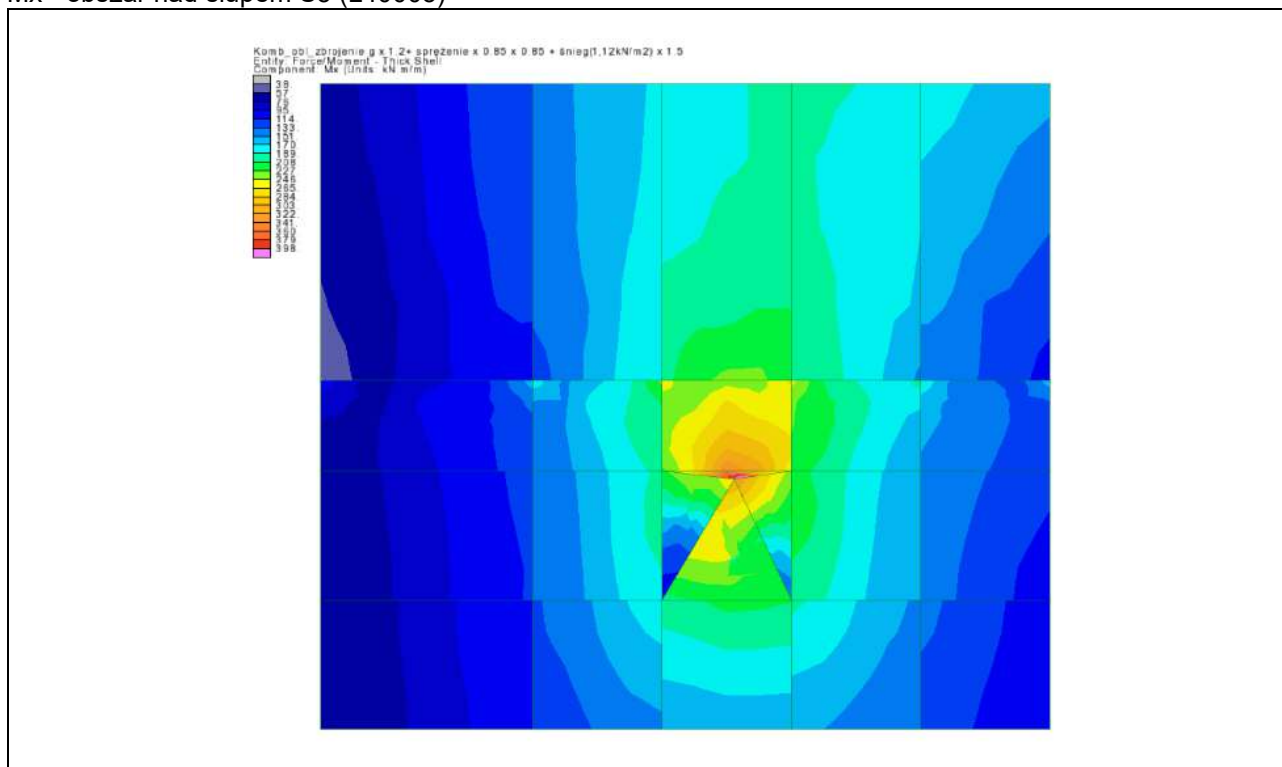


My - obszar nad słupem S6 (L40006)

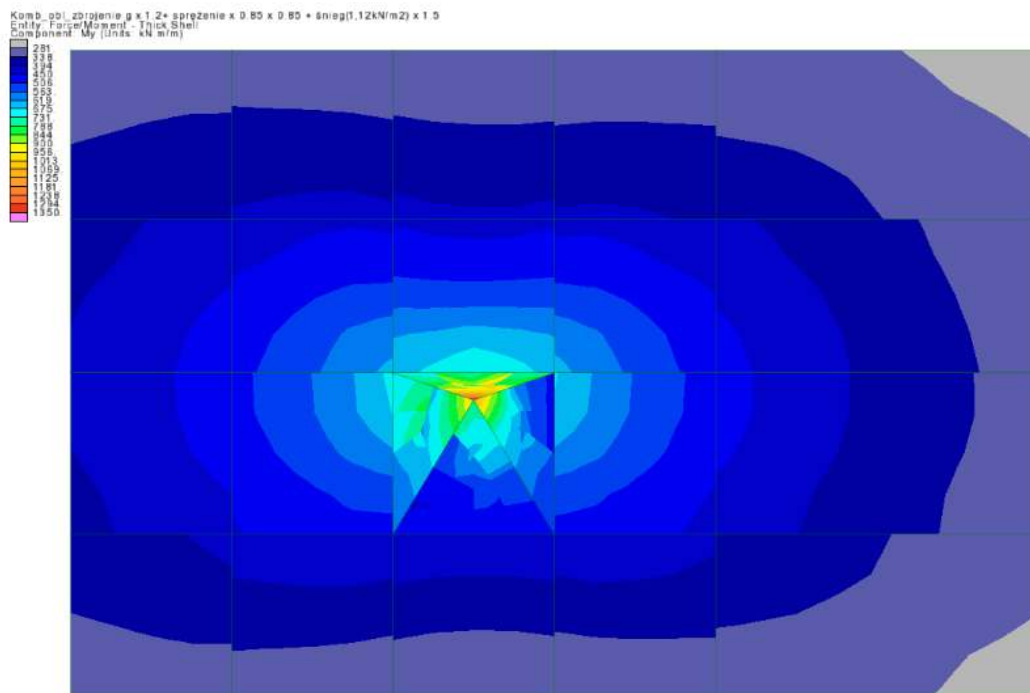


Ny - obszar nad słupem S6 (L40006)

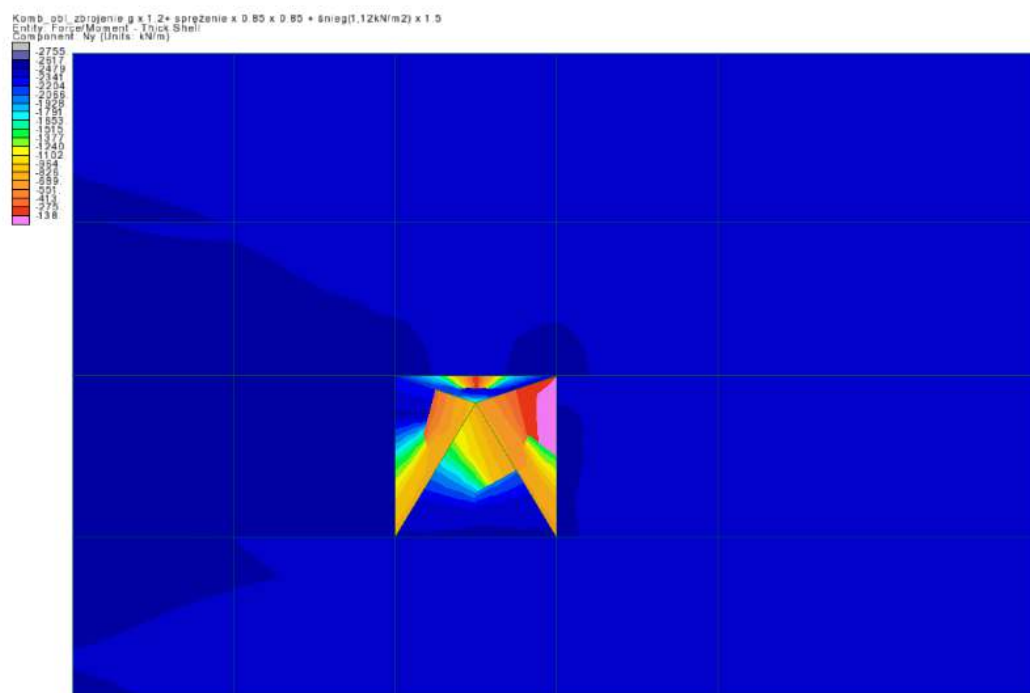


Mx - obszar nad słupem S6 (L40006)

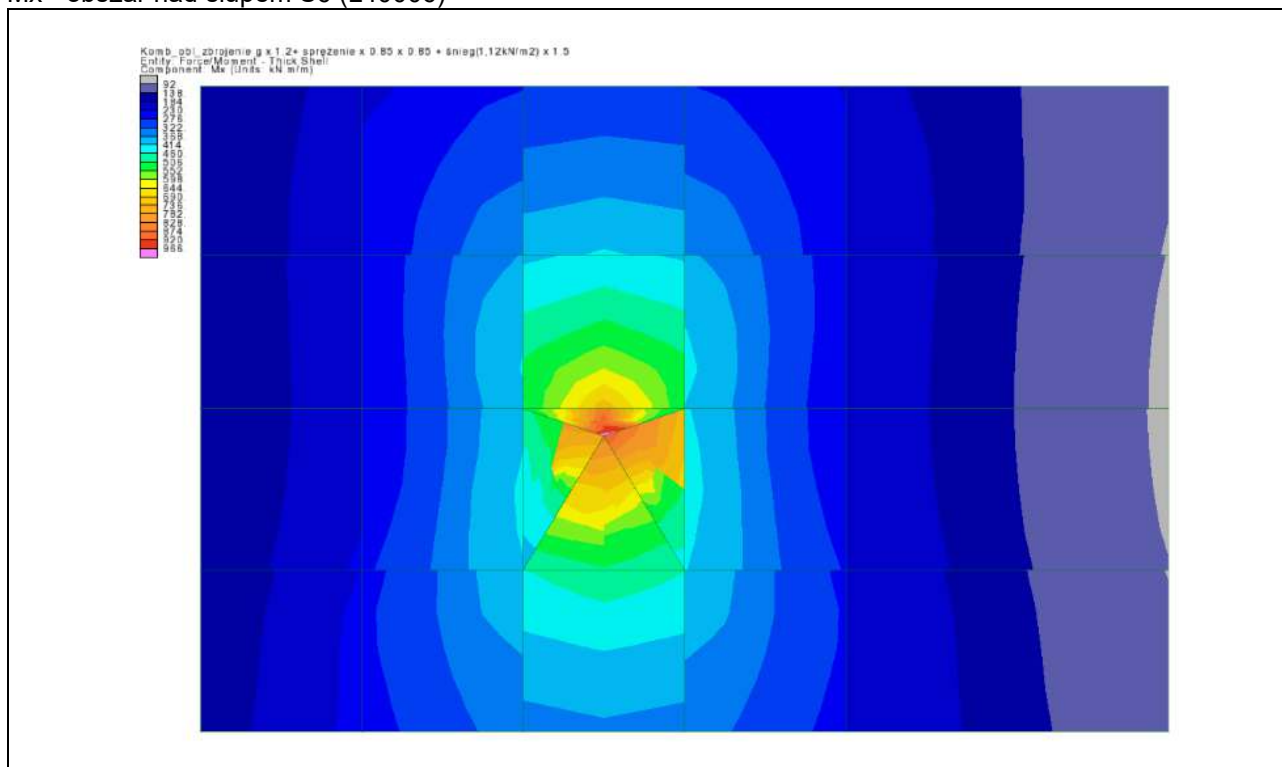


Nx - obszar nad słupem S6 (L40006)

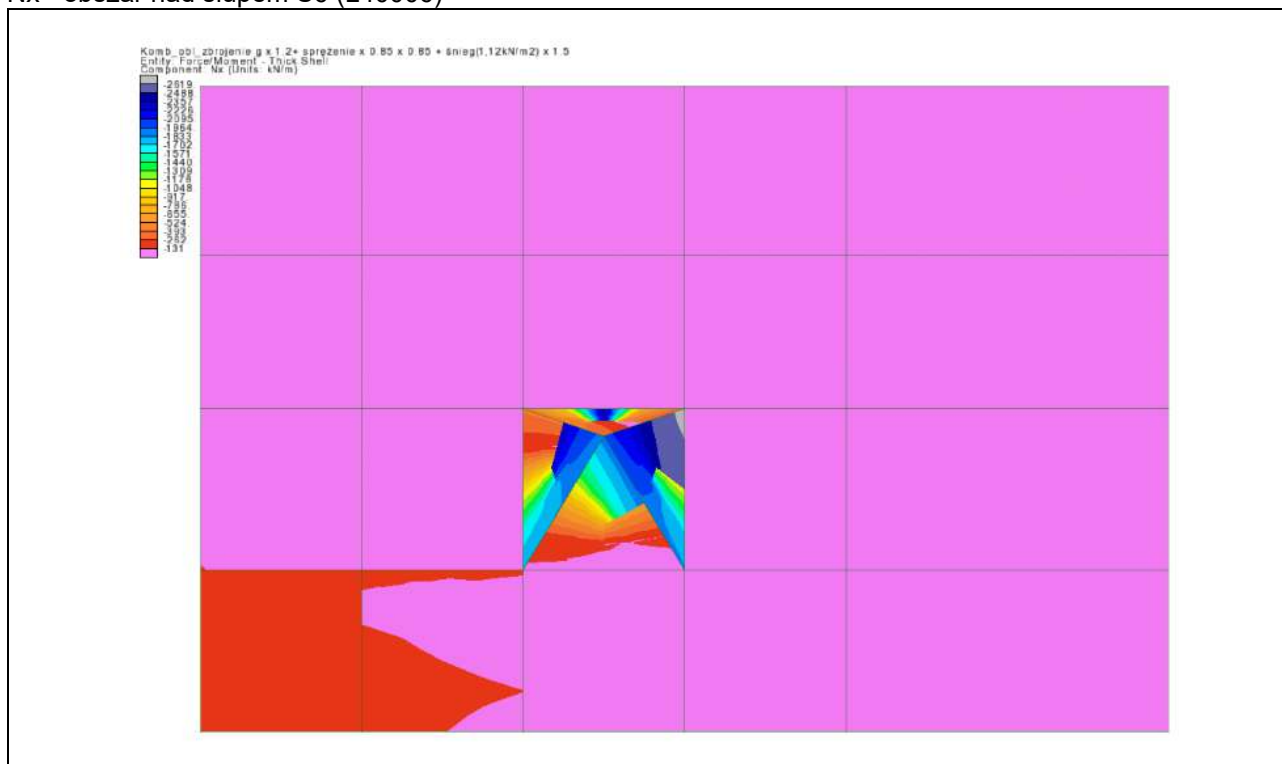


My - obszar nad słupem S7 (L40007)

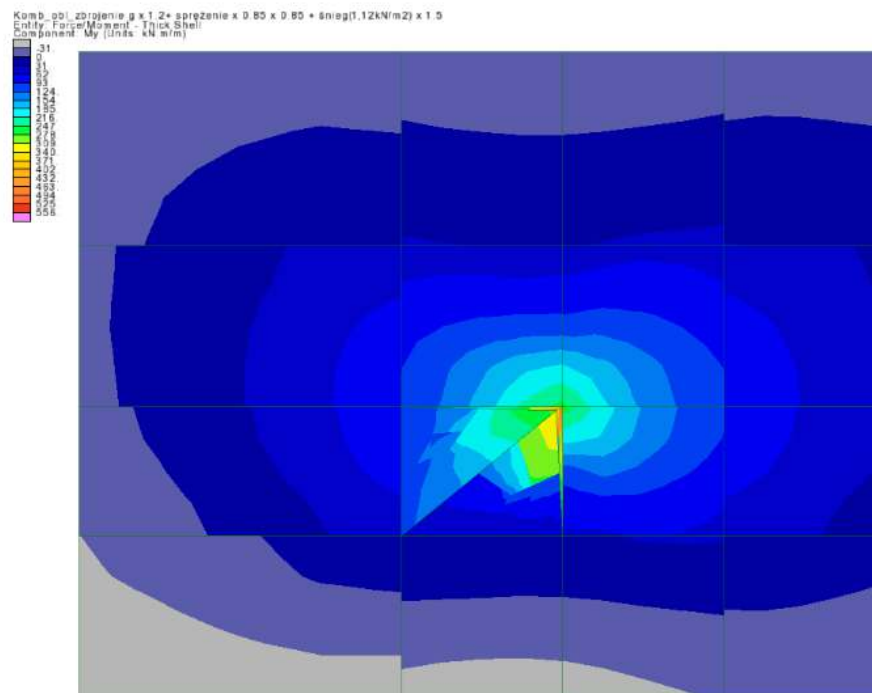


Ny - obszar nad słupem S7 (L40007)

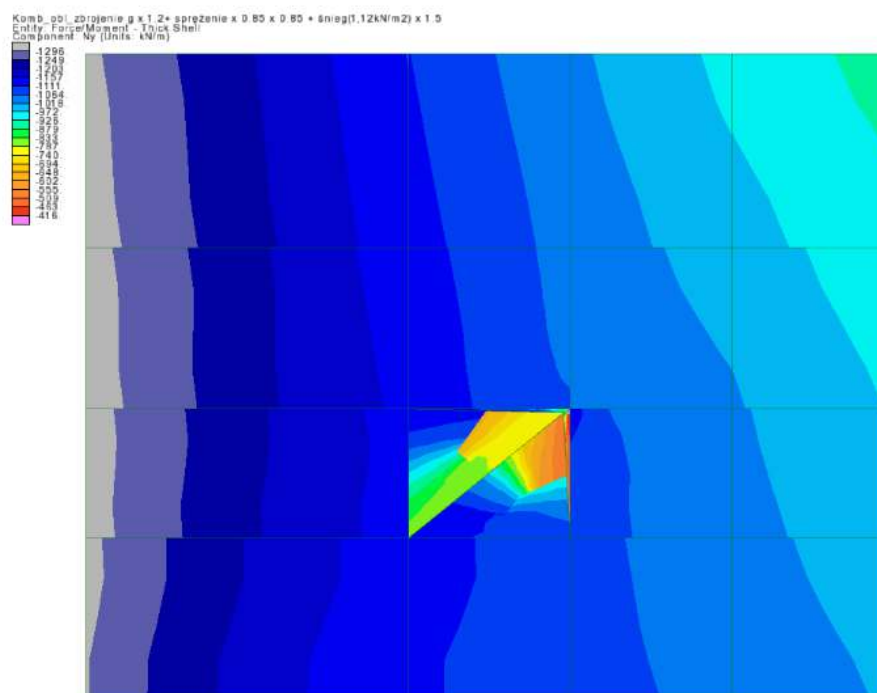


Mx - obszar nad słupem S7 (L40007)

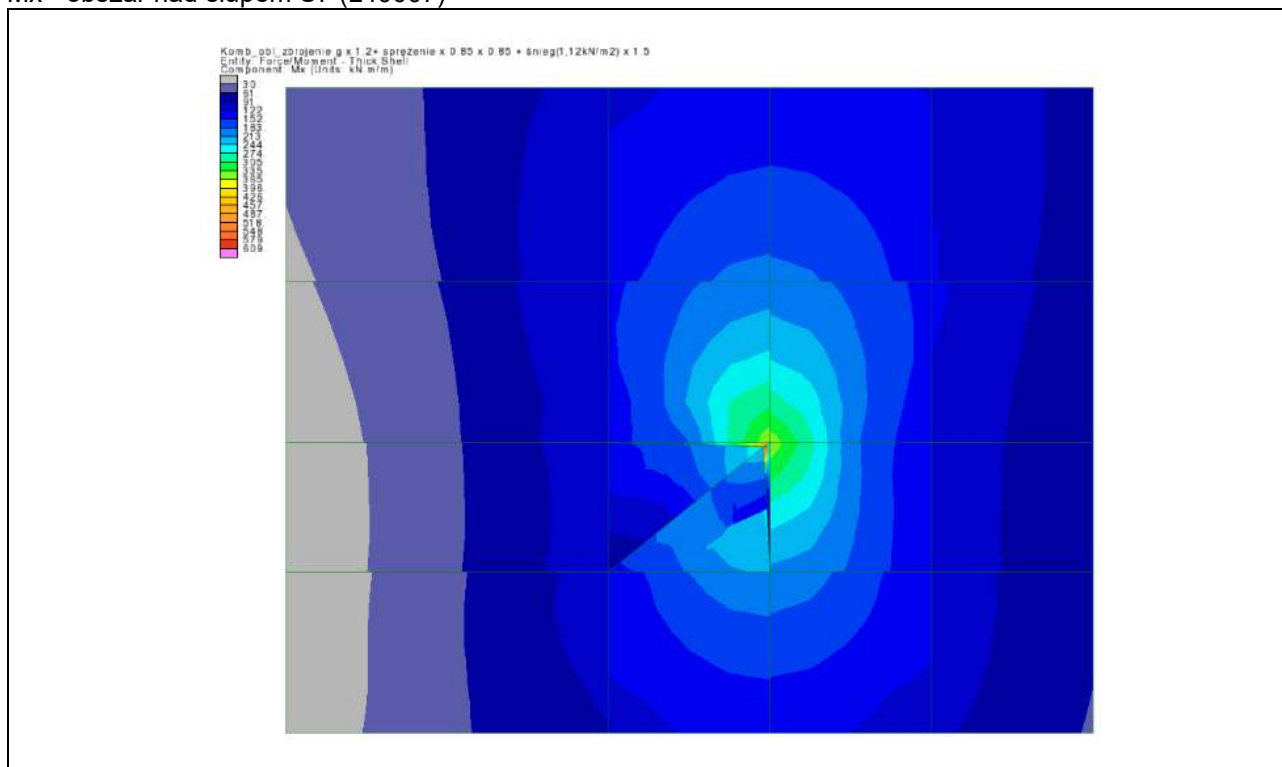


Nx - obszar nad słupem S7 (L40007)

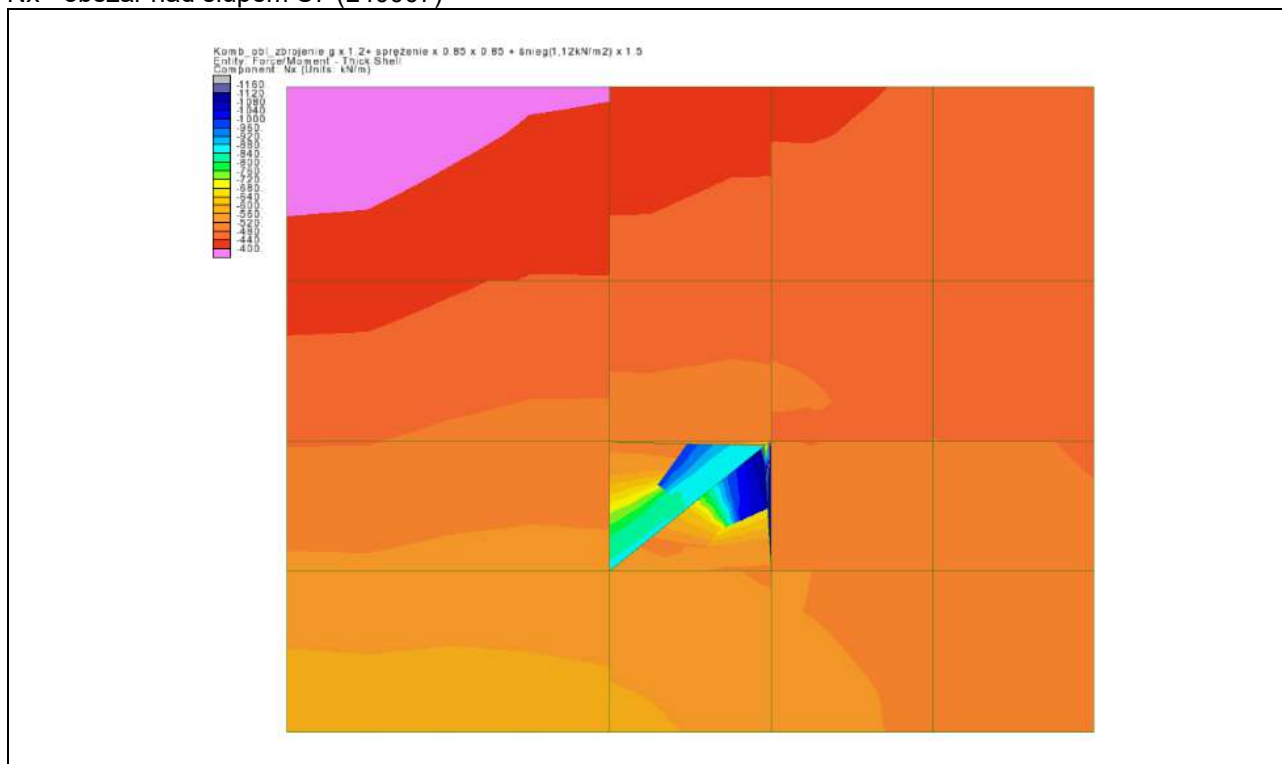


My - obszar nad słupem S8 (L40008)

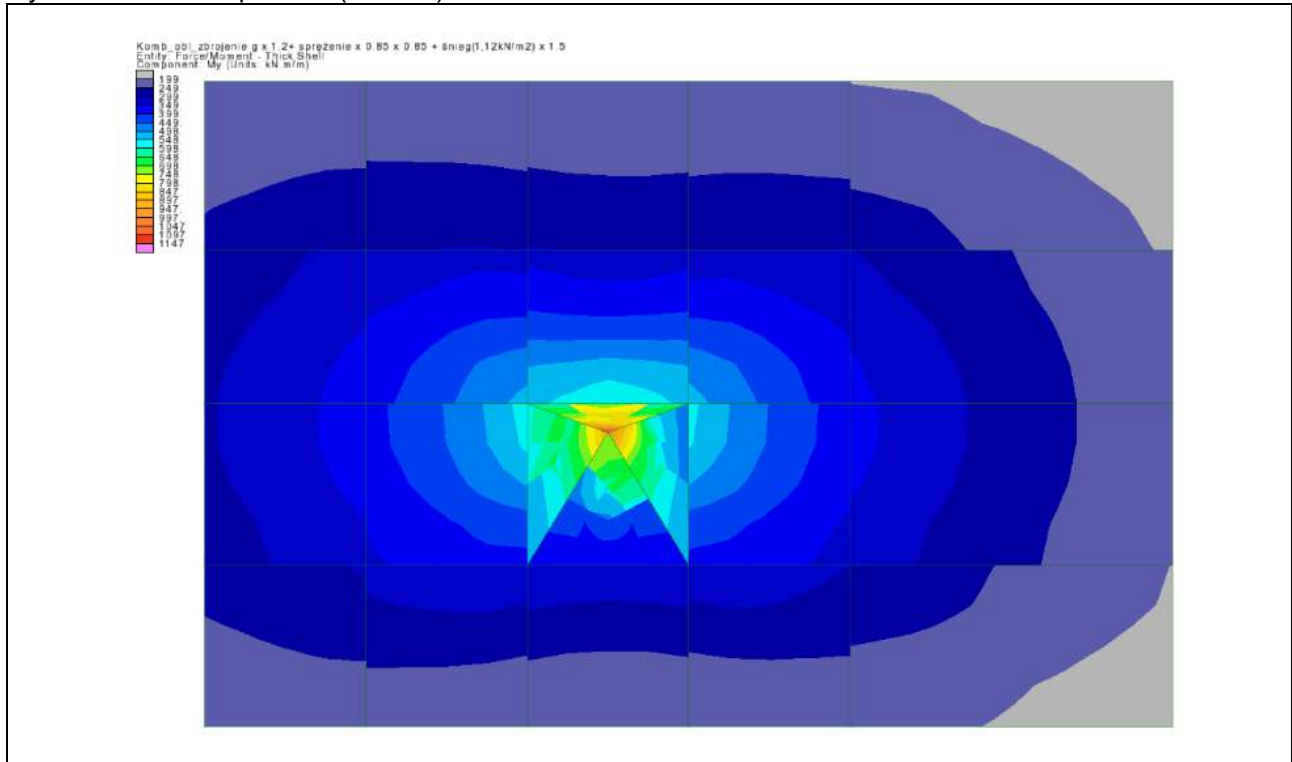


Ny - obszar nad słupem S8 (L40008)

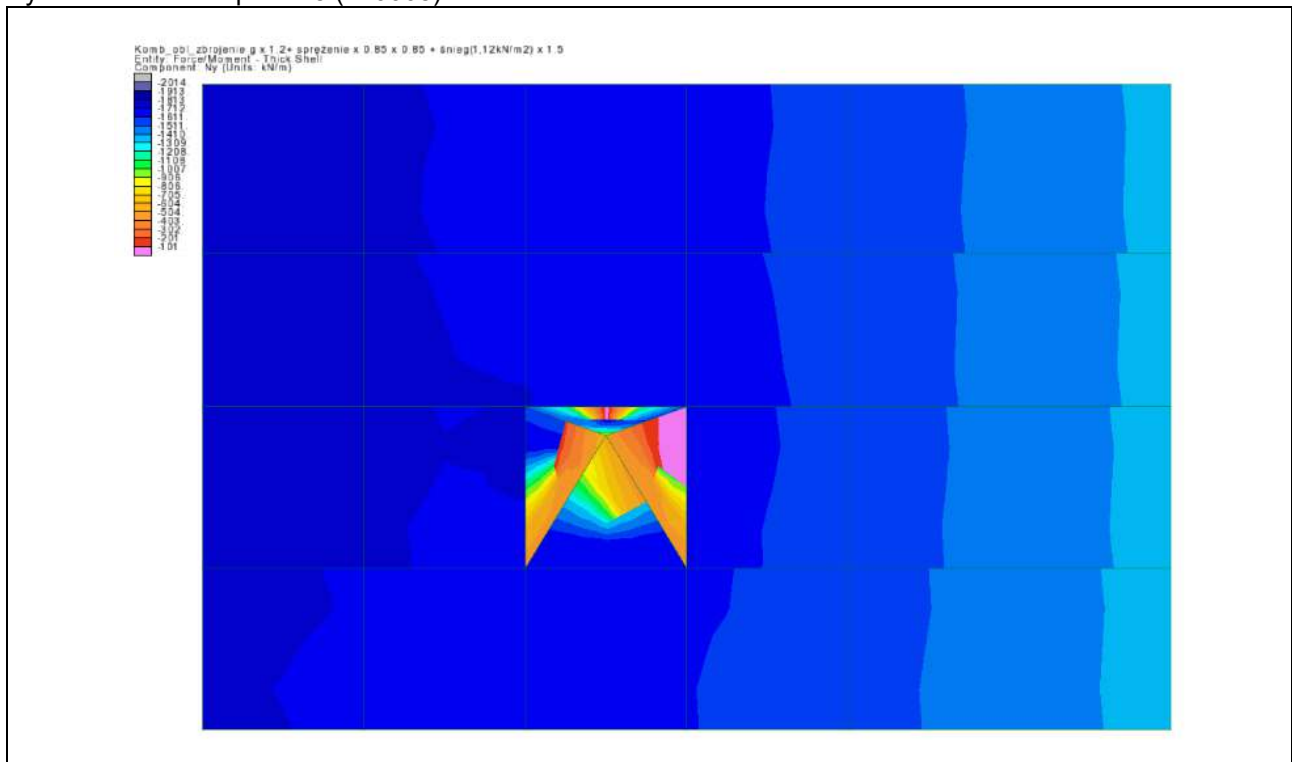


Mx - obszar nad słupem S8 (L40008)

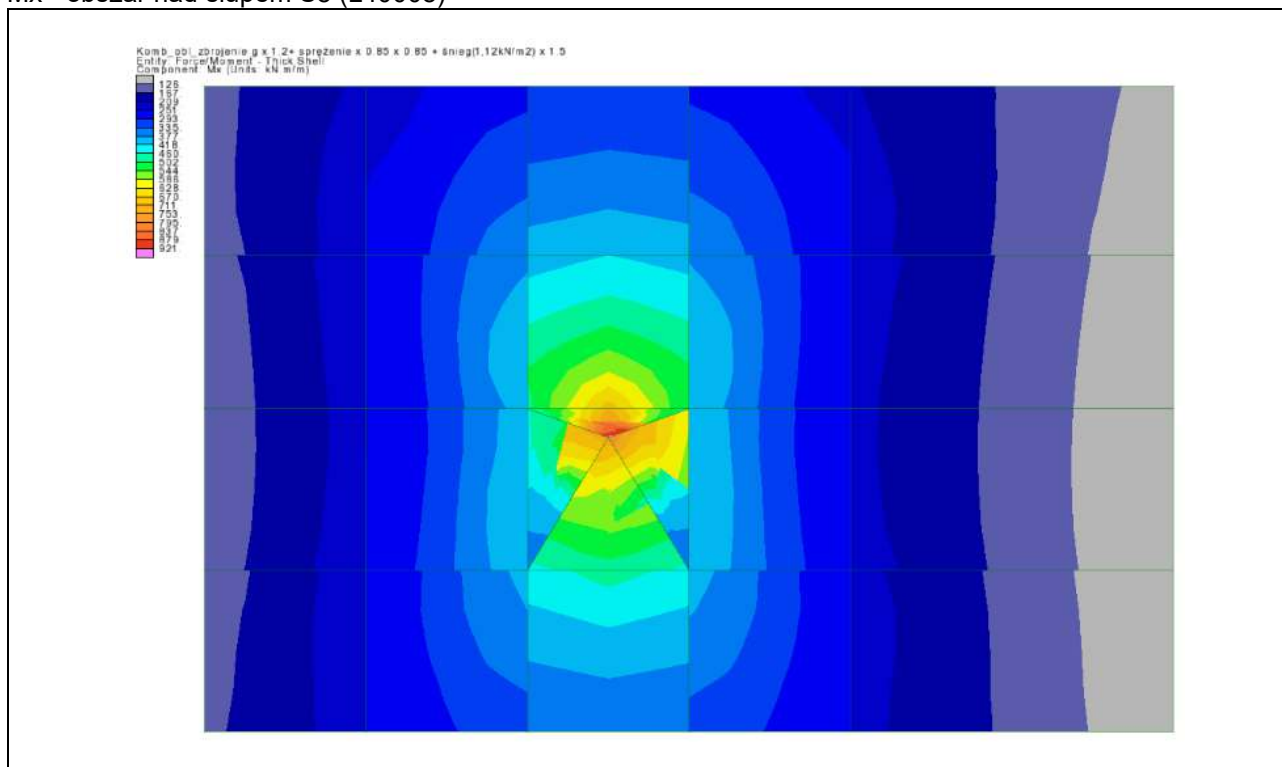


Nx - obszar nad słupem S8 (L40008)

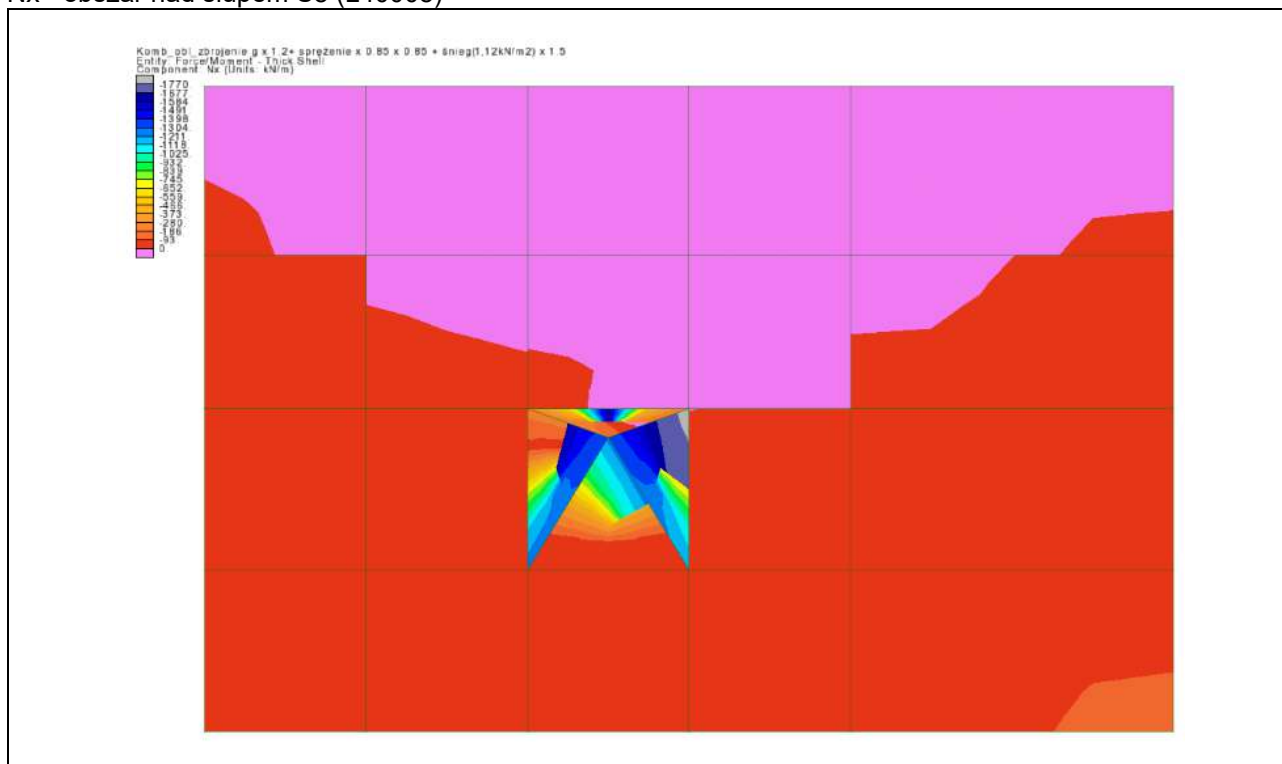


My - obszar nad słupem S9 (L40009)

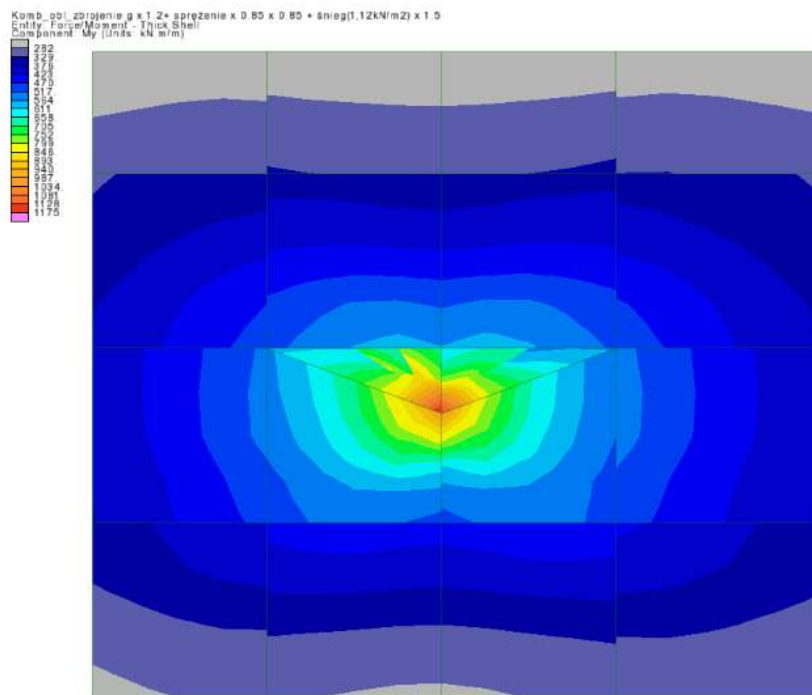


Ny - obszar nad słupem S9 (L40009)

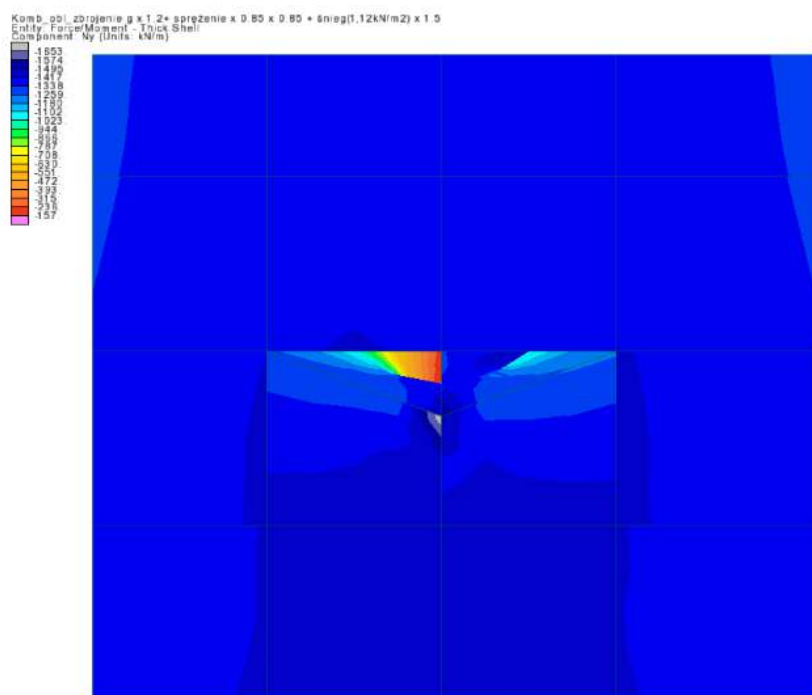


Mx - obszar nad słupem S9 (L40009)

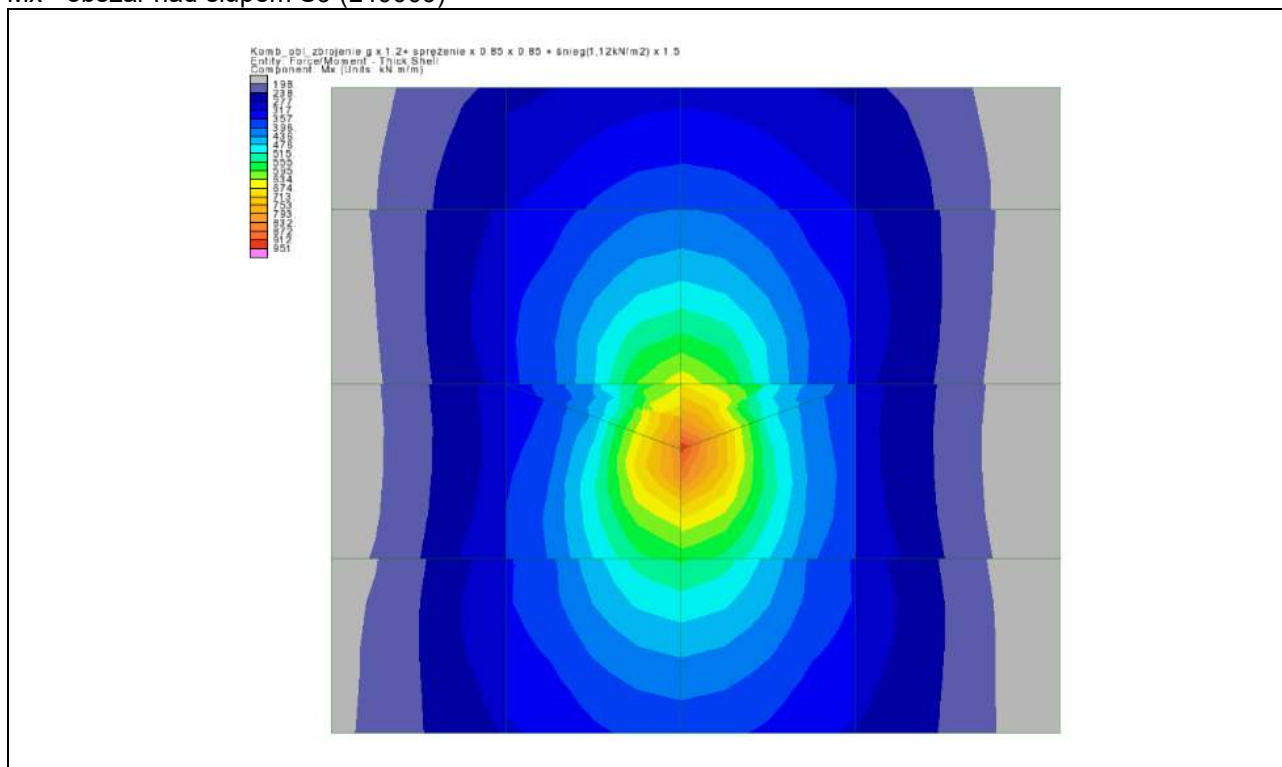


Nx - obszar nad słupem S9 (L40009)

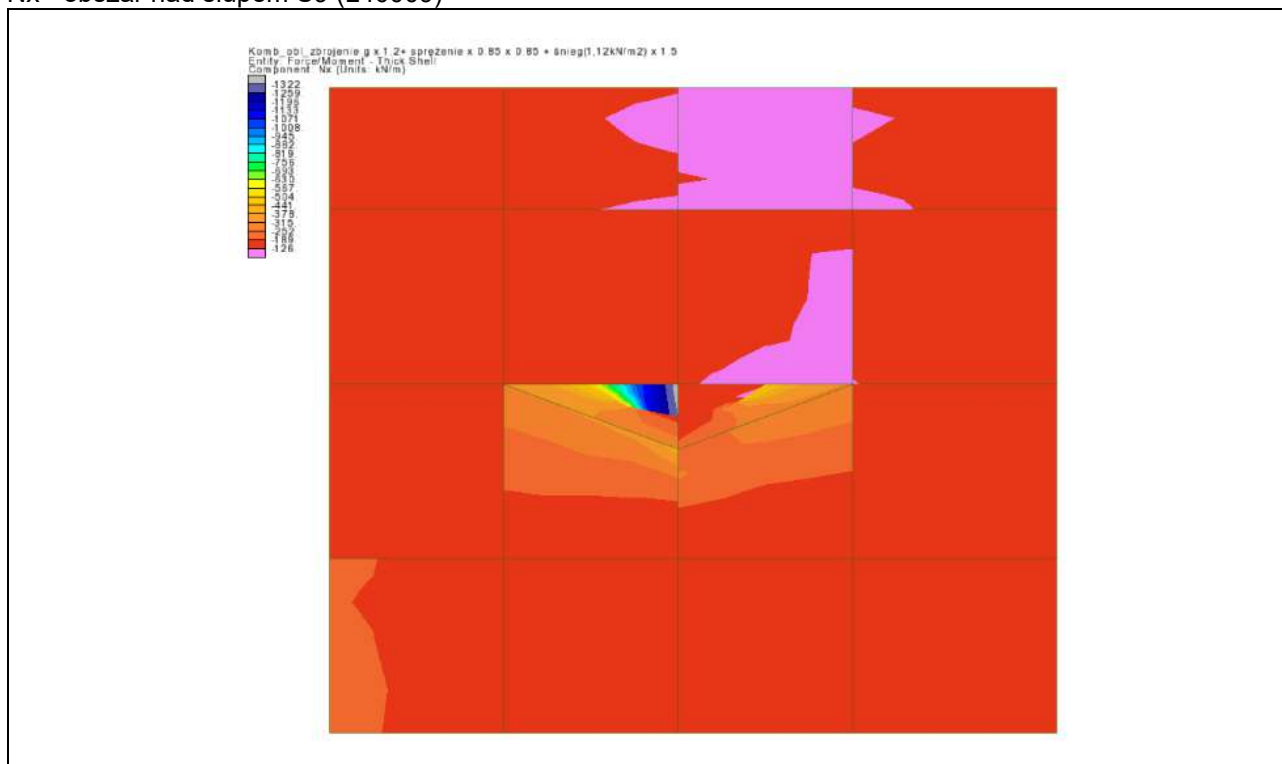


My - obszar nad słupem S10 (L40010)

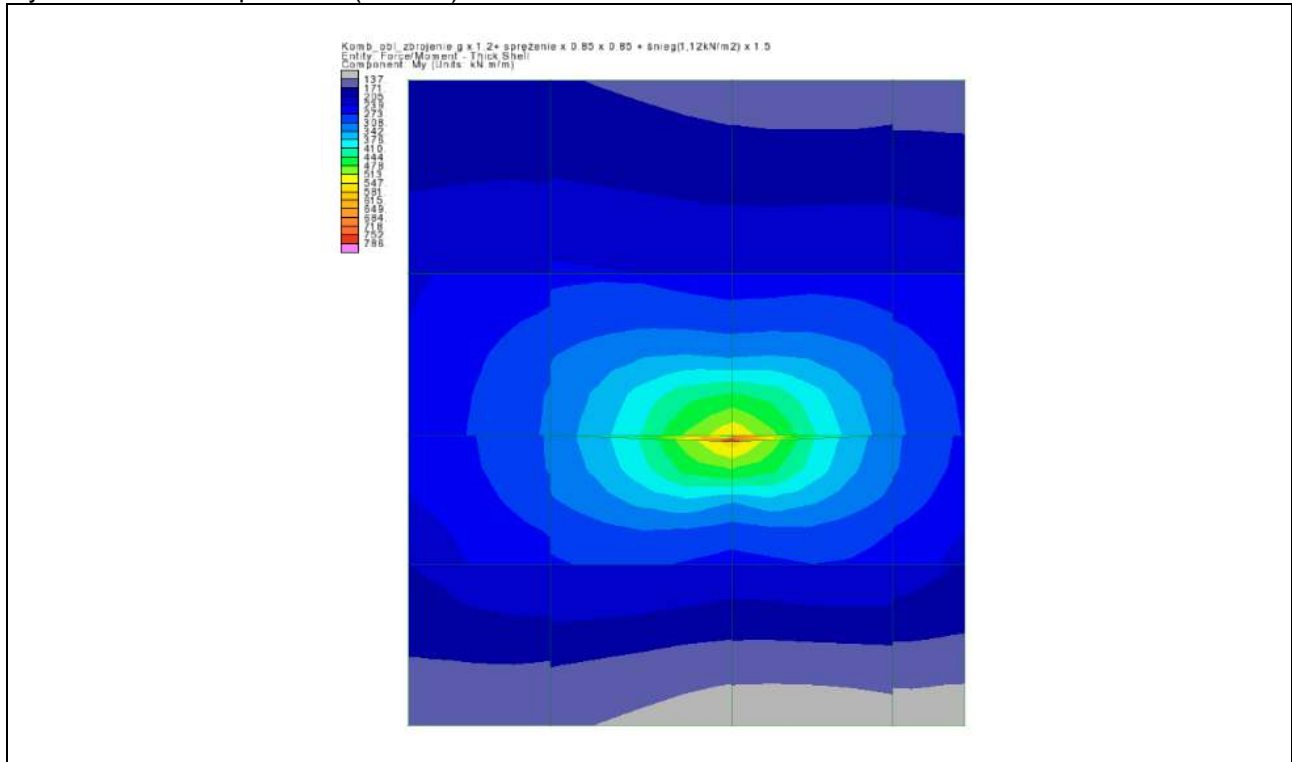


Ny - obszar nad słupem S10 (L40010)

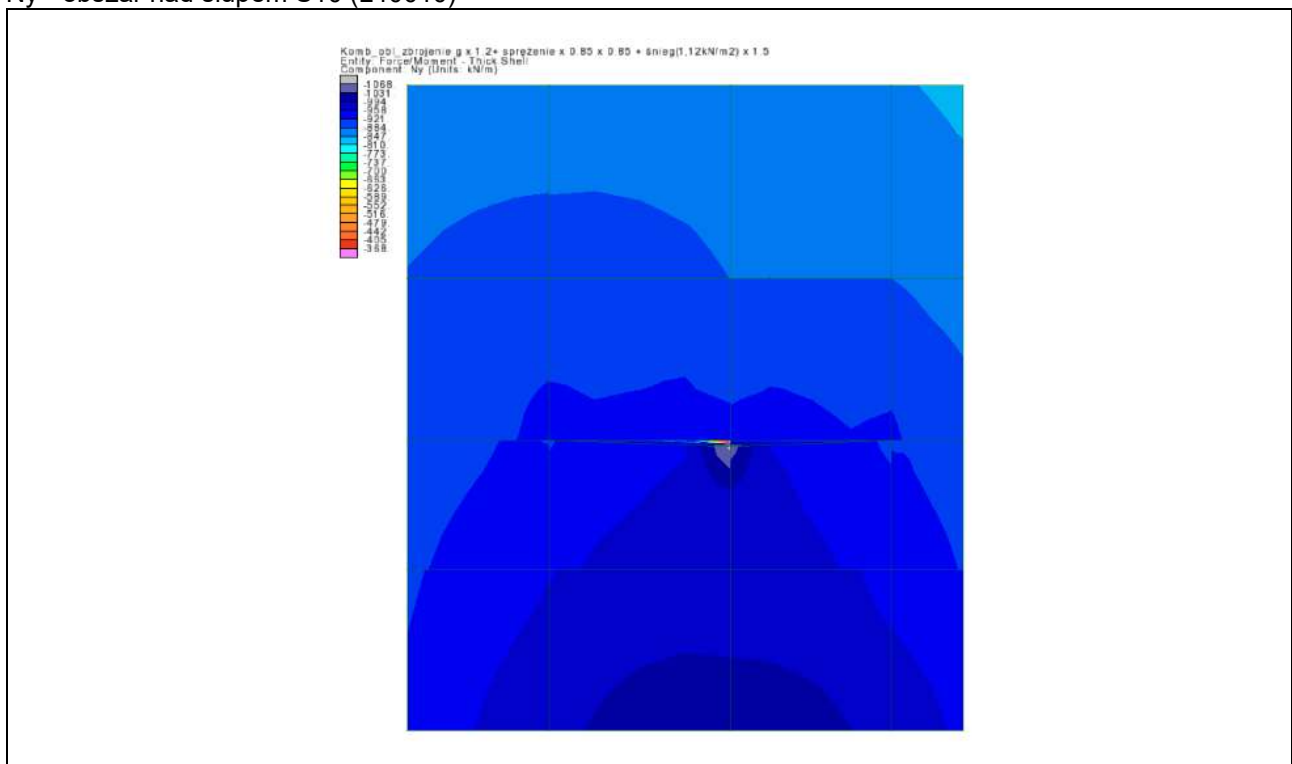


Mx - obszar nad słupem S10 (L40010)

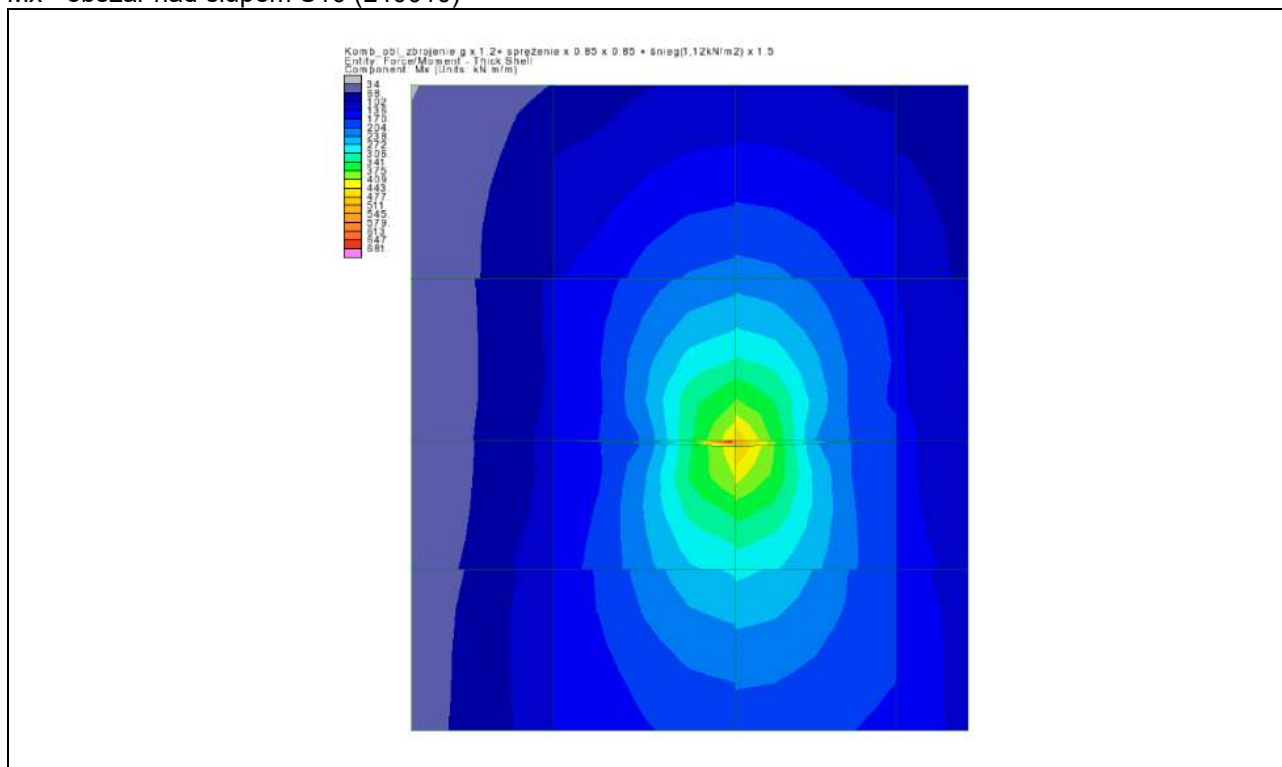


Nx - obszar nad słupem S10 (L40010)

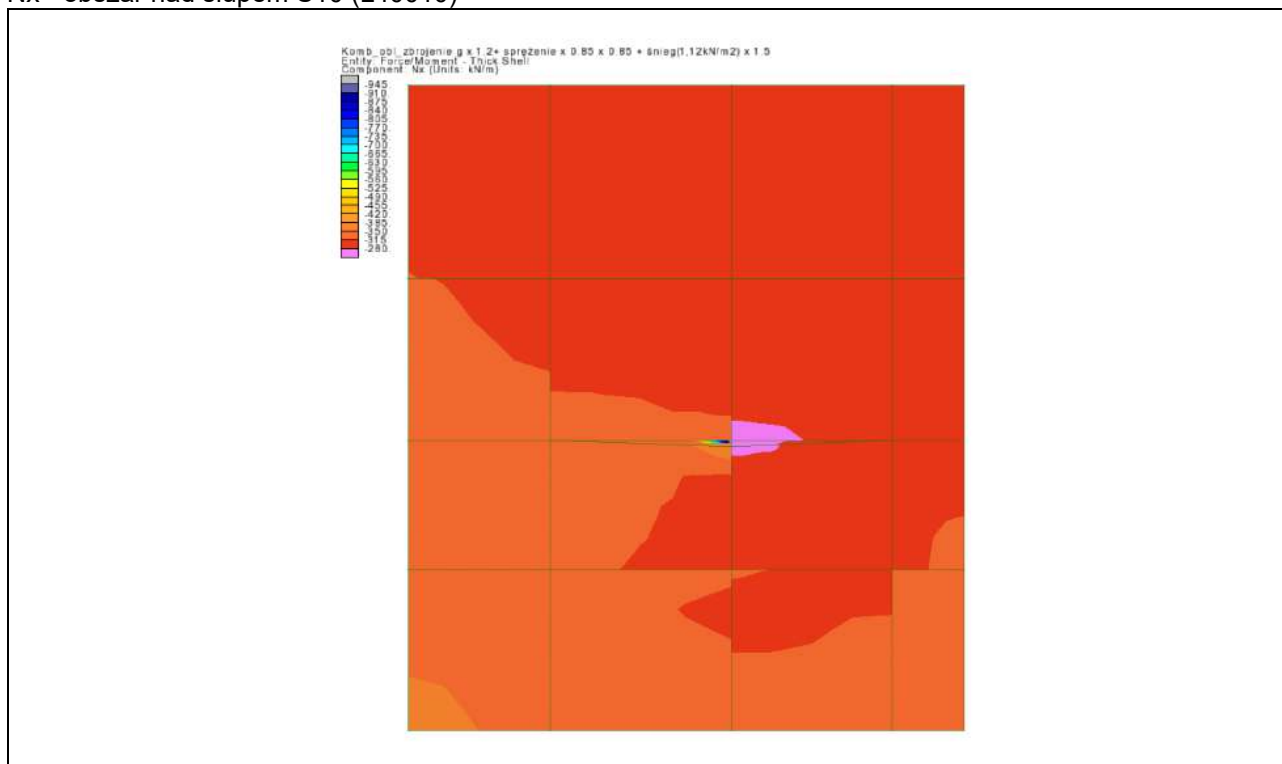


My - obszar nad słupem S11 (L40011)

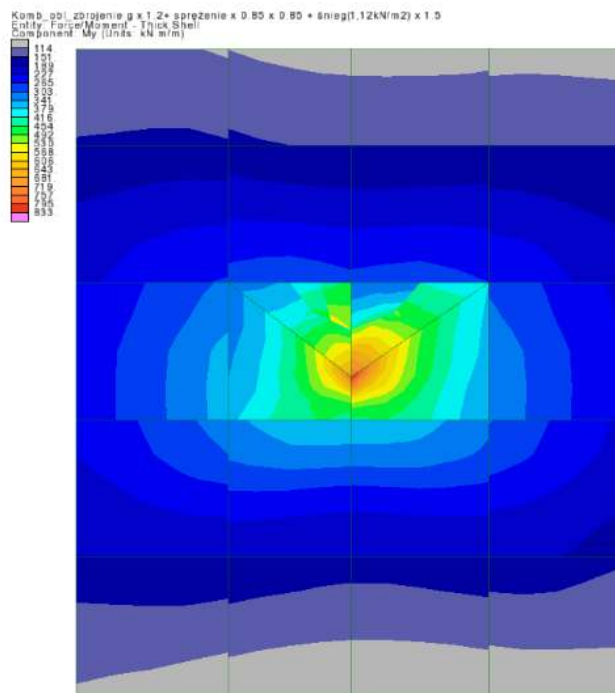


Ny - obszar nad słupem S11 (L40011)

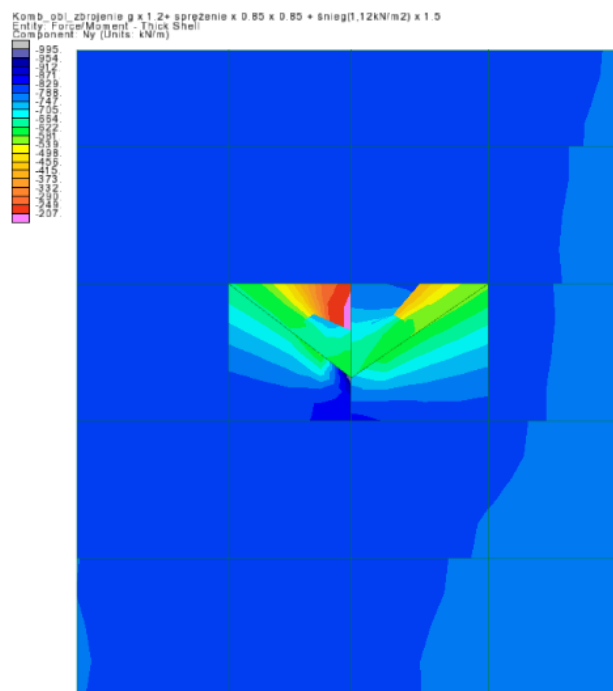


Mx - obszar nad słupem S11 (L40011)

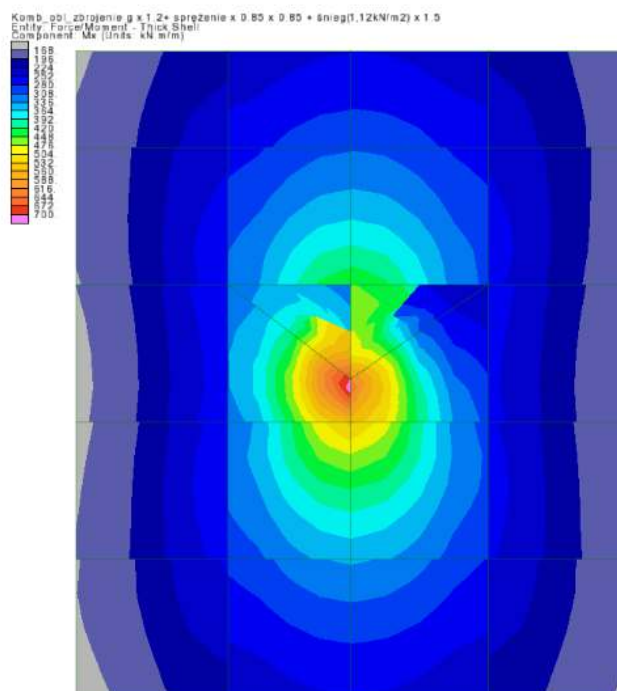


Nx - obszar nad słupem S11 (L40011)

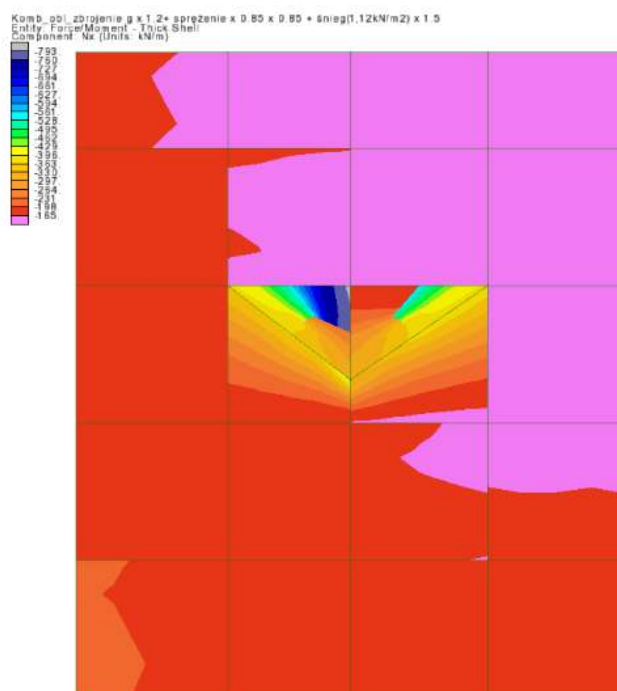


My - obszar nad słupem S12 (L40012)

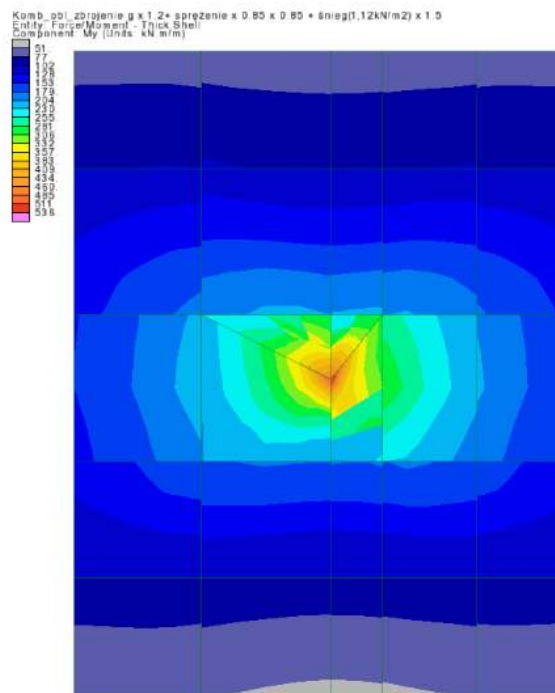


Ny - obszar nad słupem S12 (L40012)

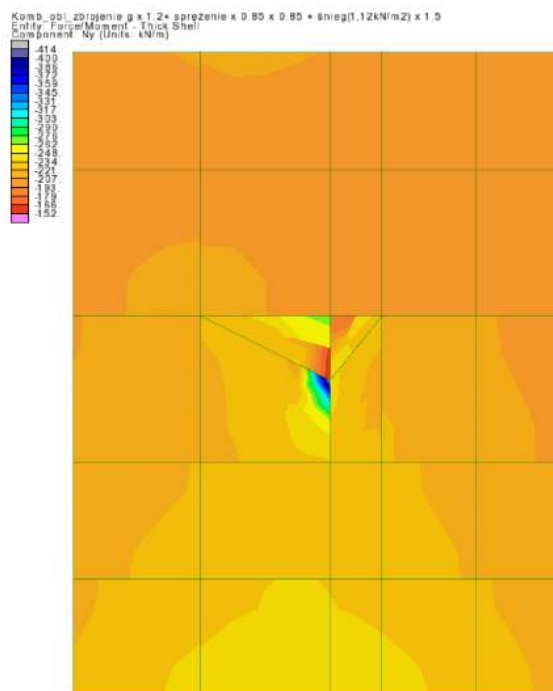

Mx - obszar nad słupem S12 (L40012)

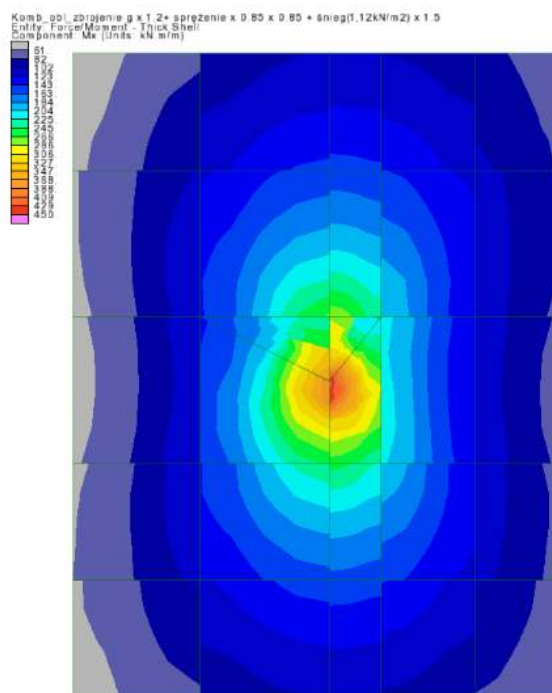


Nx - obszar nad słupem S12 (L40012)

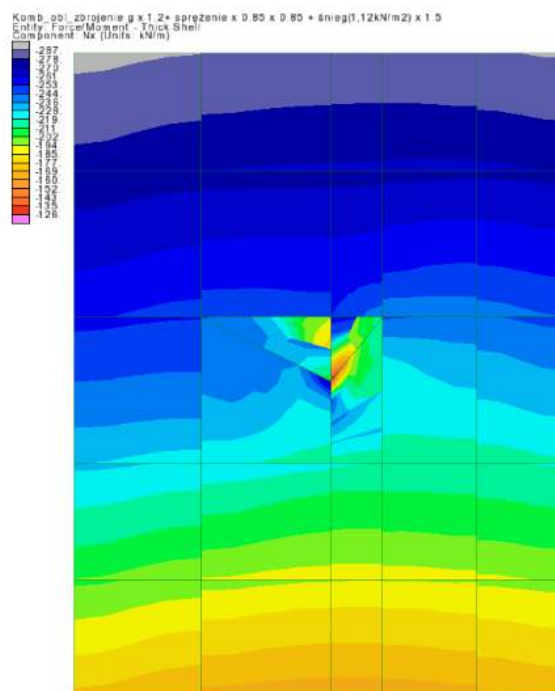


1.2.4. Siły wewnętrzne M i N w obszarach nad słupami (kierunek X i Y) tylko od wpływu przemieszczenia konstrukcji dachu, względem słupa S4. Stan awaryjny.
Model D

Momenty M_y

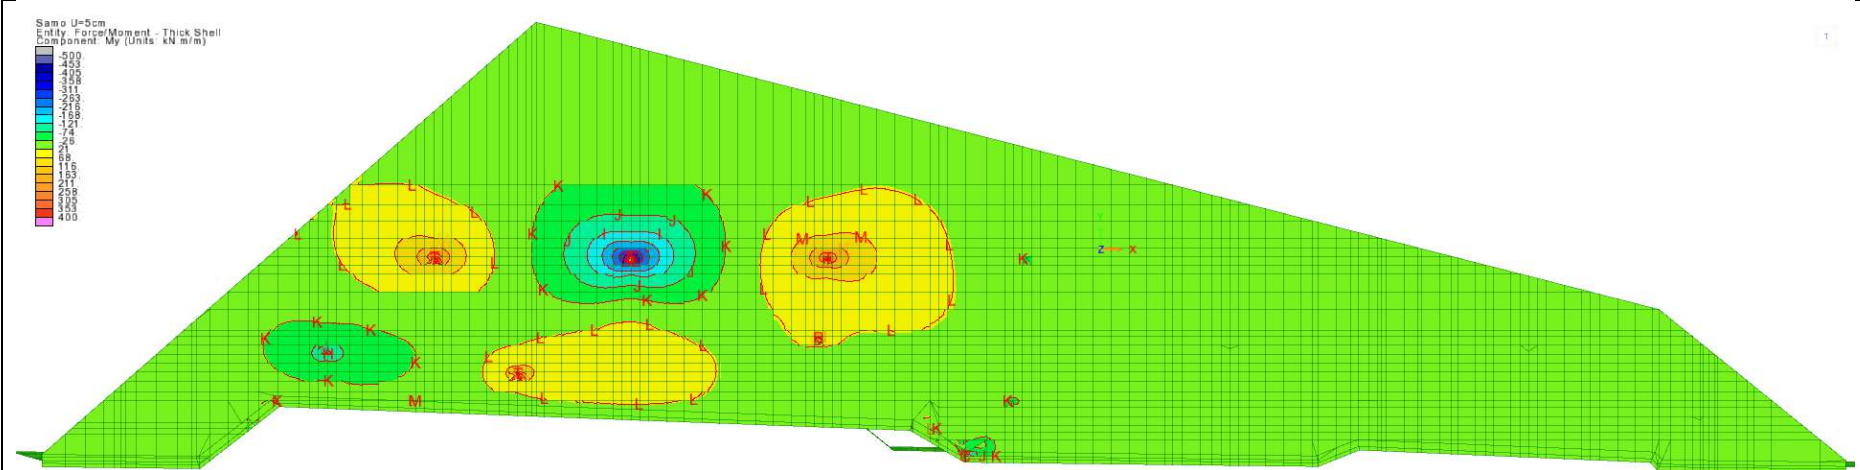


Siła N_y

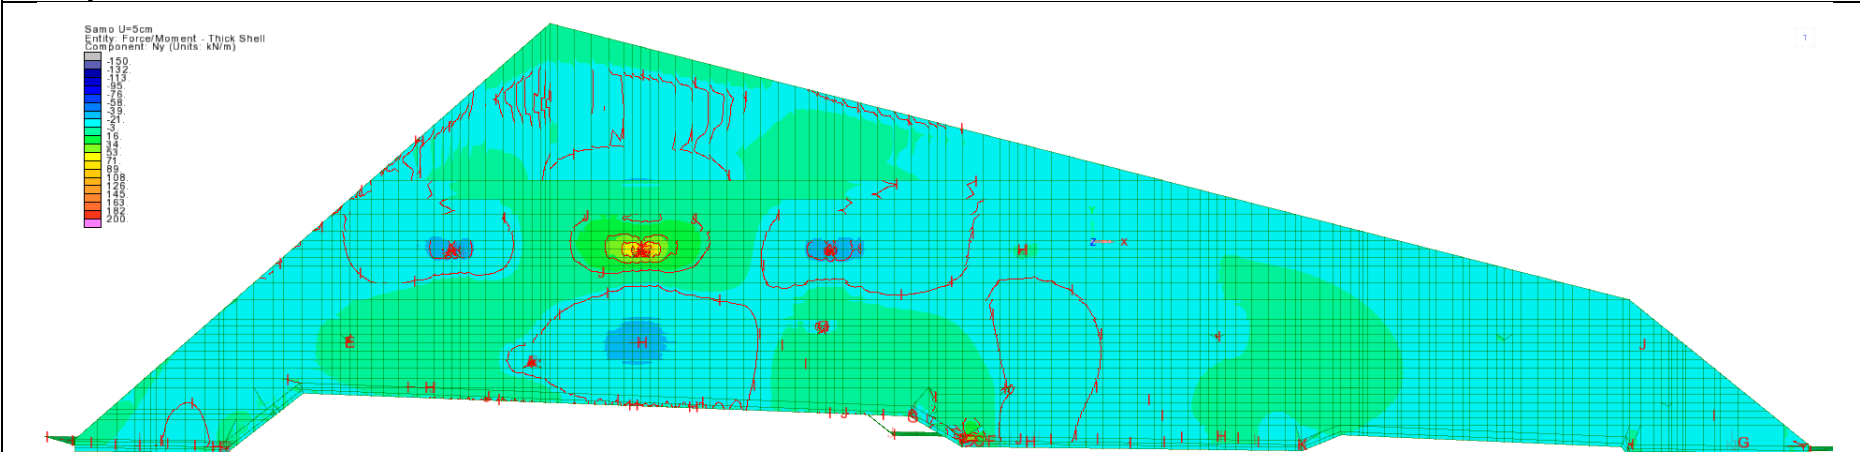


Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszania przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Momenty Mx


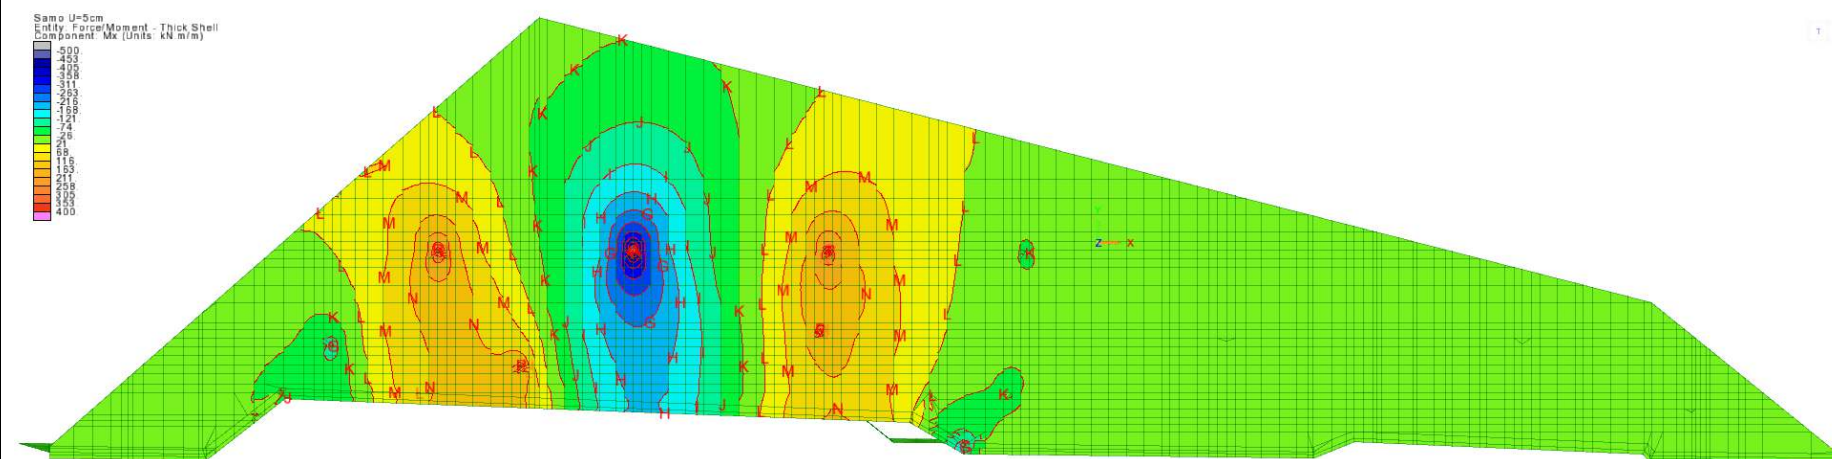


Siła Nx

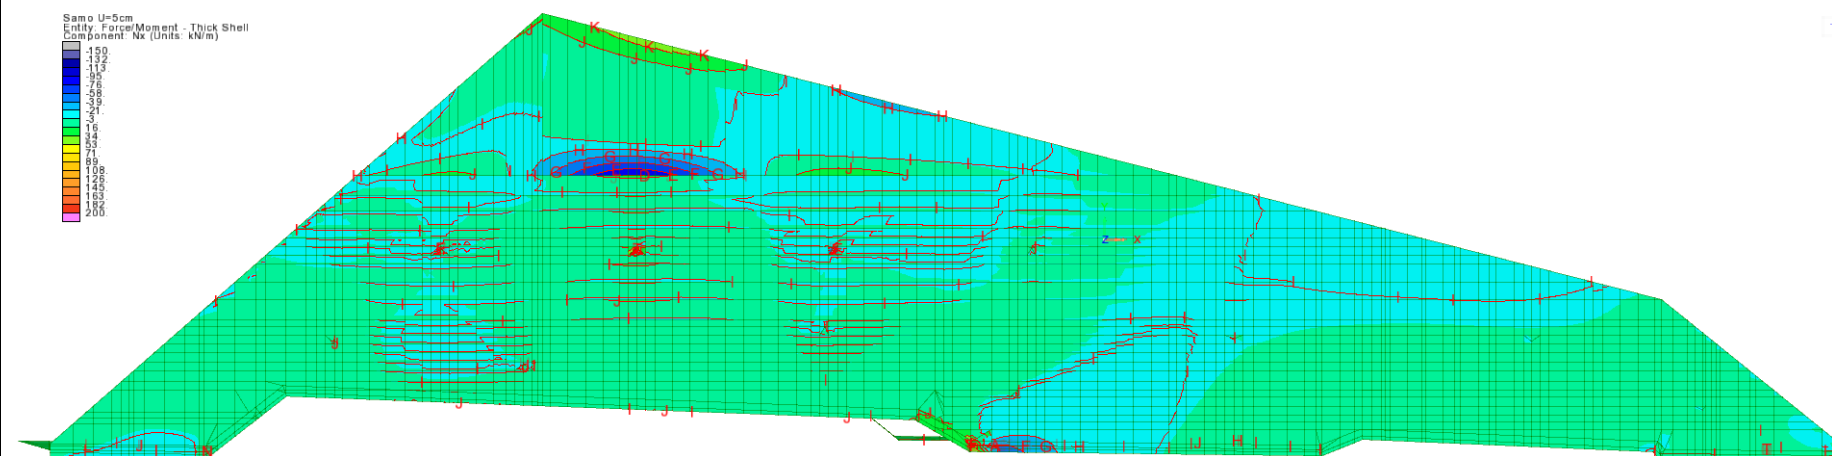



My - obszar nad słupem S1 (L40001)

 Wymuszenie U=5cm
Entity: Force/Moment - Thick Shell
Component: My (Units: kN.m/m)

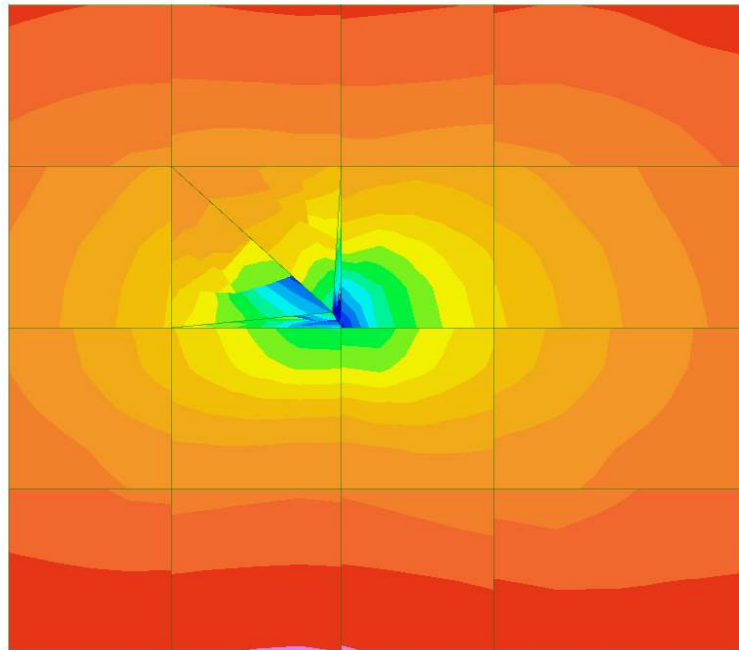


Ny - obszar nad słupem S1 (L40001)

 
Wymuszenie U=5cm
Entity: Force/Moment - Thick Shell
Component: Ny (Units: kN/m)

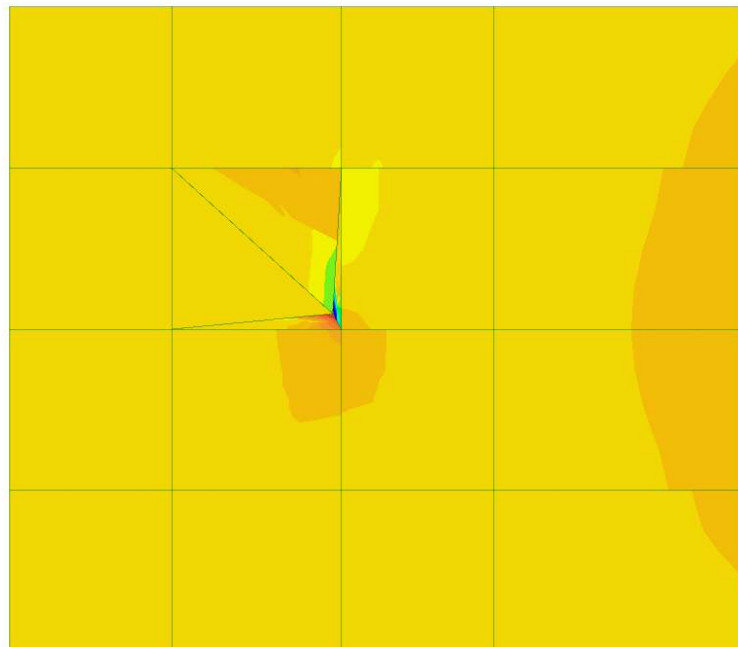


Mx - obszar nad słupem S1 (L40001)

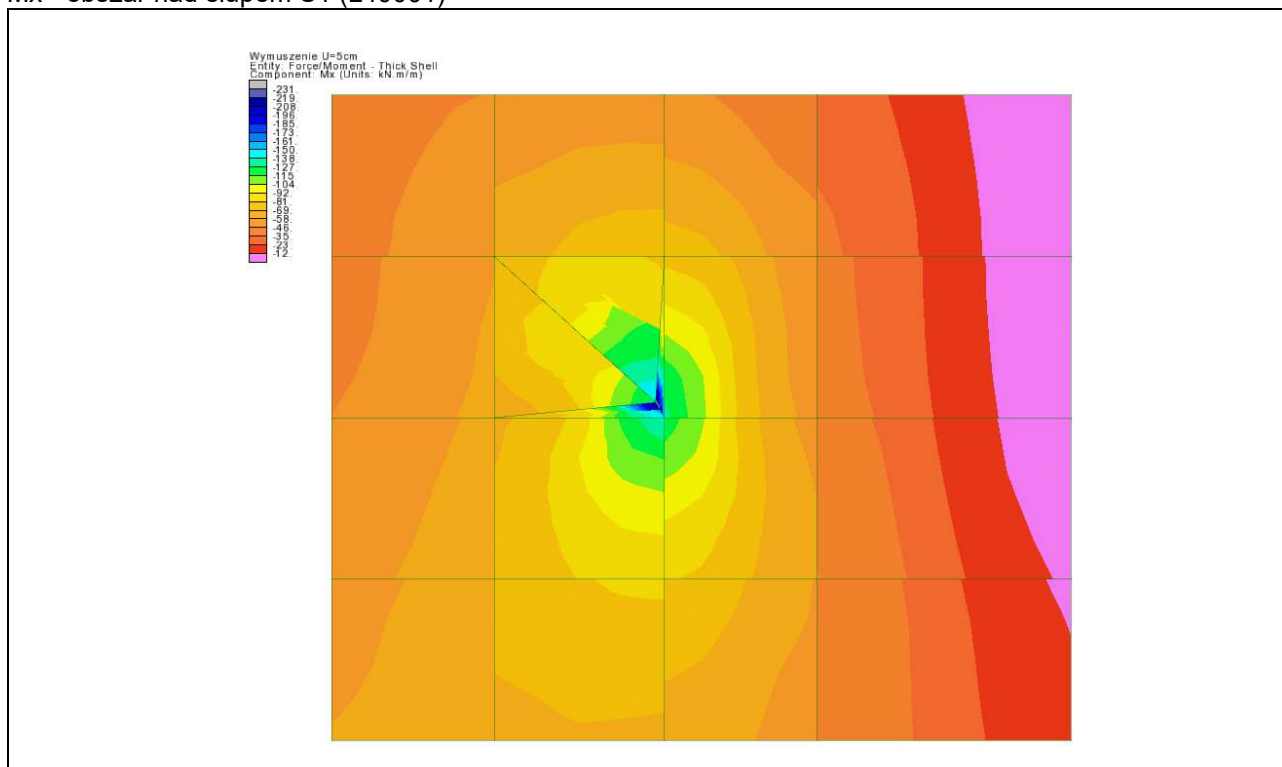


Nx - obszar nad słupem S1 (L40001)

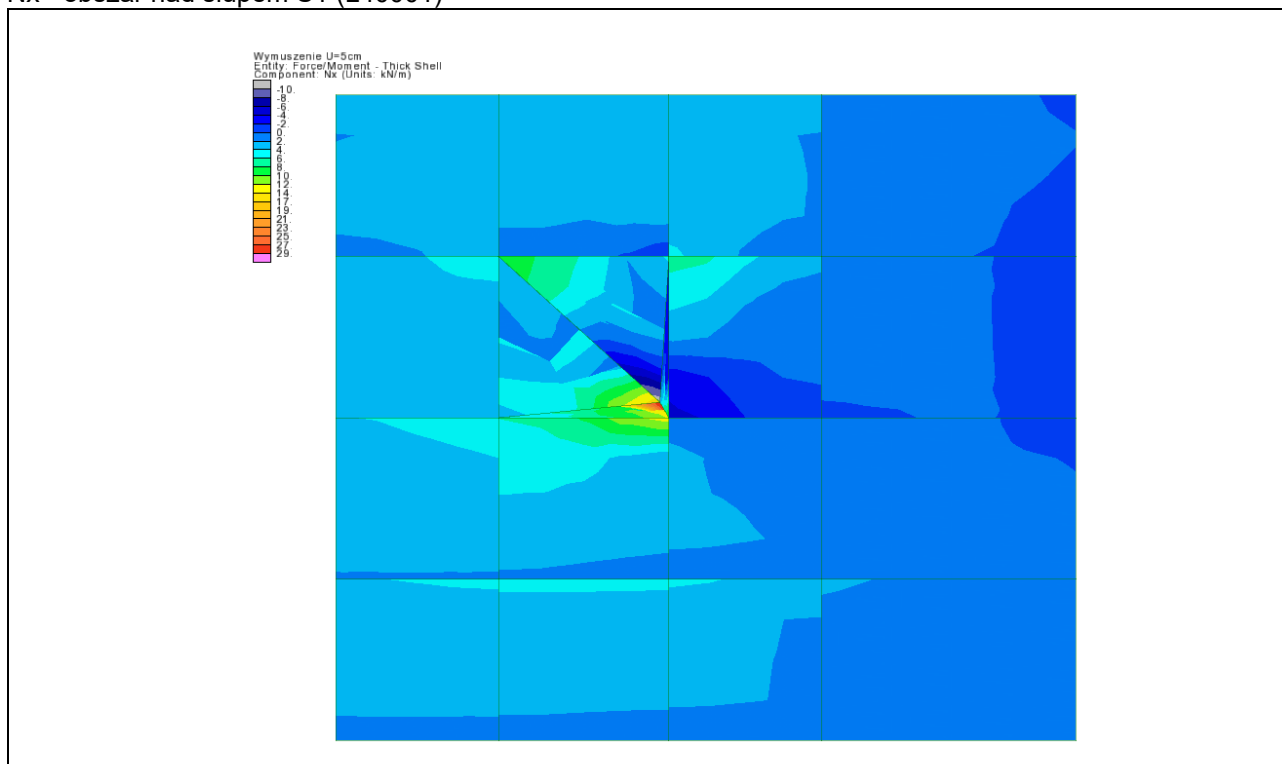


My - obszar nad słupem S2 (L40002)

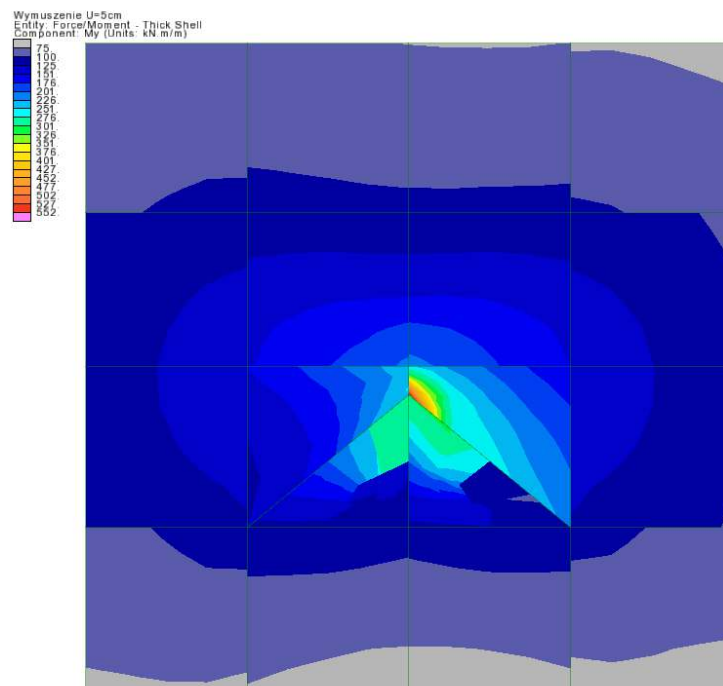


Ny - obszar nad słupem S2 (L40002)

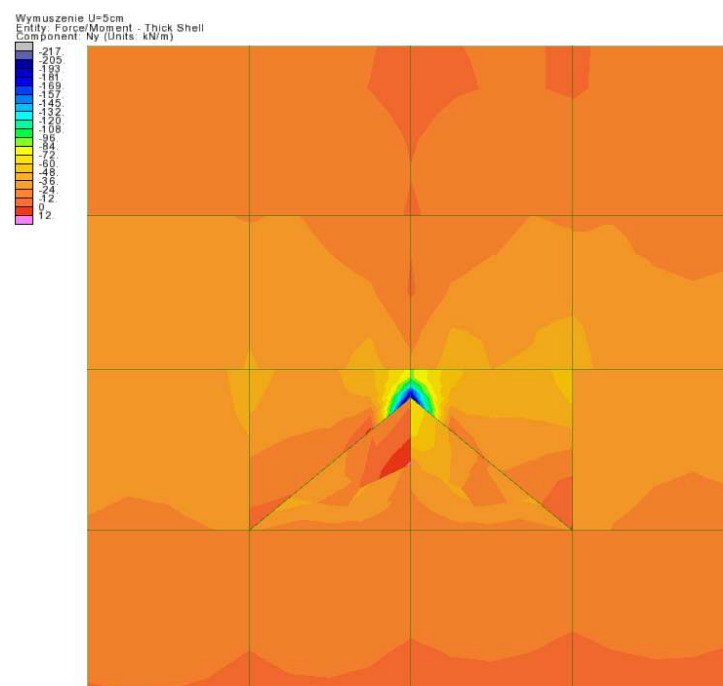


Mx - obszar nad słupem S2 (L40002)

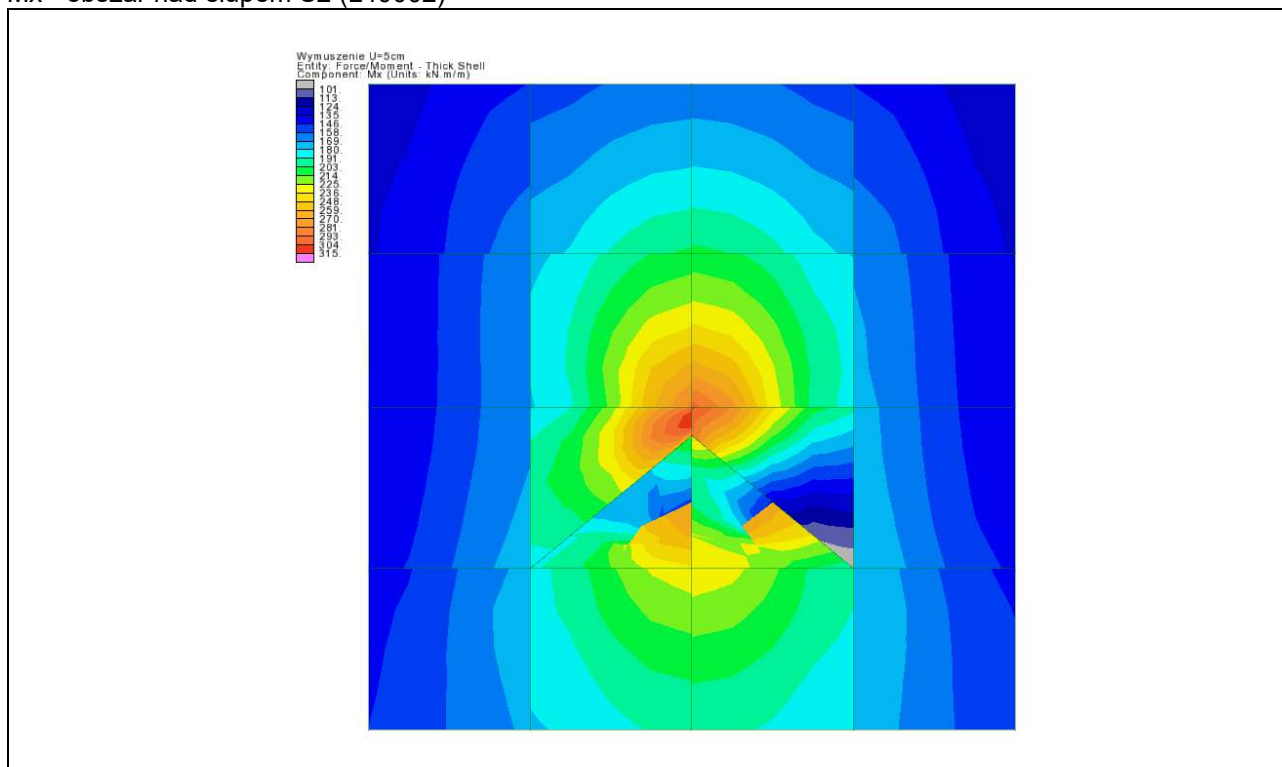


Nx - obszar nad słupem S2 (L40002)

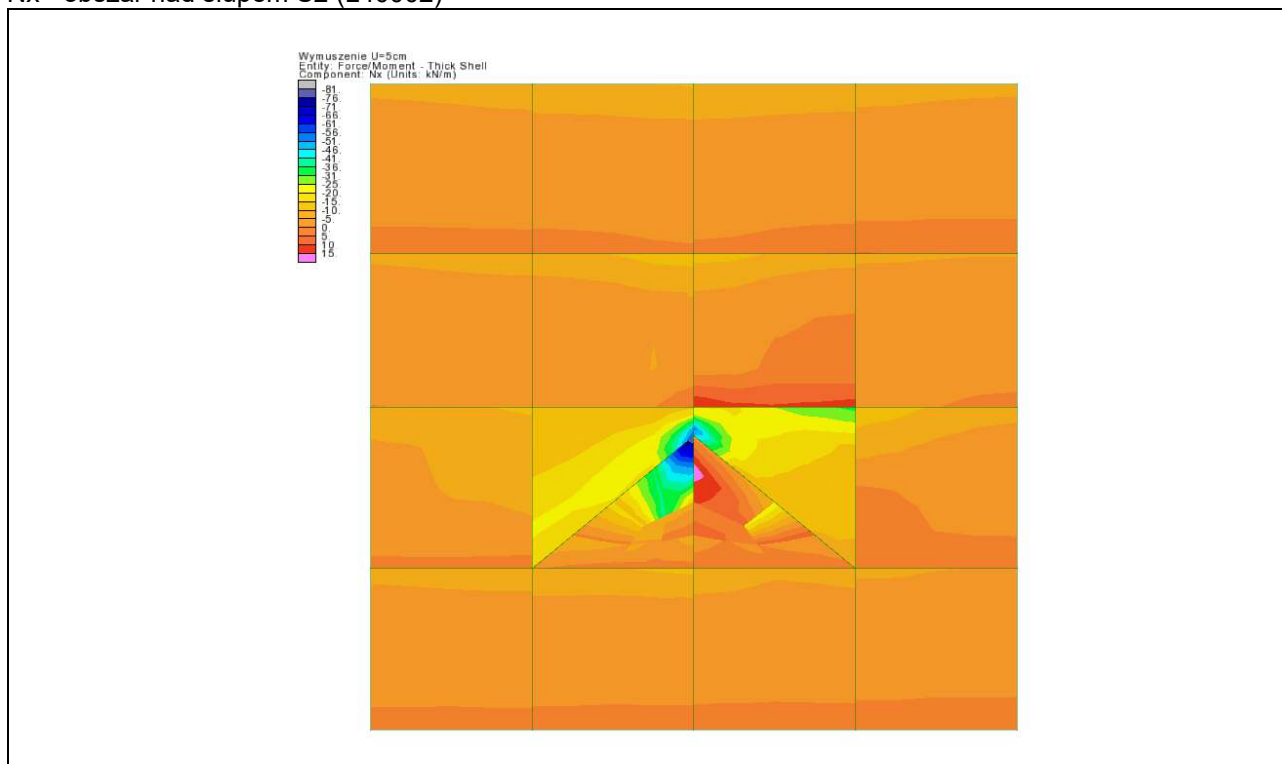


My - obszar nad słupem S3 (L40003)

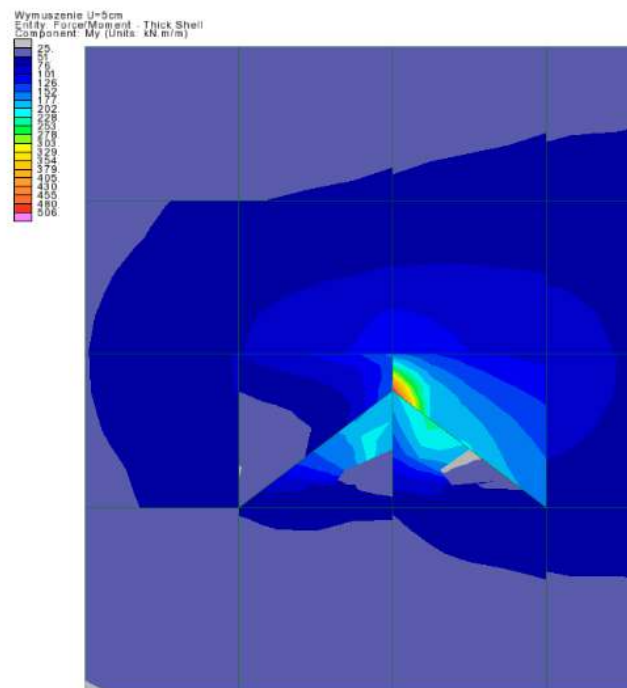


Ny - obszar nad słupem S3 (L40003)

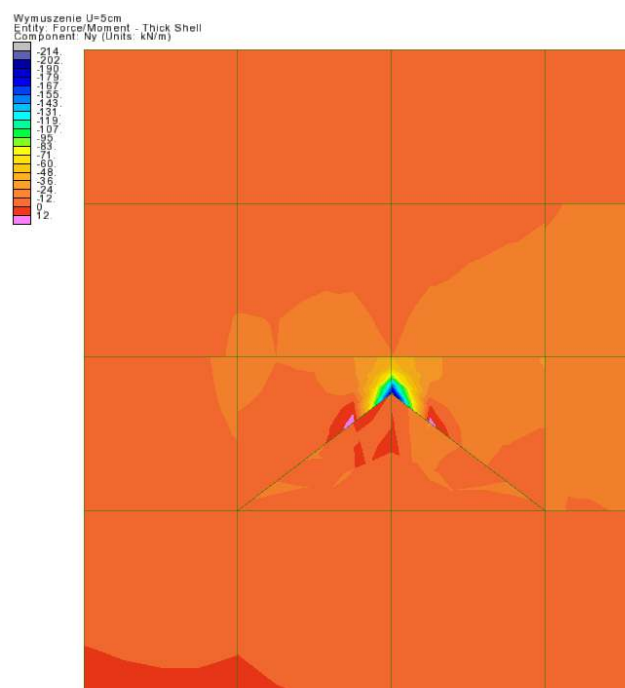


Mx - obszar nad słupem S3 (L40003)

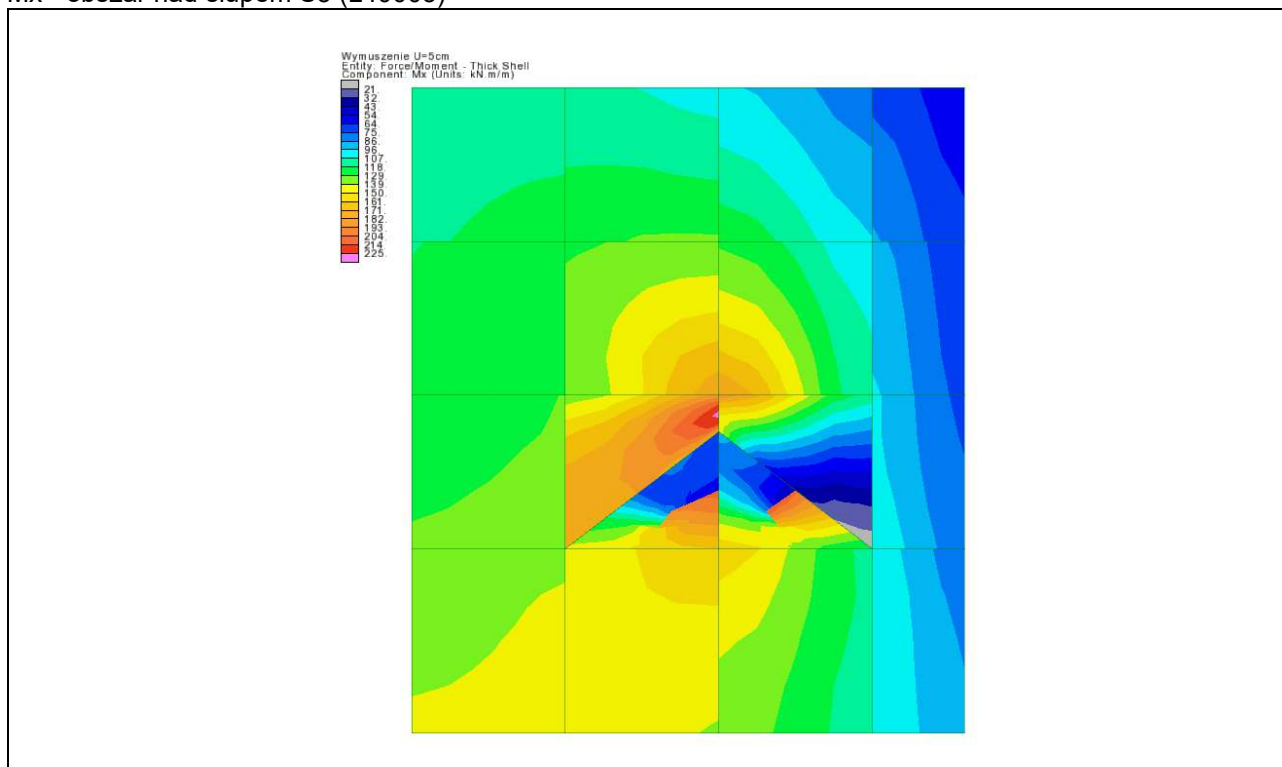


Nx - obszar nad słupem S3 (L40003)

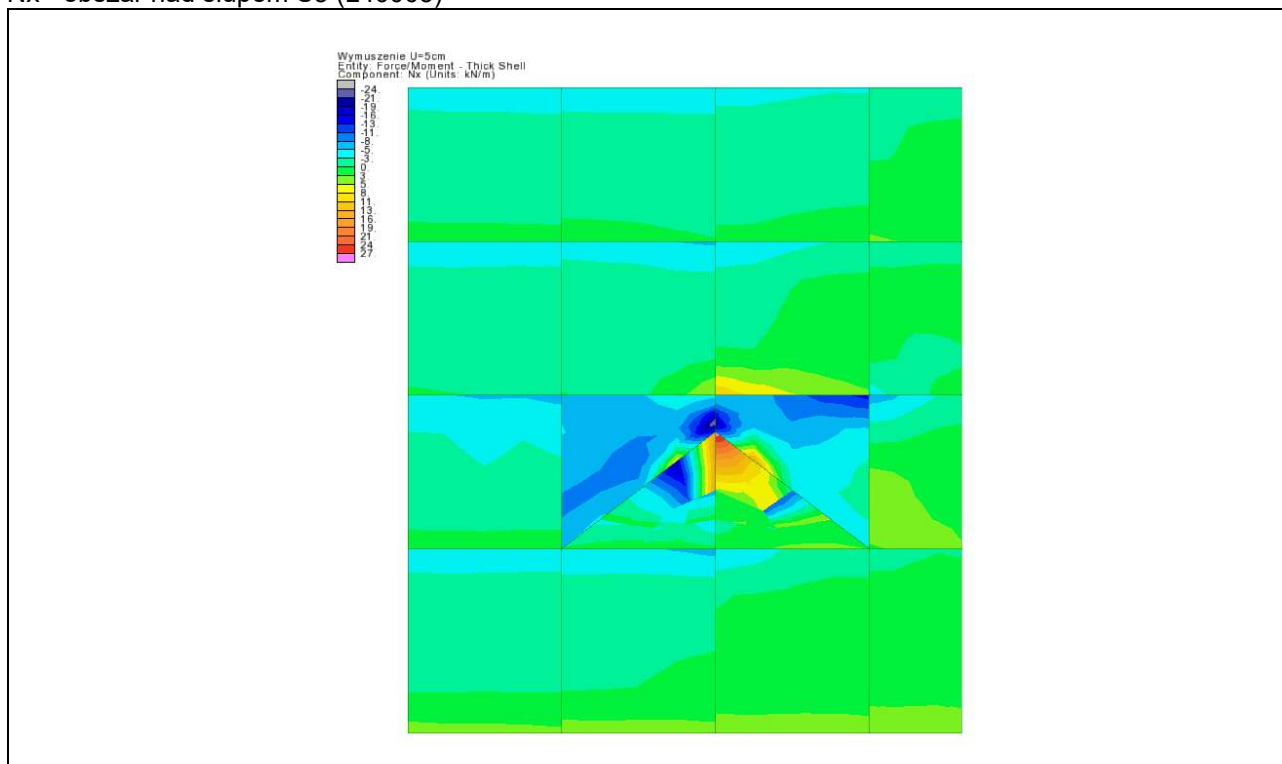


My - obszar nad słupem S4 (L40004)

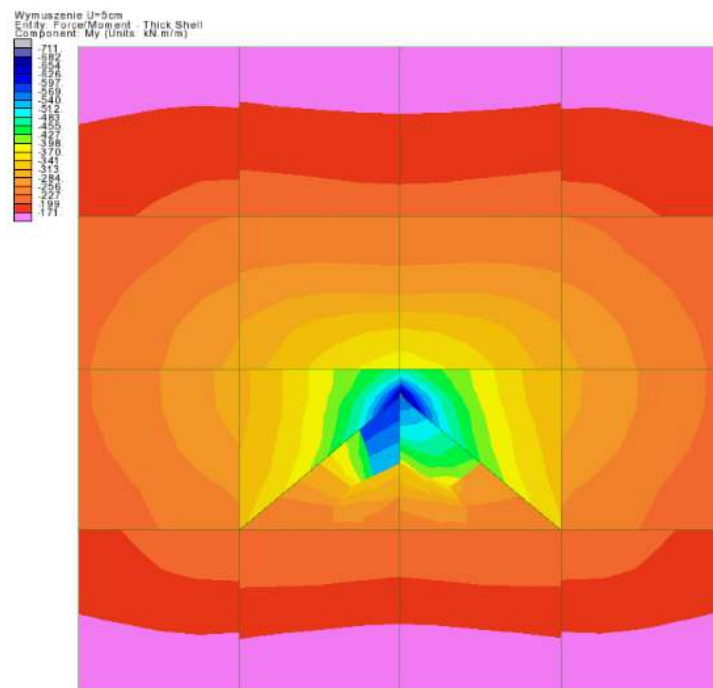


Ny - obszar nad słupem S4 (L40004)

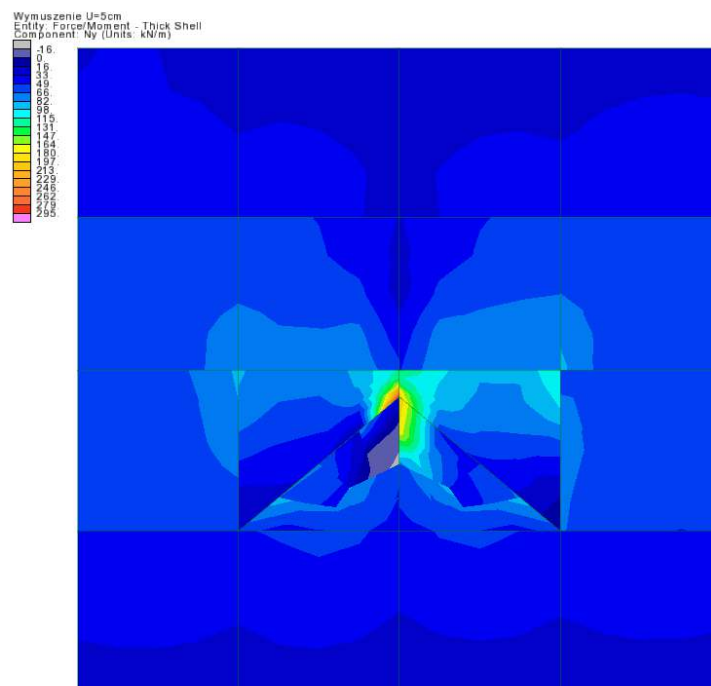


Mx - obszar nad słupem S4 (L40004)

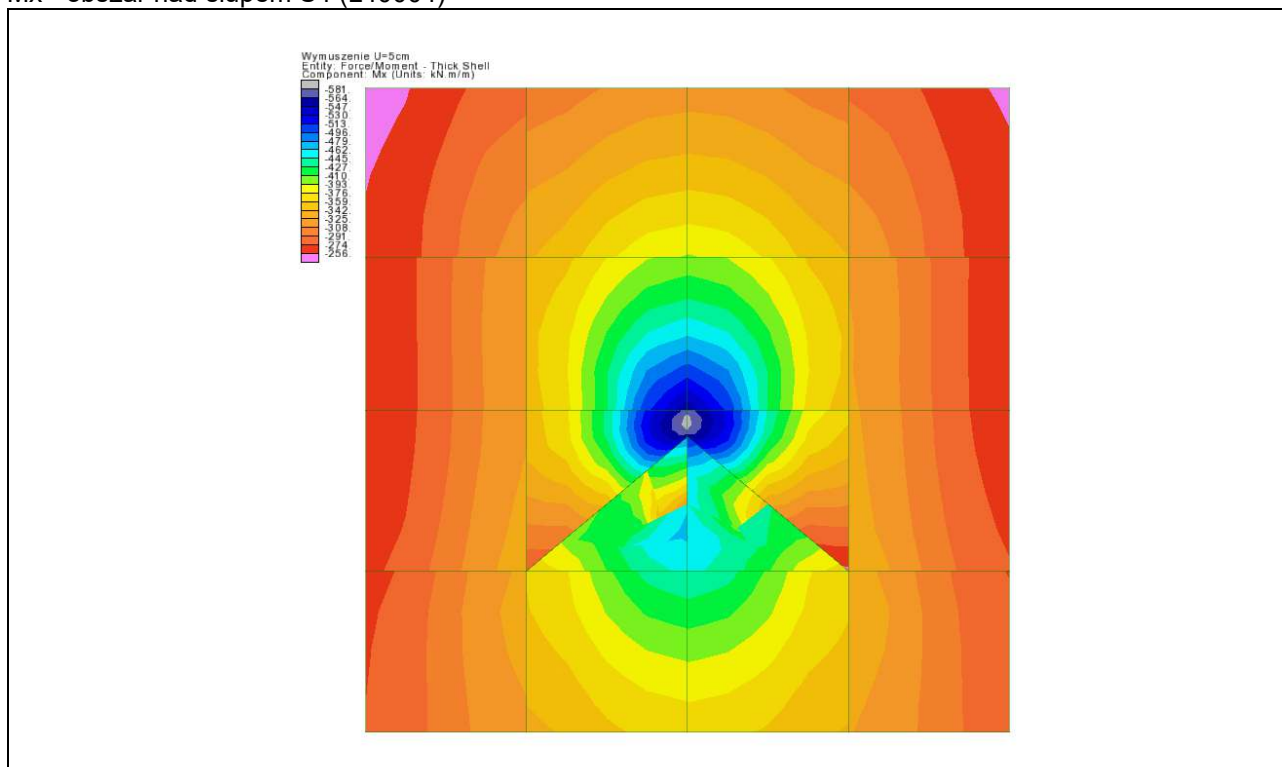


Nx - obszar nad słupem S4 (L40004)

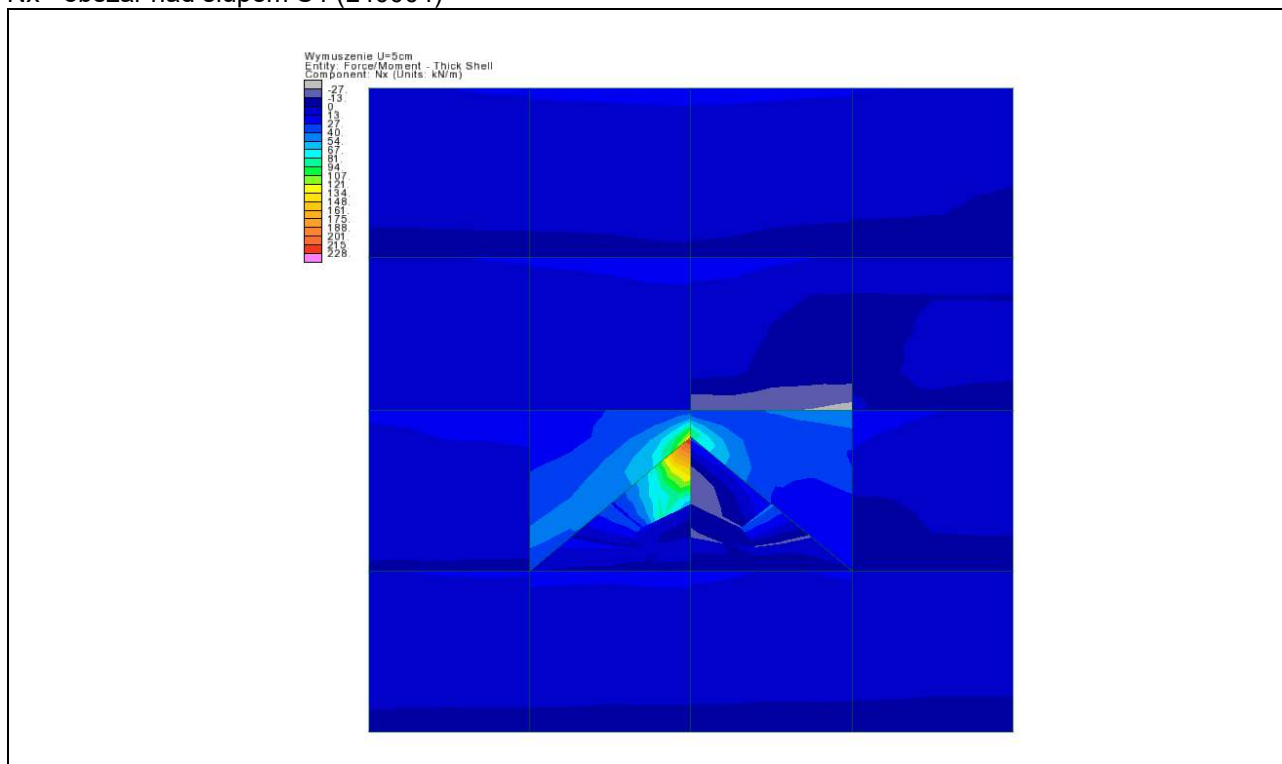


My - obszar nad słupem S5 (L40005)

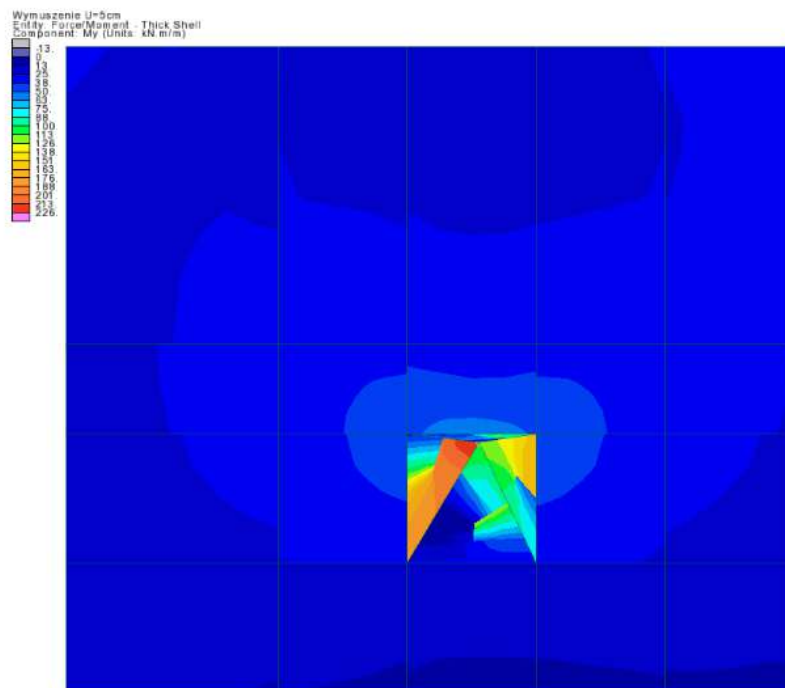


Mx - obszar nad słupem S5 (L40005)

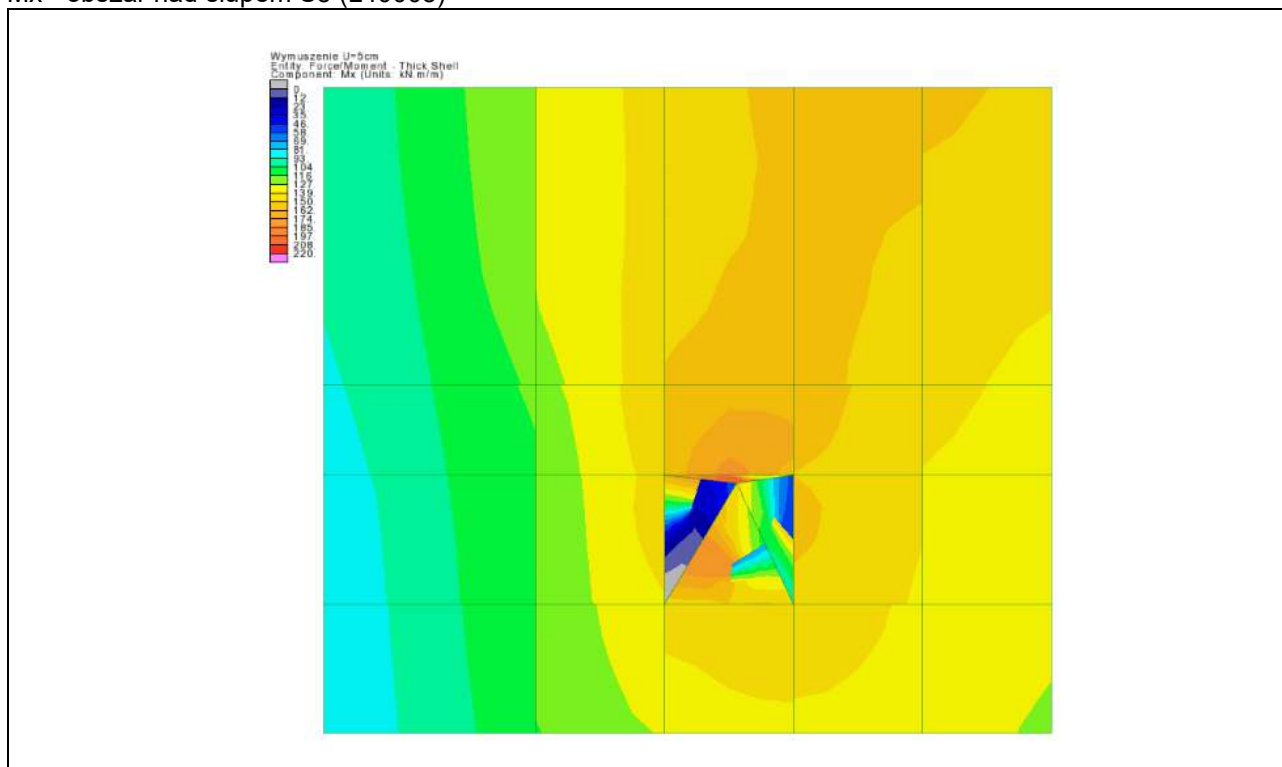


Nx - obszar nad słupem S5 (L40005)

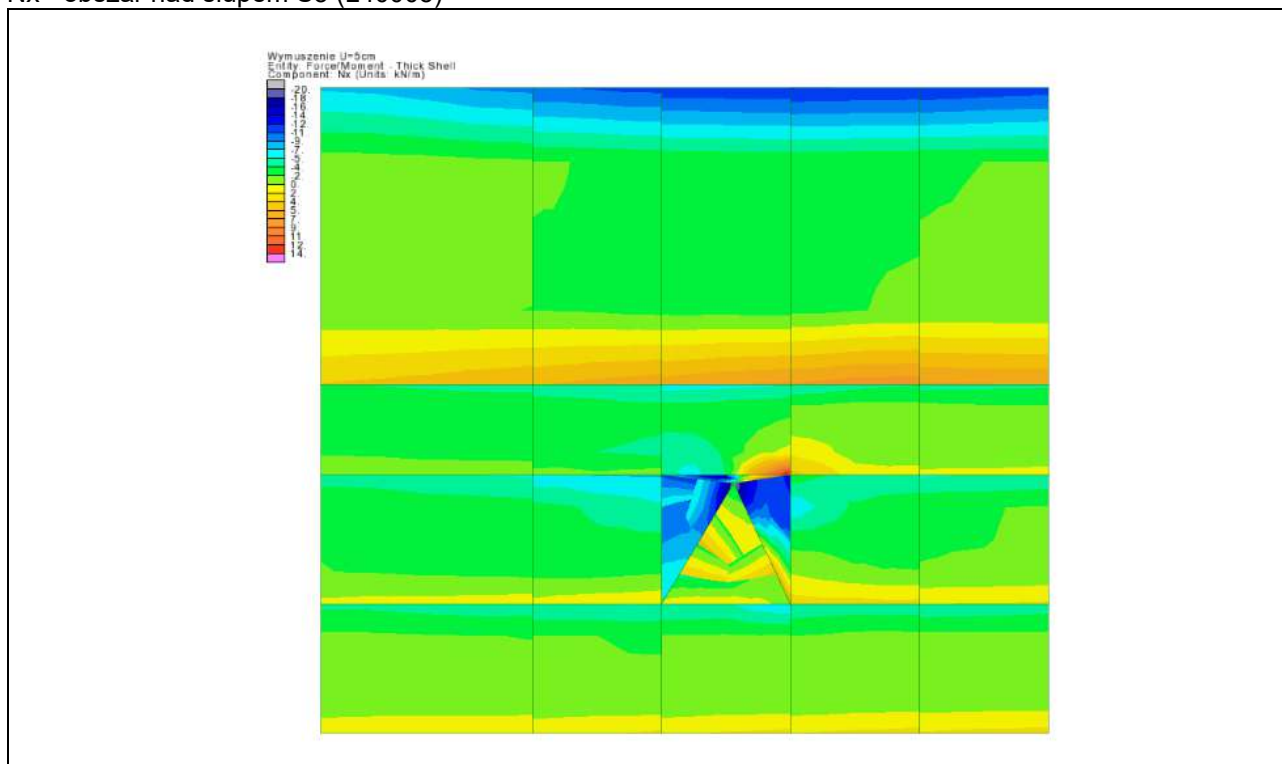


My - obszar nad słupem S6 (L40006)

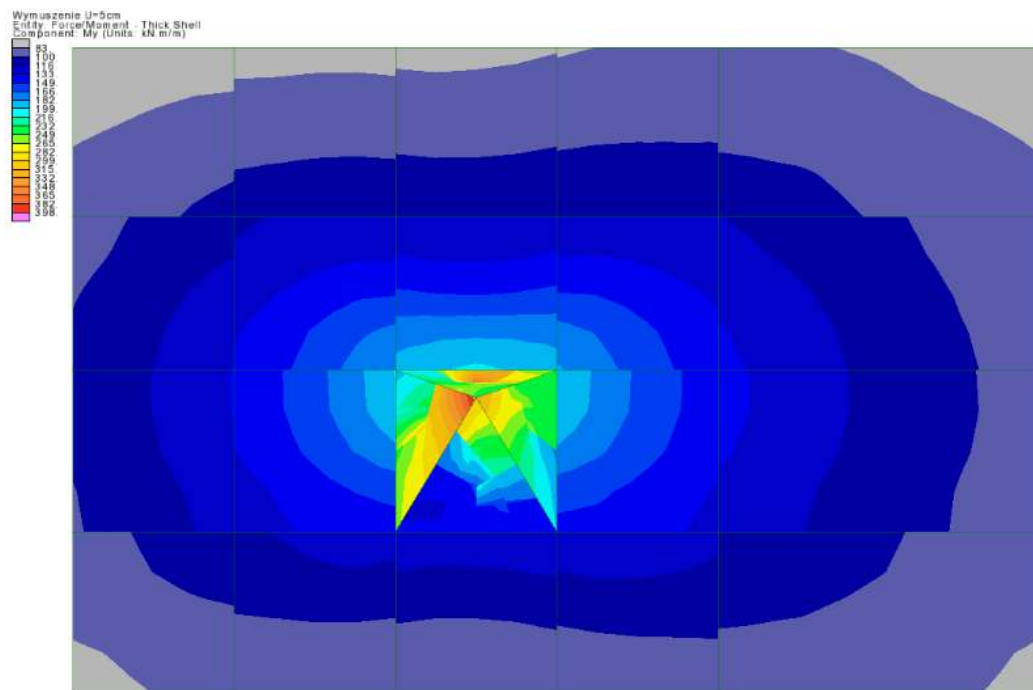


Ny - obszar nad słupem S6 (L40006)

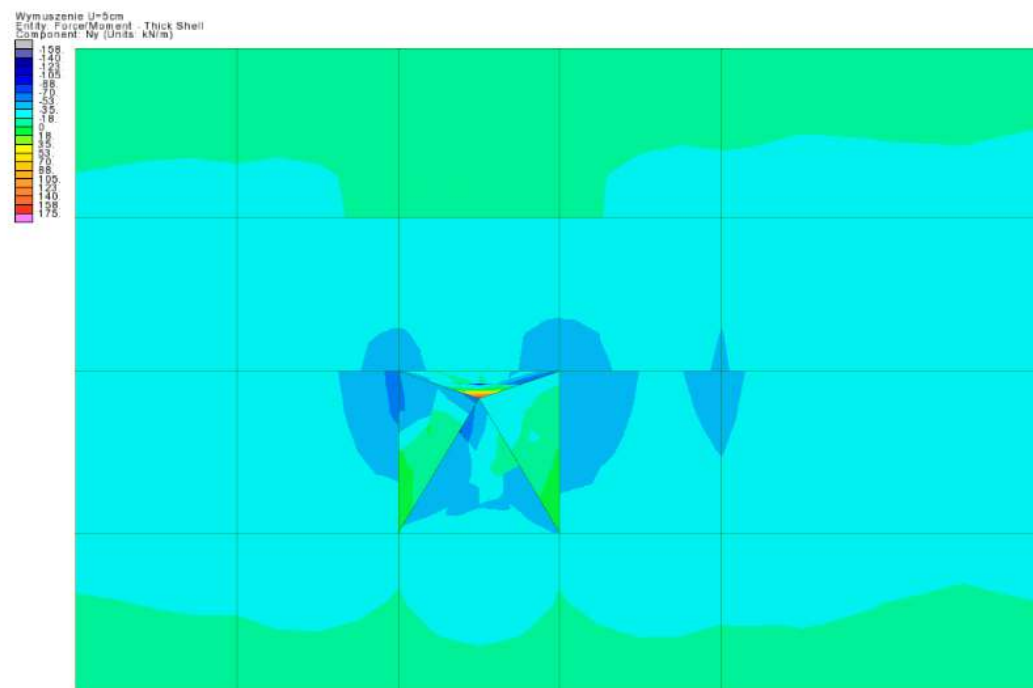


Mx - obszar nad słupem S6 (L40006)

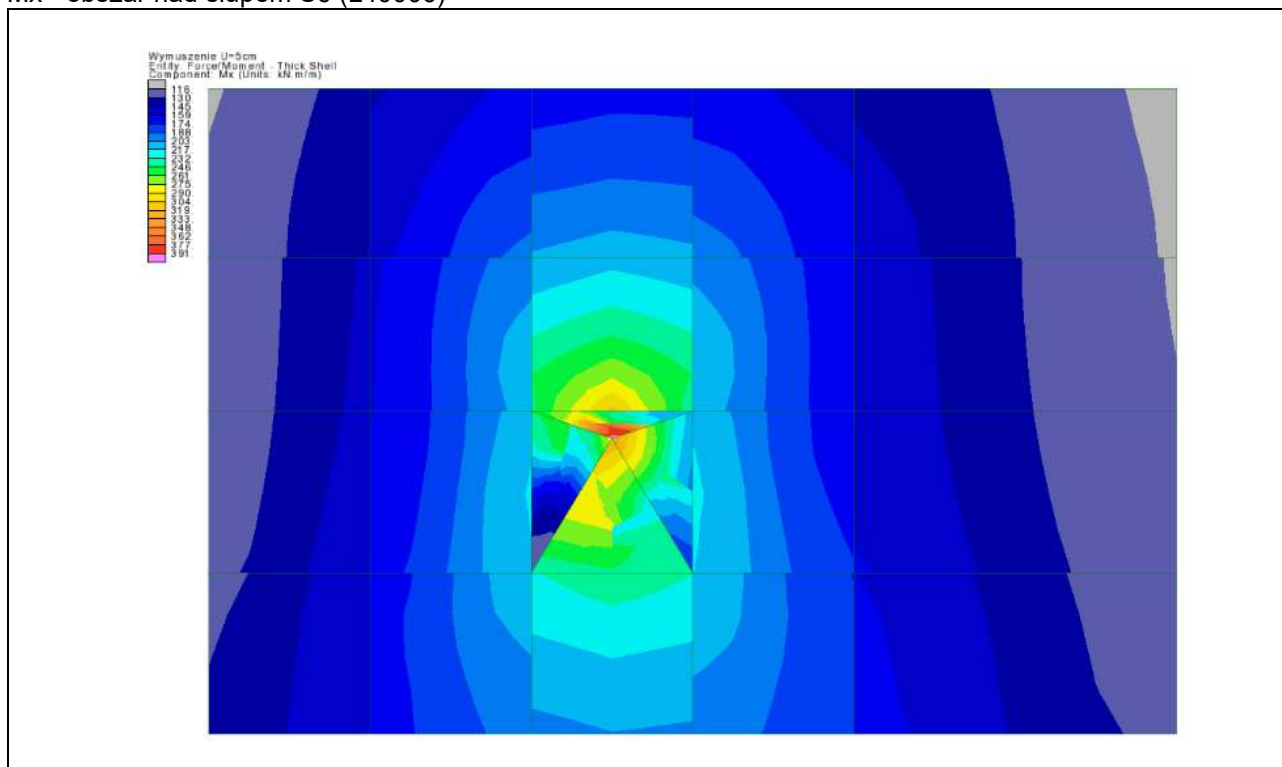


Nx - obszar nad słupem S6 (L40006)

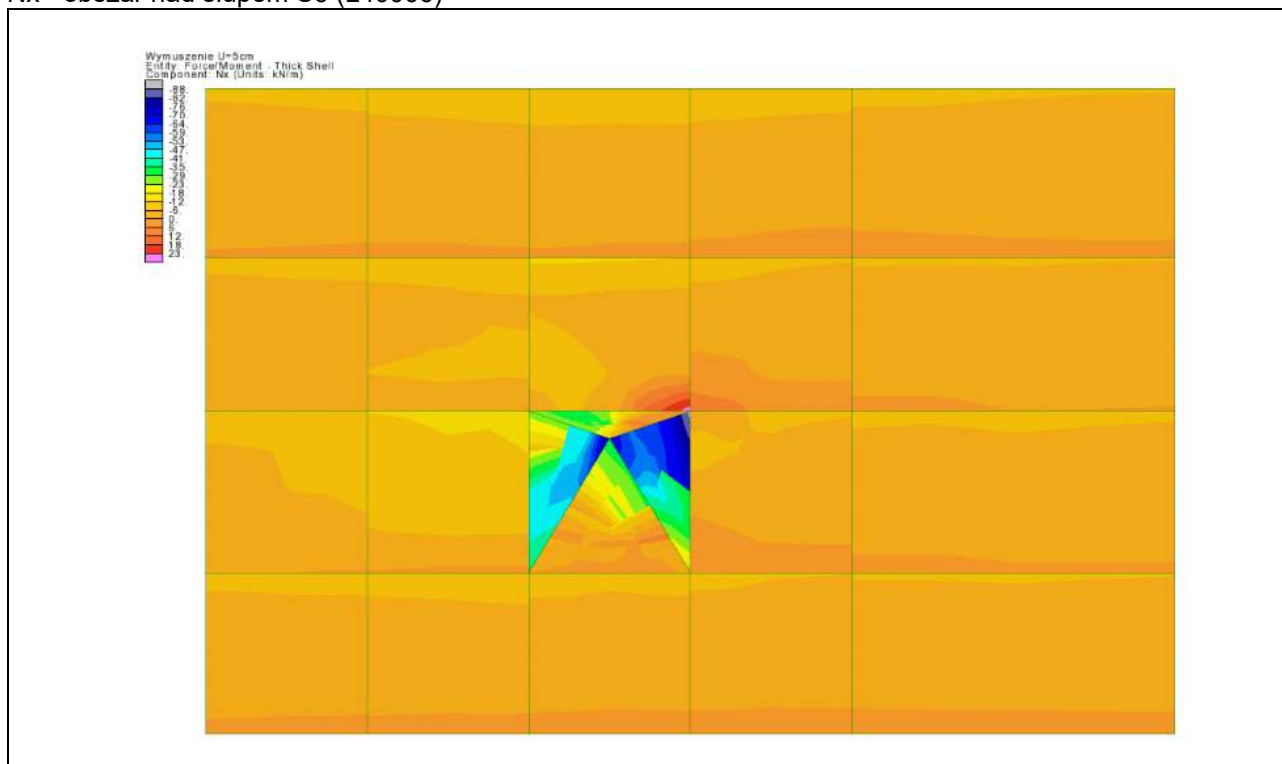


My - obszar nad słupem S7 (L40007)

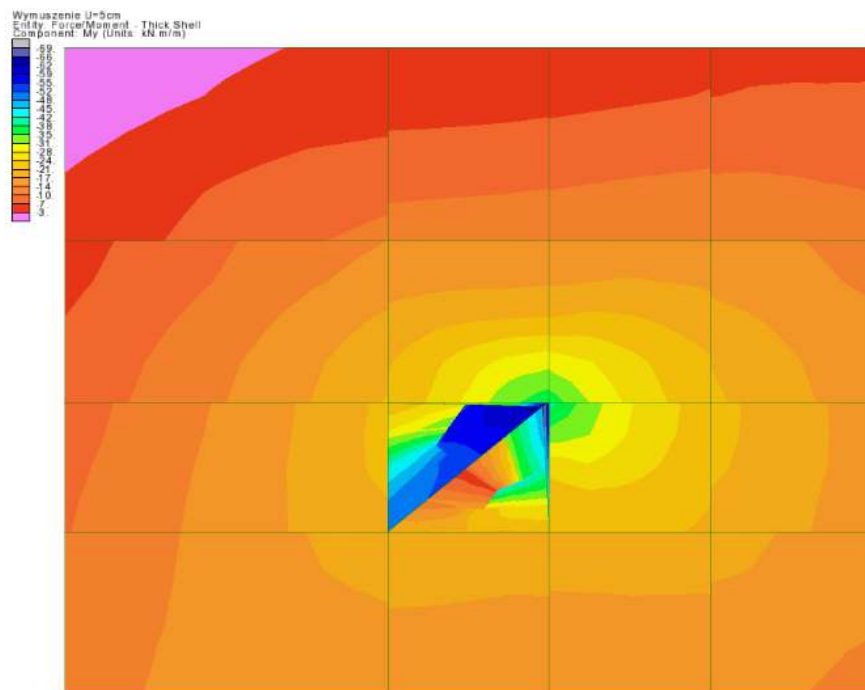


Ny - obszar nad słupem S7 (L40007)

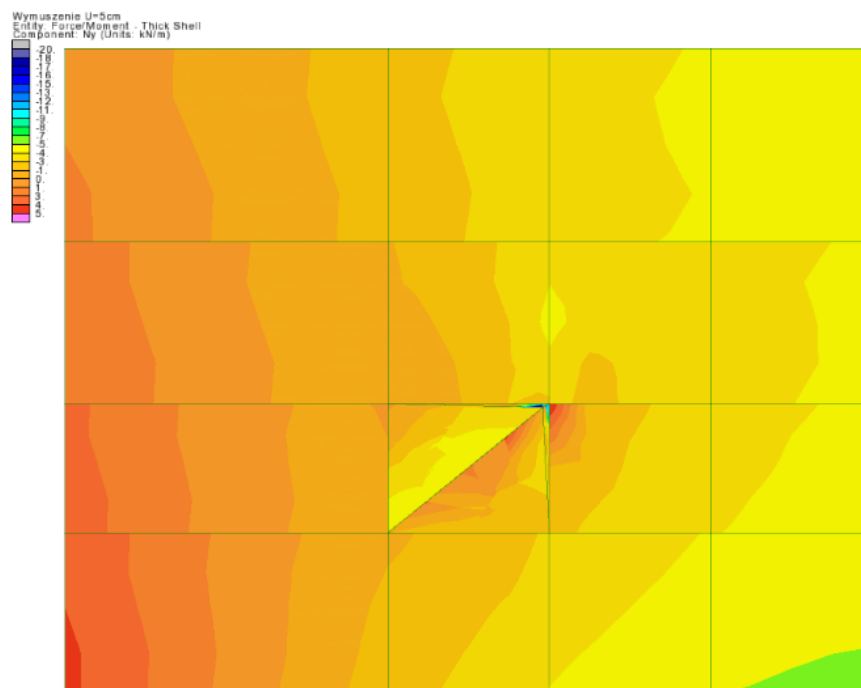


Mx - obszar nad słupem S7 (L40007)

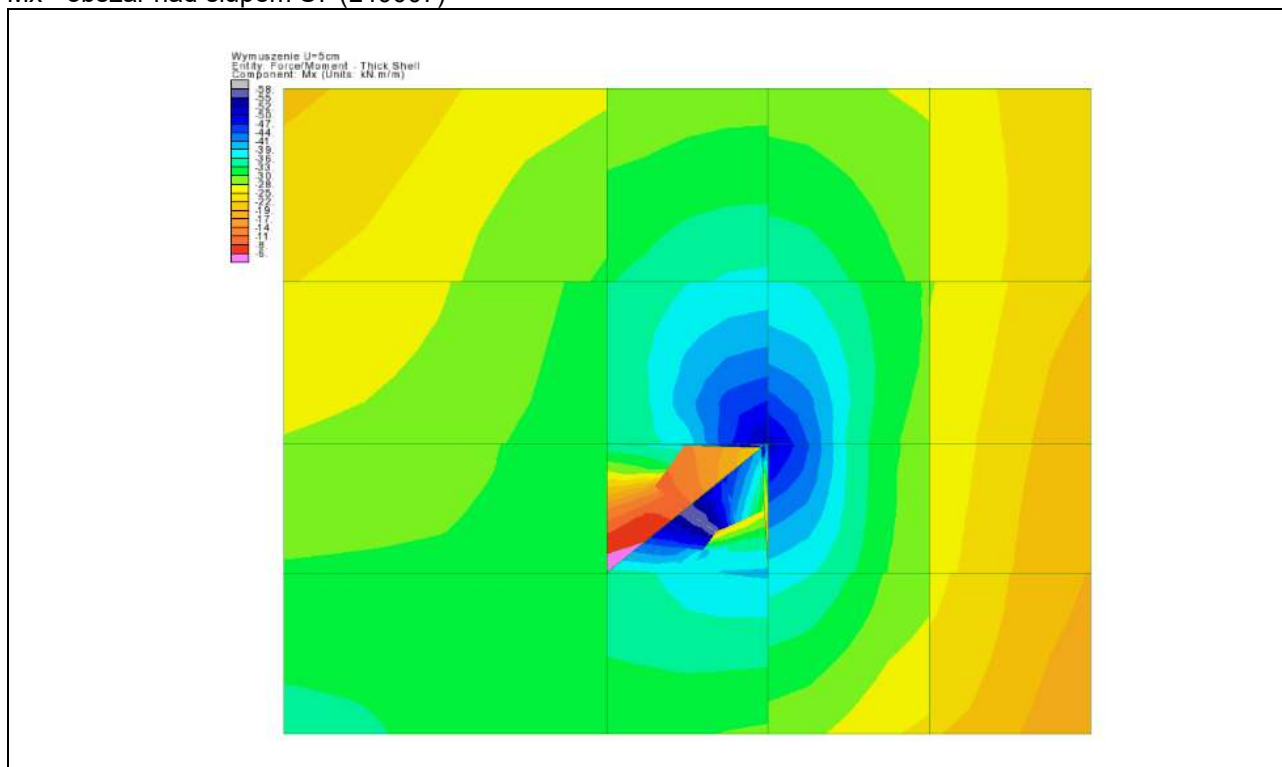


Nx - obszar nad słupem S7 (L40007)

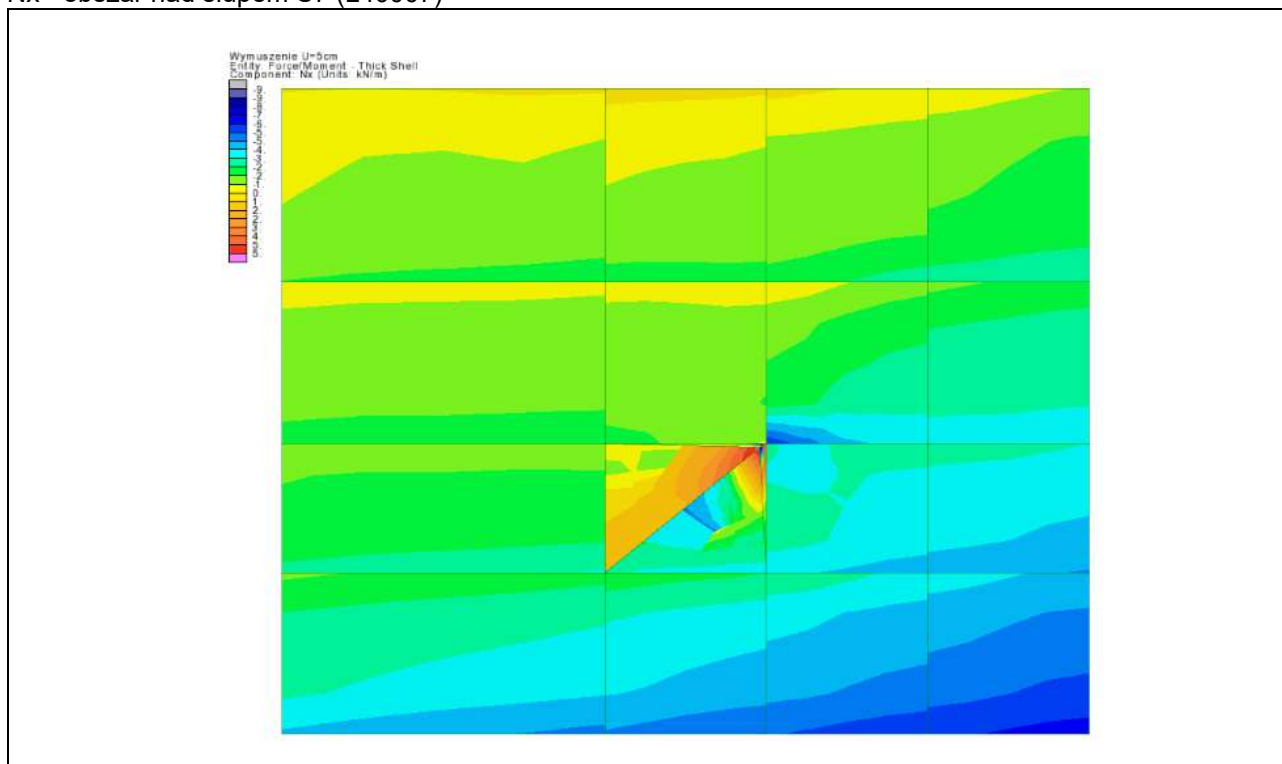


My - obszar nad słupem S8 (L40008)

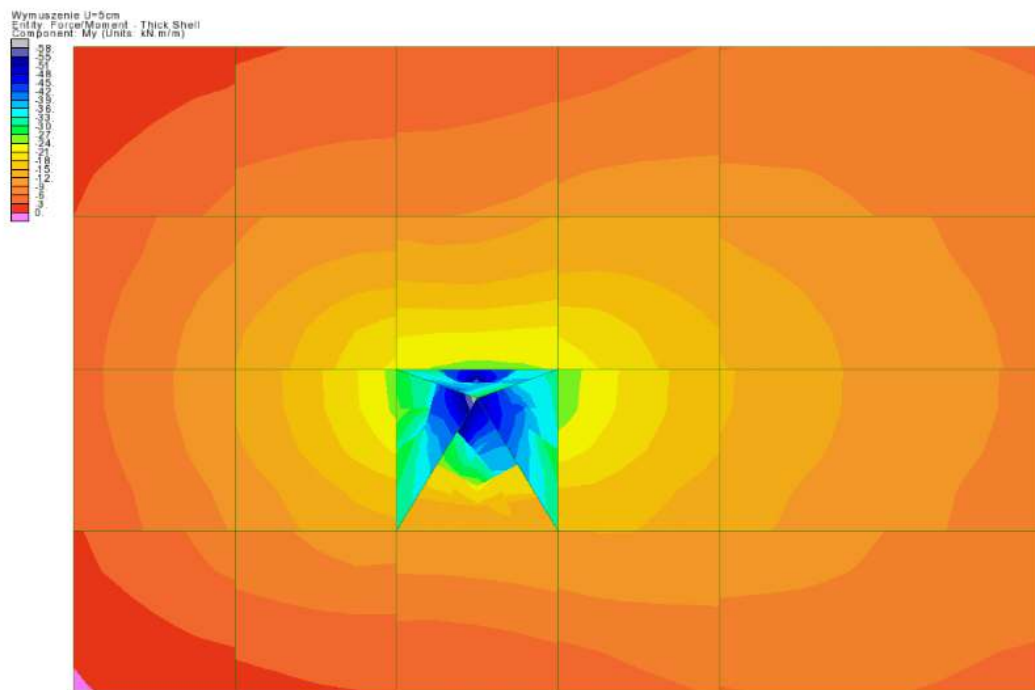


Ny - obszar nad słupem S8 (L40008)

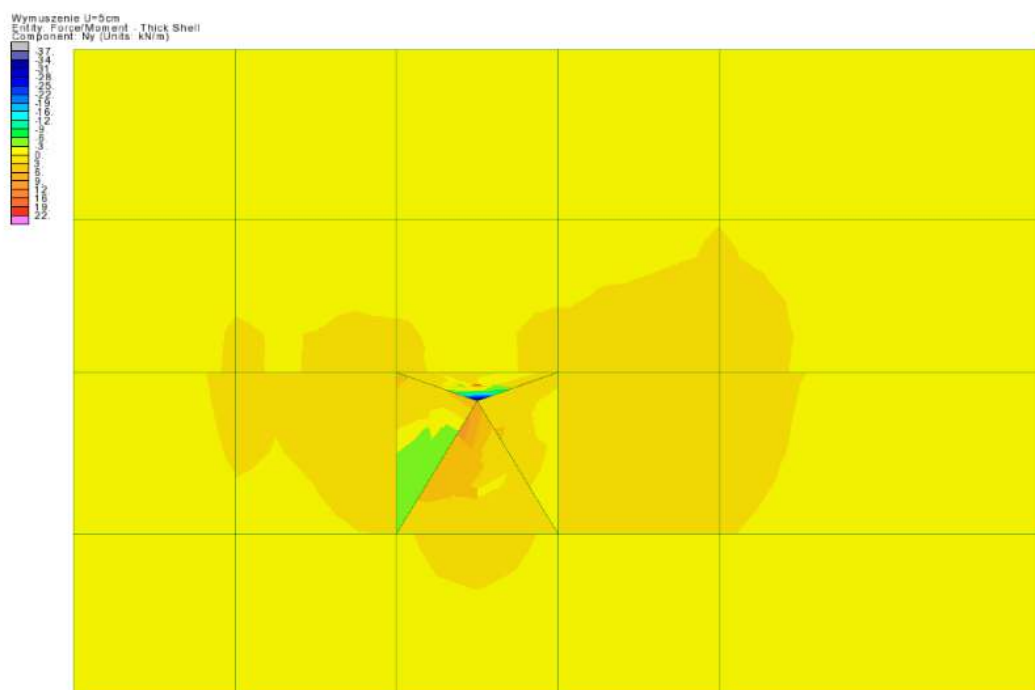


Mx - obszar nad słupem S8 (L40008)

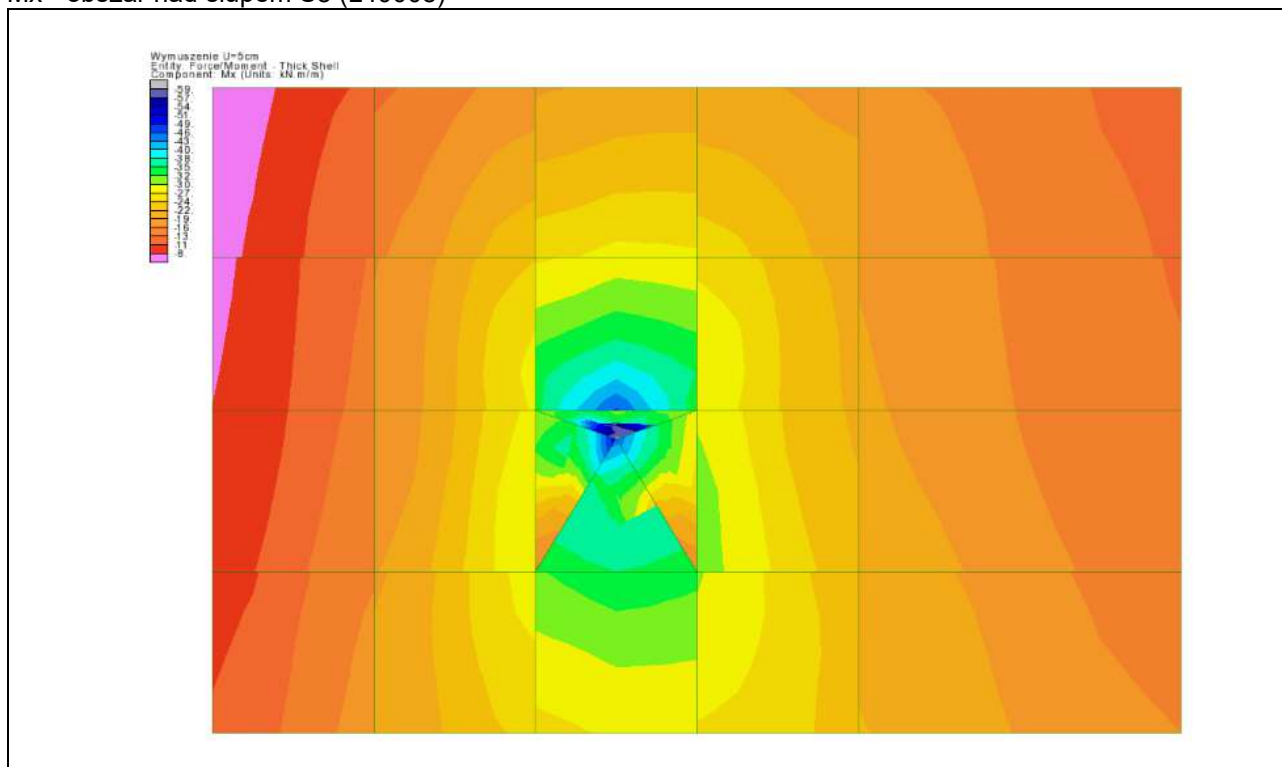

Nx - obszar nad słupem S8 (L40008)

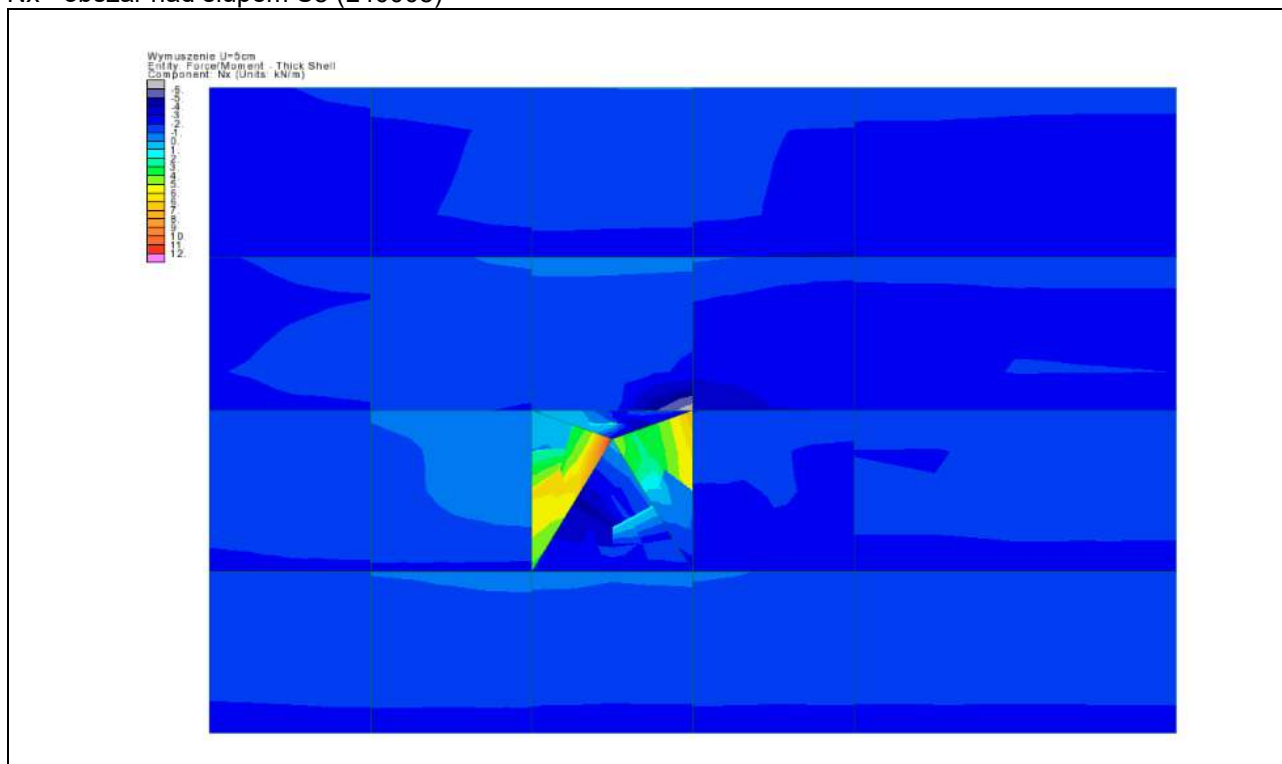


My - obszar nad słupem S9 (L40009)

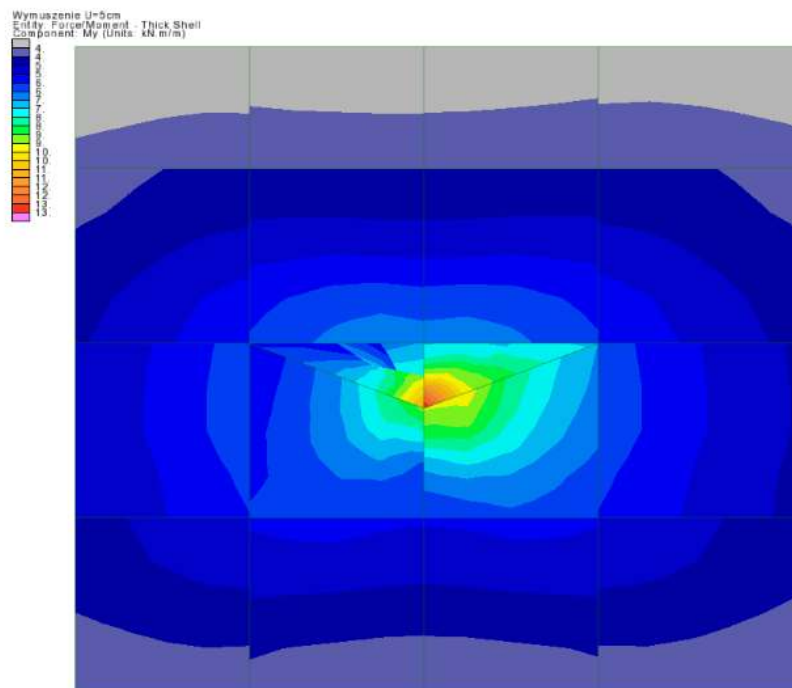


Ny - obszar nad słupem S9 (L40009)




Mx - obszar nad słupem S9 (L40009)

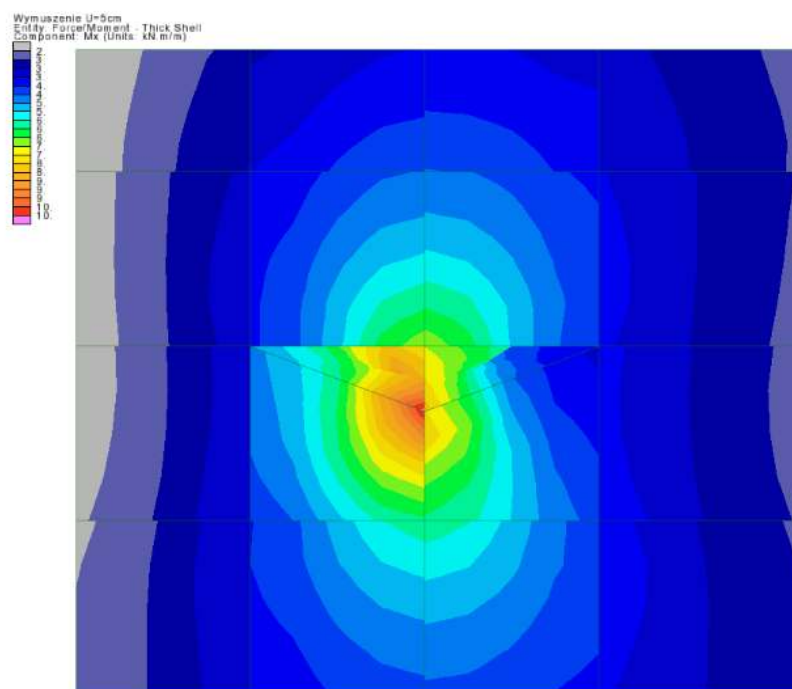


Nx - obszar nad słupem S9 (L40009)

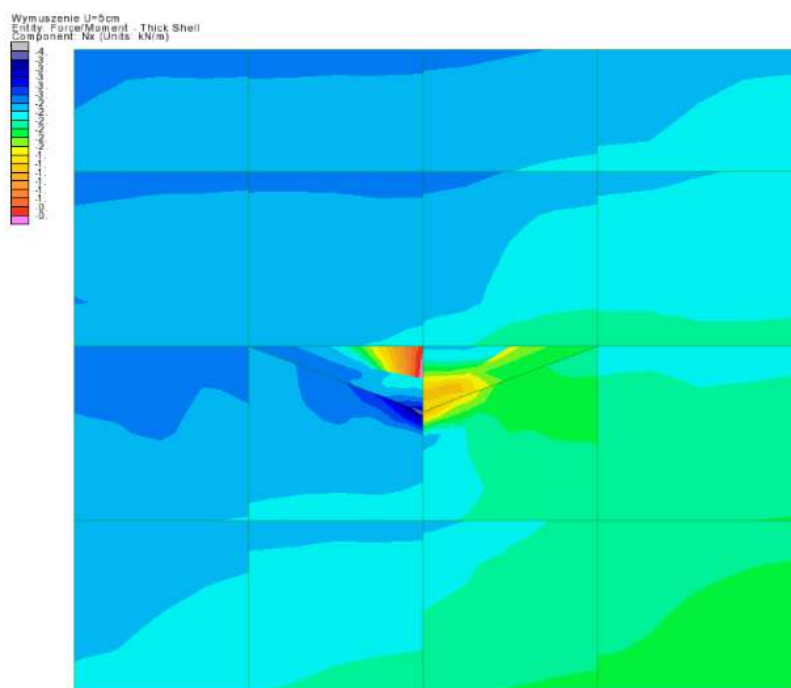


My - obszar nad słupem S10 (L40010)

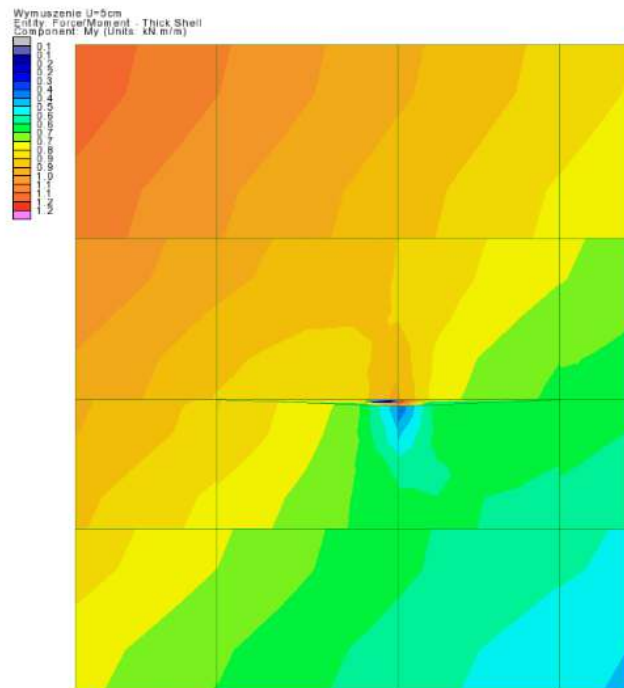


Ny - obszar nad słupem S10 (L40010)

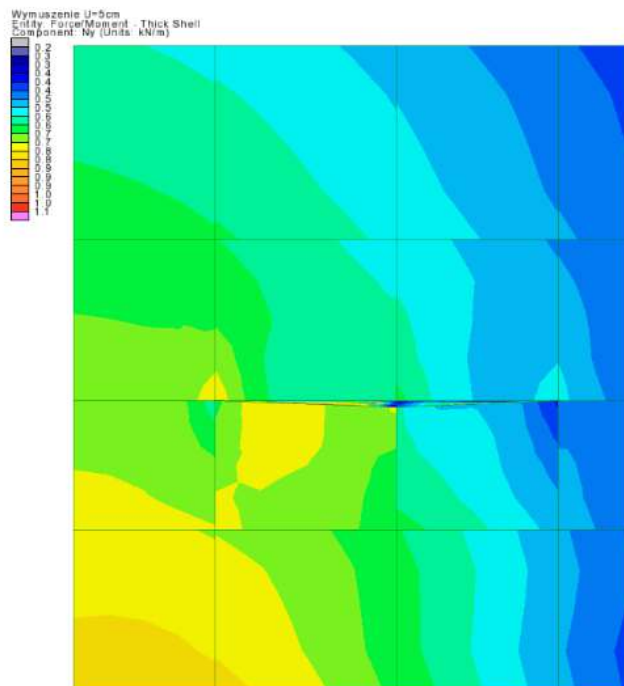


Mx - obszar nad słupem S10 (L40010)

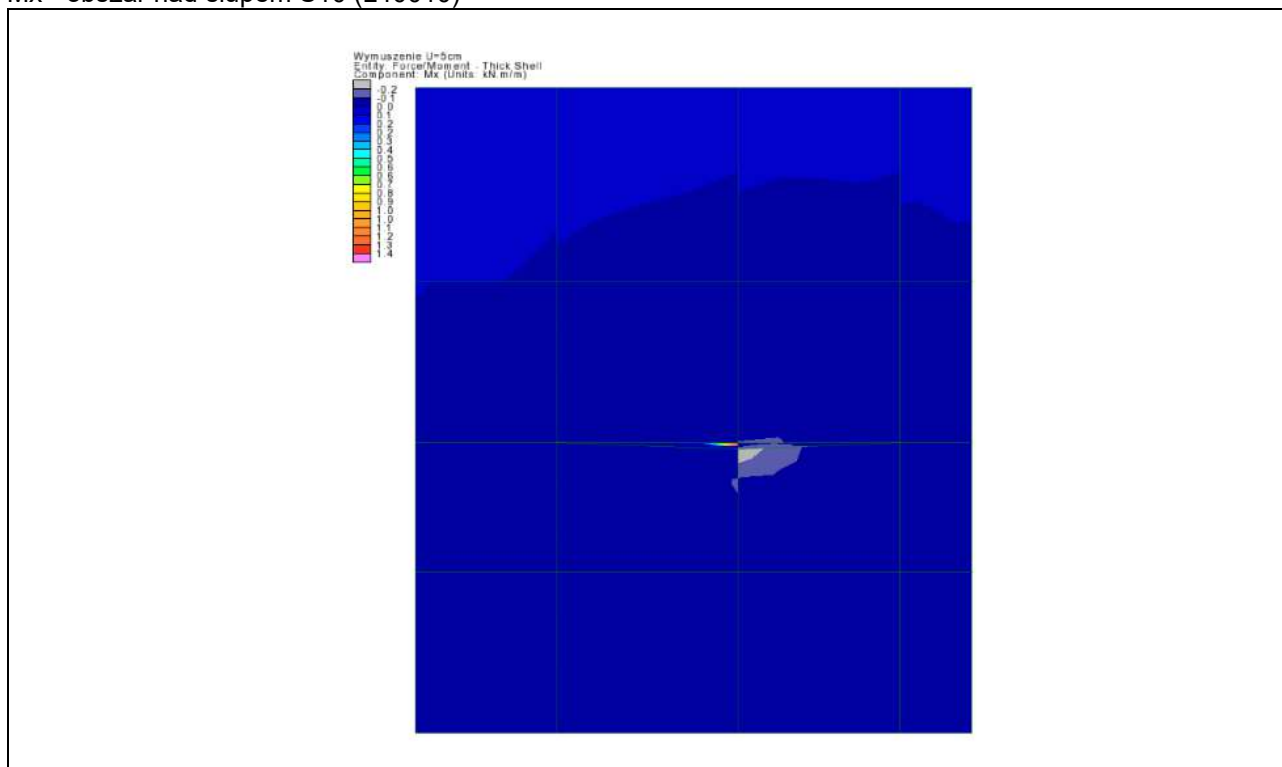


Nx - obszar nad słupem S10 (L40010)

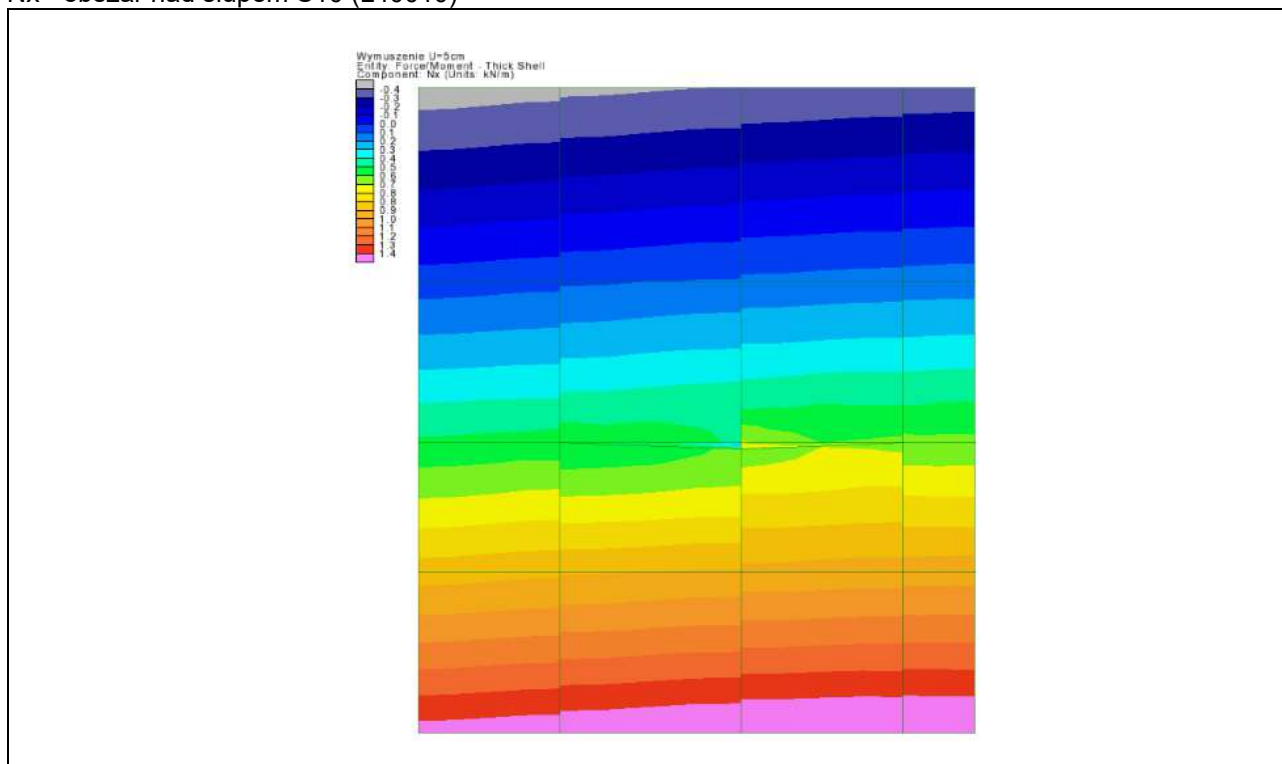


My - obszar nad słupem S11 (L40011)

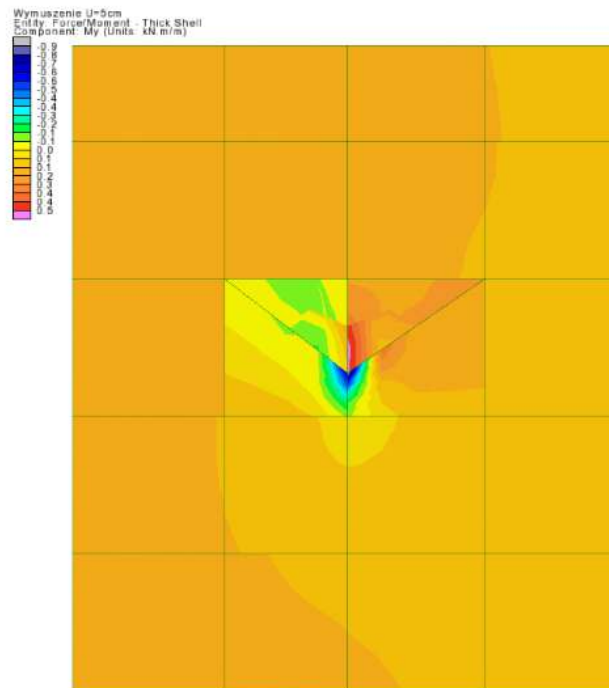


Ny - obszar nad słupem S11 (L40011)

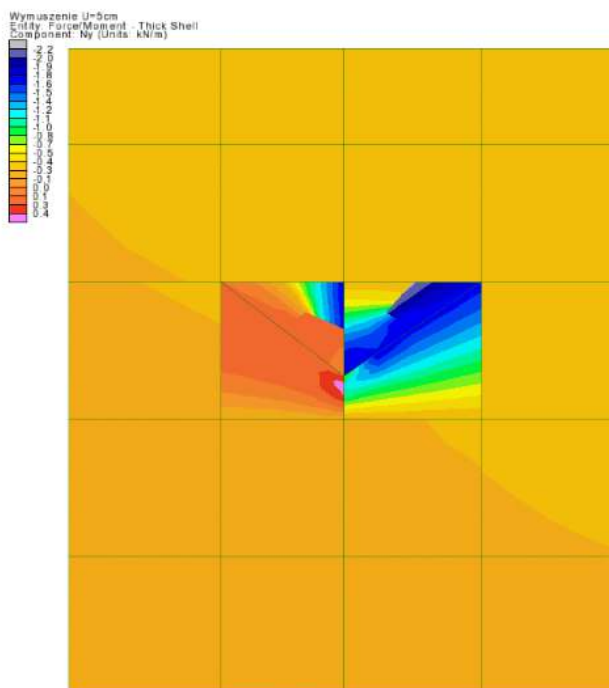


Mx - obszar nad słupem S11 (L40011)

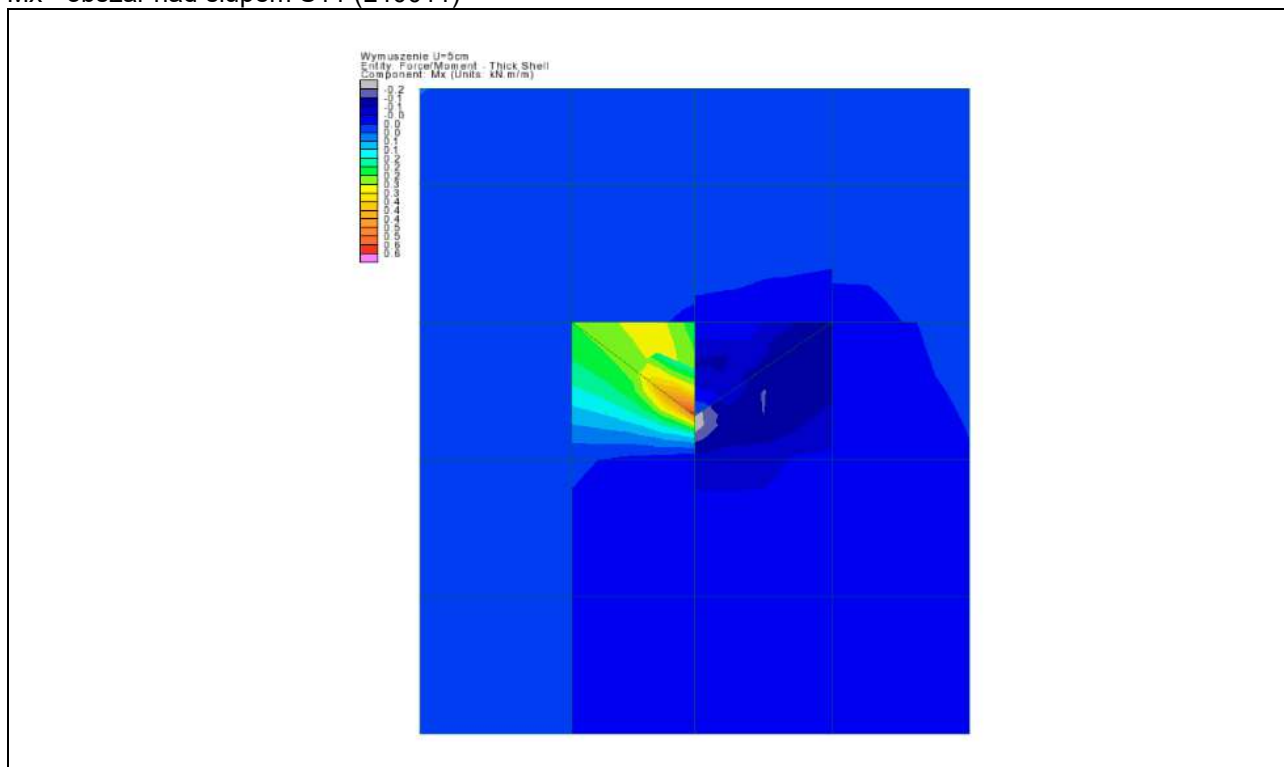


Nx - obszar nad słupem S11 (L40011)

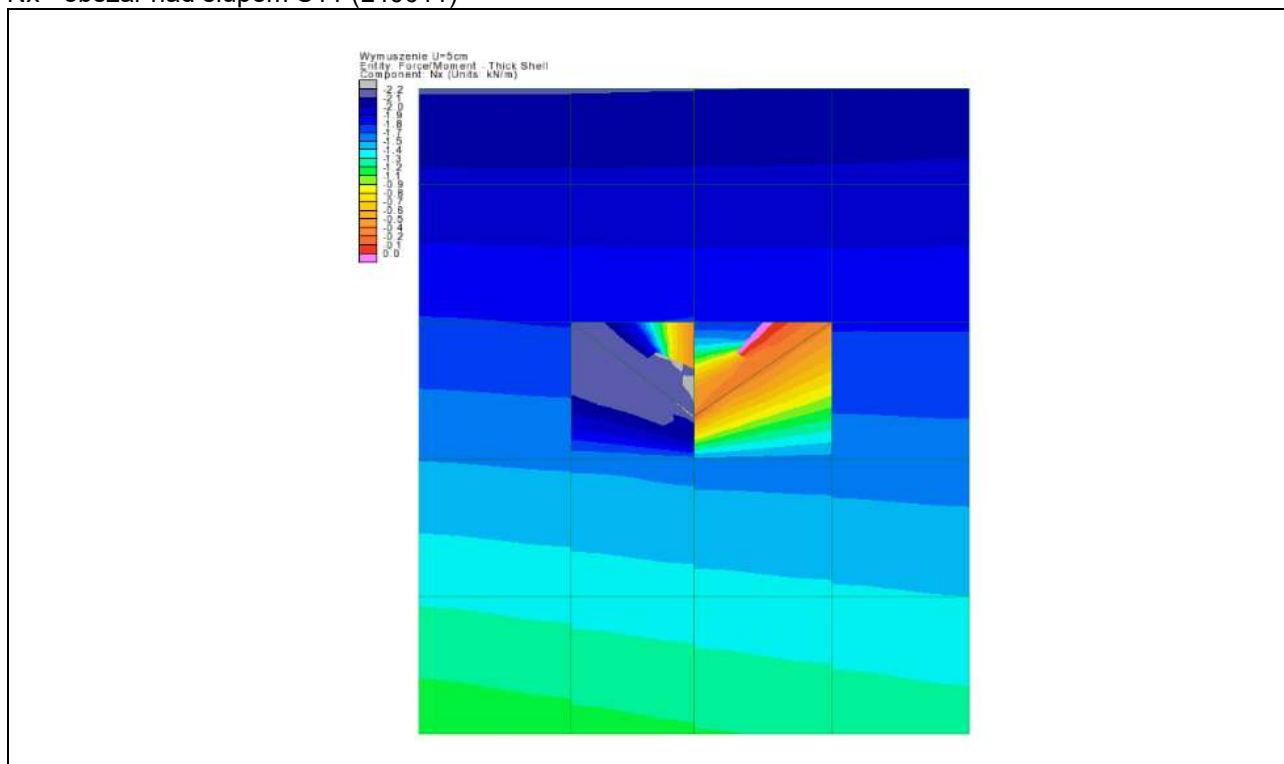


My - obszar nad słupem S12 (L40012)

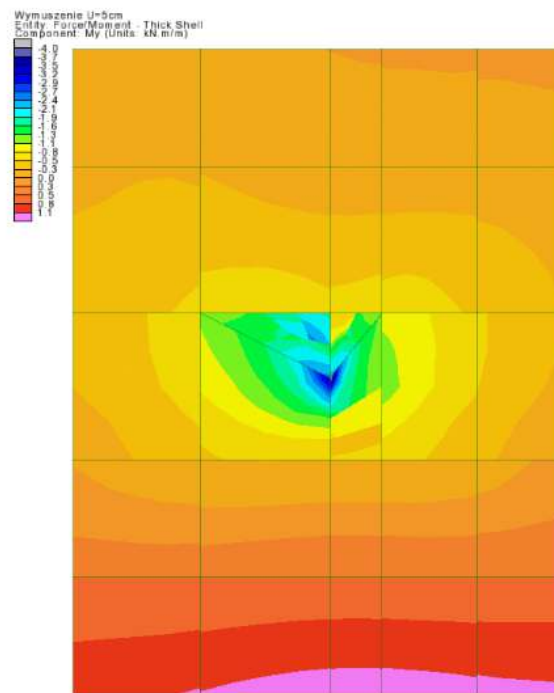


Ny - obszar nad słupem S12 (L40012)

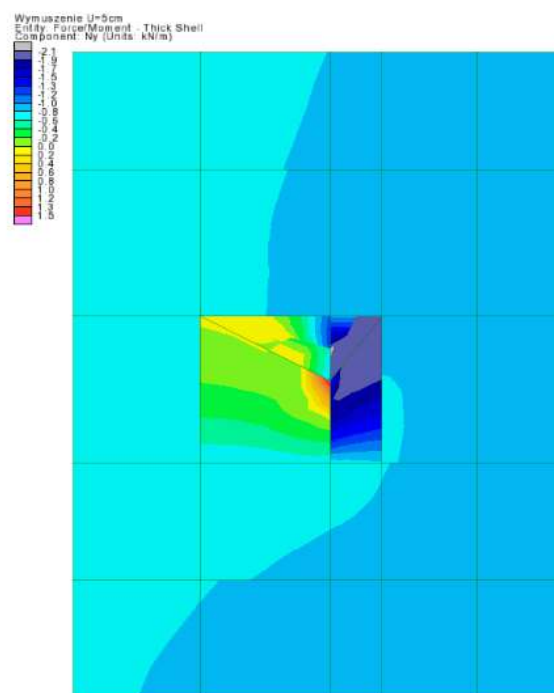


Mx - obszar nad słupem S12 (L40012)

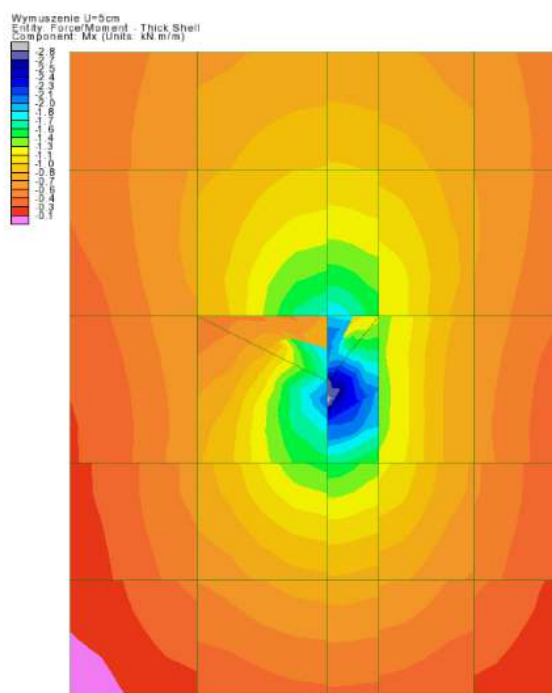

Nx - obszar nad słupem S12 (L40012)

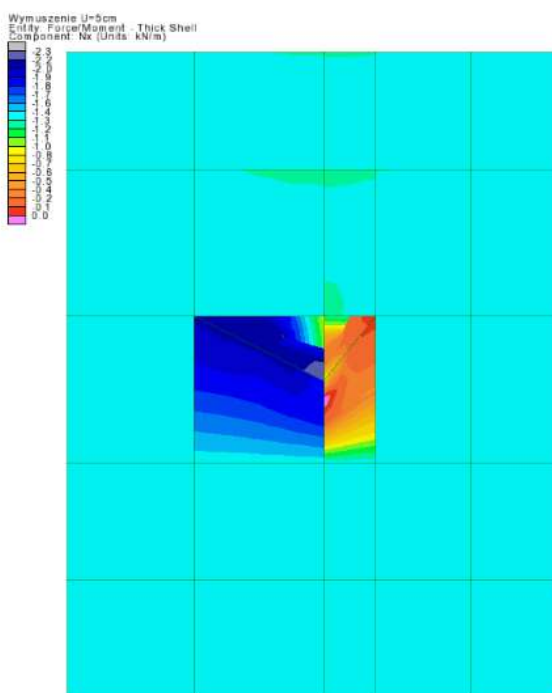


1.2.5. Reakcje dla wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji dachu. Model E.

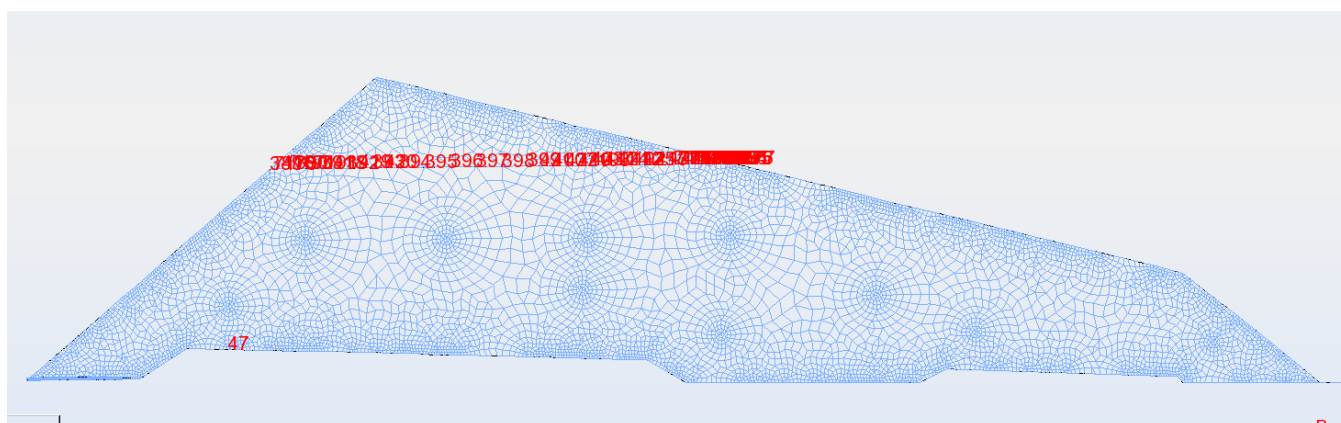

węzeł	odl.	g_dach [kN]	śnieg [kN]	g_dach+śnieg [kN]
389	0.00	313.2	17.5	330.7
7173	0.31	-68.8	-3.7	-72.4
416	1.01	-29.6	-1.3	-30.9
7190	1.59	1.9	0.5	2.3
390	2.03	13.9	1.4	15.3
7191	3.43	18.8	1.6	20.3
391	4.05	40.0	3.4	43.3
418	5.07	65.6	5.4	71.0
392	6.08	68.0	5.4	73.5
419	7.09	78.4	6.2	84.6
393	8.11	99.0	7.9	106.9
420	9.12	58.1	4.6	62.7
394	10.13	129.0	10.7	139.7
395	12.16	141.9	12.6	154.4
396	14.19	120.0	11.0	131.0
397	16.21	141.2	11.6	152.8
398	18.24	157.7	11.9	169.6
399	20.26	103.0	7.7	110.6
421	21.28	60.1	4.5	64.6
400	22.29	53.2	4.1	57.3
422	23.30	50.0	4.0	54.0
410	24.32	27.5	2.2	29.7
7193	24.86	18.2	1.5	19.7
423	25.33	29.7	2.4	32.1
411	26.34	40.8	3.2	44.0
424	27.36	25.6	2.0	27.6
7192	27.72	21.0	1.6	22.5
412	28.37	33.6	2.5	36.1
425	29.38	44.2	3.2	47.4
413	30.40	39.7	2.8	42.5
426	31.41	20.6	1.5	22.1
7189	31.78	10.5	0.8	11.2
7188	32.07	7.6	0.6	8.1
414	32.42	8.8	0.7	9.5
7187	32.89	5.4	0.4	5.8
7186	33.02	2.7	0.2	3.0
427	33.44	2.6	0.3	2.9
7185	33.67	0.9	0.1	1.0
7184	33.95	-0.9	0.0	-0.9
7183	34.06	-1.8	-0.1	-1.9
7182	34.28	-1.2	0.0	-1.2
415	34.45	-2.3	-0.1	-2.4
7181	34.55	-2.7	-0.1	-2.8
7180	34.84	-8.0	-0.4	-8.4
7179	35.05	-15.8	-0.9	-16.7
428	35.46	-33.4	-2.0	-35.4
7174	35.80	-46.9	-2.8	-49.8
7175	36.00	-47.1	-2.9	-50.0
7176	36.17	-63.5	-3.9	-67.4
7177	36.30	-23.8	-1.4	-25.3
256	36.48	459.7	28.8	488.5

2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

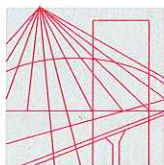

OPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Opole, dnia 17 maja 2009 rok

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0542/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 2b oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 ust. 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OOIB

nadaje uprawnienia i stwierdza że

Pan mgr inż. budownictwa Mariusz Pustelnik

urodzony w dniu 23 września 1975 roku w Kluczborku
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0504/PWOM/09

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności mostowej**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie wyników z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan mgr inż. Mariusz Pustelnik posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu – konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Opolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Pustelnik
ul.Bielska nr 60 m.8
45-401 Opole
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a



Skład Orzekający OKK

1. dr inż. Wiktor Abramek
2. mgr inż. Elżbieta Daszkiewicz
3. mgr inż. Leon Musioł

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w związku z § 15 i § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan mgr inż. Mariusz Pustelnik jest uprawniony w specjalności mostowej do:

1. projektowania drogowych obiektów inżynierskich (w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) takich jak: most, wiadukt, estakada, kładka, tunel, przejście podziemne, przepust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami dróg stanowiącymi bezpośrednie dojazdy do tych budowli, oraz kolejowych obiektów inżynierskich (w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe) takich jak: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych,
 2. sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 3. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi przy wykonywaniu drogowych obiektów inżynierskich (w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) takich jak: most, wiadukt, estakada, kładka, tunel, przejście podziemne, przepust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami dróg stanowiącymi bezpośrednie dojazdy do tych budowli,
 4. kierowania robotami budowlanymi związanymi z kolejowymi obiektami inżynierskimi (w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe) takimi jak: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych,
 5. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 6. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 7. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 8. sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami,
 9. obliczania światła mostów i przepustów
- bez ograniczeń.**



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5RR-UW3-M12 *

Pan MARIUSZ PUSTELNIK o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0087/09

adres zamieszkania ul. MARKA GRECHUTY 6A/18, 45-807 OPOLE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-06 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Politechnika Wrocławska

Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Mostów

ŚWIADECTWO

Nr PWr/SIM/S-13/2009

ukończenia

**SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW
SZCZEGÓŁOWYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH**



Pan Mariusz PUSTELNIK

urodzony dnia 23 września 1975 r. w Kluczborku

ukończył z wynikiem **pozytywnym**

SZKOLENIE INSPEKTORÓW MOSTOWYCH

w zakresie **przeeglądów szczegółowych**

drogowych obiektów inżynierskich

Szkolenie było realizowane w okresie od 20 października 2009 r. do 6 listopada 2009 r. przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej według programu uzgodnionego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Szkolenie obejmowało 56 godzin zajęć, w tym wykłady, ćwiczenia praktyczne, pracę kontrolną i egzamin. Program szkolenia jest wyszczególniony na odwrocie.

Niniejsze świadectwo, łącznie z uprawnieniami budowlanymi, upoważnia do przeprowadzania przeeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich zgodnie z wymaganiami *Instrukcji przeprowadzania przeeglądów drogowych obiektów inżynierskich* wprowadzonej Zarządzeniem Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2009 r.

Kierownik Szkolenia

dr inż. Józef Rabiega

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Jan Biliszcuk

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

Komisja egzaminacyjna:


000001614
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Instytut Inżynierii Lądowej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel./fax 071 328 18 89, tel. 071 320 23 54
www.ill.pwr.wroc.pl, e-mail: ill@pwr.wroc.pl
NIP 896-000-58-51
(1)

SZKOLENIE INSPEKTORÓW MOSTOWYCH

**w zakresie przeglądów szczegółowych
drogowych obiektów inżynierskich**

PROGRAM

1. Przeglądy szczegółowe i monitoring konstrukcji w diagnostyce obiektów mostowych	6 godz.
2. Wybrane zagadnienia mechaniki obiektów inżynierskich	8 godz.
3. Przeglądy szczegółowe obiektów betonowych	8 godz.
4. Przeglądy szczegółowe obiektów stalowych	8 godz.
5. Przeglądy szczegółowe obiektów murowanych	4 godz.
6. Metody komputerowe w zarządzaniu obiektami inżynierskimi	8 godz.
7. Praca końcowa	10 godz.
8. Egzamin	4 godz.
Razem	56 godz.

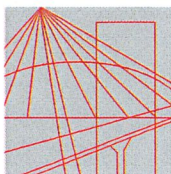

O P O L S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Opole, dnia 21 czerwca 2019 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0055-1867/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z późn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 3a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inż. budownictwa Przemysław Wąs

urodzony w dniu 10 grudnia 1986 roku w Opolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/1677/PBM/19

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej mostowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Pan mgr inż. budownictwa Przemysław Wąs jest uprawniony w specjalności inżynierskiej mostowej do:

1. projektowania drogowych obiektów inżynierskich (w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) takich jak: most, wiadukt, estakada, kładka, tunel, przejście podziemne, przepust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami dróg stanowiącymi bezpośrednie dojazdy do tych budowli, oraz kolejowych obiektów inżynierskich (w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe) takich jak: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych,
 2. sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 4. sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami,
 5. obliczania światła mostów i przepustów,
- bez ograniczeń.**



Otrzymują:

1. Pan Przemysław Wąs
ul. Ignacego Krasickiego 4
46-060 Prószków
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a

Skład Orzekający OKK

1. dr inż. Wiktor Abramek
2. dr hab. inż. Dariusz Bajno
3. mgr inż. Zbigniew Gwizdek
4. mgr inż. Leon Musioł



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-FHG-D6N-9WA *

Pan PRZEMYSŁAW WĄS o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0069/19
adres zamieszkania ul. IGNACEGO KRASICKIEGO 4, 46-060 PRÓSZKÓW
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-28 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

3. RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO ZADASZENIA

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ 1/ 2024

PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): -							5	LNI: 157				
2	Nr drogi: droga wewnętrzna							6	Lokalizacja: ul. Lotnicza, Wrocław				
3	W ciągu ulicy ul. Lotnicza							7	Rodzaj i nazwa przeszkody: tory PKP				
4	Materiał konstrukcyjny: beton sprężony							8	Długość obiektu: 165,07 m				
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	NB	RB						4	Nie		
2	Dojścia w obrębie skrzydeł	RB	OB.	AB	AS					3	Nie		
3	Nawierzchnia torowiska									5	Nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NM	RM	UM						4	Nie		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	RB								3	Nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	RB								4	Nie		
7	Urządzenia odwadniające	NS	OB.	NM	AS					3	Nie		
8	Izolacja pomostu	OB.								2	Nie		
9	Konstrukcja pomostu	RB								3	Nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych									5	Nie		
11	Łożyska									5	Nie		
12	Urządzenia dylatacyjne	NM	NS							4	Nie		
13	Przyczółki	NB								4	Nie		
14	Filary	NB	RB							3	Nie		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT							4	Nie		
16	Przeguby									-			
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	RB								4	Nie		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-			
19	Zakotwienia cięgien									-			
20	Cięgna									-			
21	Urządzenia obce	ZB	UB	RB	PS	PB	CB	DB		1	Tak		
22	Mechanizm ruchu przęsła									-			
23	Pylony									-			
Stan pogody:		deszcz		Ocena średnia obiektu:						3,59			
Temperatura [°C]:		10		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:						3,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):													
Podczas przeglądu stwierdzono wyraźne uszkodzenie w postaci "wbicia" jendego ze słupów wiaty zadaszeniowej przystanku zlokalizowanego na obiekcie skutkiem którego są: - przemieszczenie stropu rzędu 7-8 cm; - słup w obecnej chwili opiera się na zbrojeniu dolnym zadaszenia; - między otuliną dolną a prętami zbrojeniowymi występuje wolna przestrzeń; - nad słupem od góry jednoznacznie wyczuwalne jest wypuklenie powierzchni nad oraz wokół słupa; - luźne elementy uszkodzonej struktury betonowej spadają z wysokości na teren znajdujący się pod spodem. Na podstawie powyższego stwierdzono że struktura betonu w okolicy słupa jest zniszczona i doszło do przebicia przez płytę betonową co wpłynęło na schemat satyczny oraz wyťaženie konstrukcji szczególnie w kwestii pozosyalych słupów podpierających.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):													
Na podstawie uszkodzeń i wniosków przedstawionych w rubryce powyżej stwierdza się, że konstrukcja zadaszenia jest uszkodzona i należy ją w trybie natychmiastowym podeprzeć zgodnie z projektem załączonym do opracowania.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA													
Parametr										Ograniczenie	Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego										Tak	0		
2. Aktualna nośność obiektu										Nie	5		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów										Nie	5		
4. Szerokość skrajni na obiekcie										Nie	5		
5. Wysokość skrajni na obiekcie										Nie	5		
6. Skrajnia / światło pod obiektem										Nie	5		
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):													
nie dotyczy													

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
nie dotyczy

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Tak	1
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu	Tak	A
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Tak	A
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Nie		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. Mariusz Pustelnik	OPL/0504/PWOM/09		20.11.2024; 28.11.2024
2.			

WNIOSEK KIEROWNIKA

Data :

(pieczęć i podpis)

DECYZJA DYREKTORA

Data :

(pieczęć i podpis)

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej

4. Protokół kontroli instalacji odgromowej

5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej

6. Protokół kontroli urządzeń obcych

oświetleniowych /

gazowych /

telekomunik /

energetycznych /

wodociągowych

ciepłowniczych /

innych


Numer ewidencyjny obiektu: -	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU	Karta nr 1.1
		
Fot. 1 Widok na zadaszenie od strony wschodniej		
		
Fot. 2 Widok na zadaszenie od strony północno- wschodniej		



Fot. 3 Widok na zadaszenie oraz ścianę podpierającą od strony południowo-zachodniej




Fot. 4 Widok na zadaszenie oraz peron od strony zachodniej

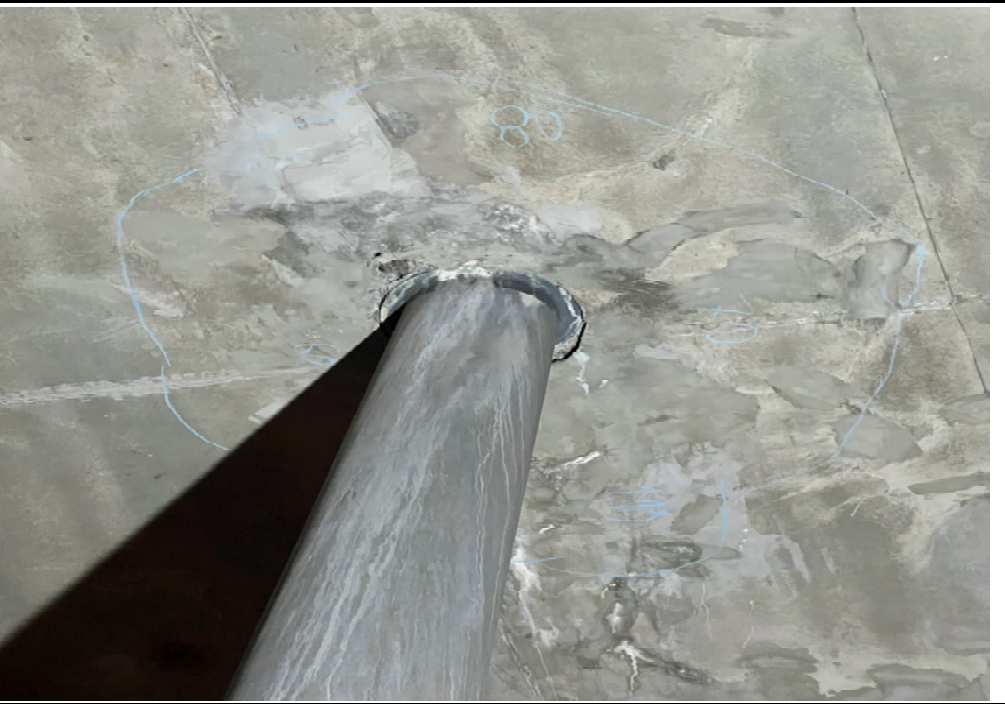Numer ewidencyjny obiektu: -	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ	Karta nr 2.1
		
Fot. 1 Widok od spodu na zadasznie przystanku Widoczne zniszczenie struktury betonu oraz "wbicie" słupa podpierającego w płytę zadaszienia.		
		
Fot. 2 Widok od spodu na zadasznie przystanku. Widoczne "wbicie" słupa w płytę zadaszienia oraz szacowany zakres "pustki powietrznej" pomiędzy betonem z a zbrojeniem.		



Fot. 3 Widok od spodu na zadaszenie przystanku.
Widoczne zniszczenie dolnej części płyty zdaszenia skutkujące powstaniem wolnej przestrzeni pomiędzy spodem płyty a zbrojeniem dolnym.

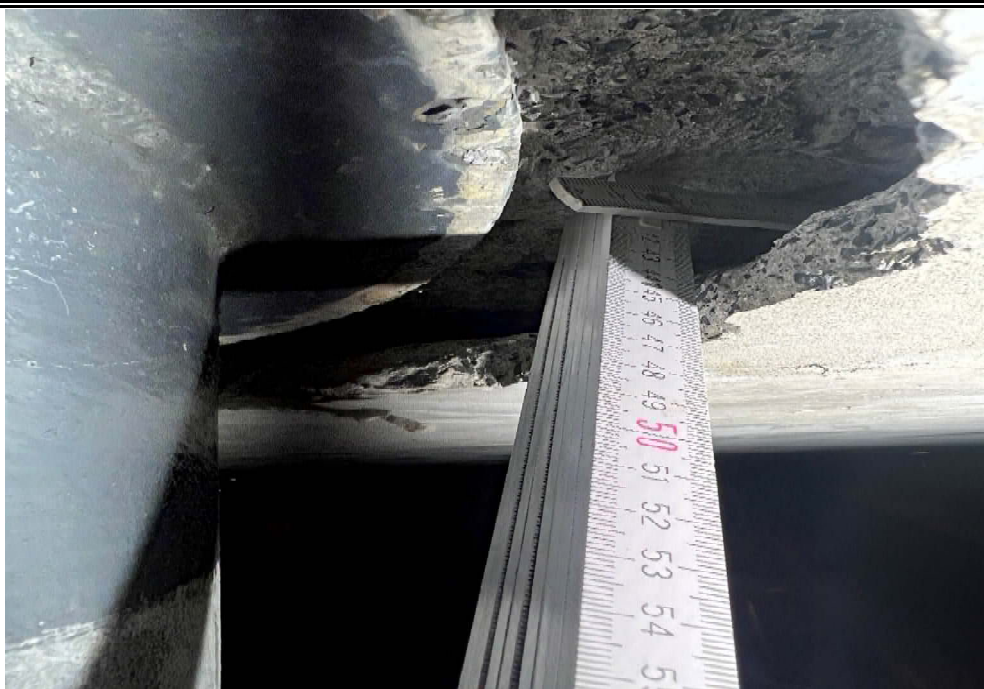

Fot. 4 Widok od spodu na zadaszenie przystanku.
Widoczny zakres pustki powietrznej w strefie dolnej płyty betonowej.

Numer ewidencyjny obiektu: -	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ	Karta nr 2.3
---------------------------------	---	--------------



Fot. 5 Widok od spodu na zadaszenie przystanku.
Widoczny wyraźny ubytek betonu w dolnej strefie płyty zadaszenia spowodowany wbiciem słupa.
Jednocześnie widoczne oparcie słupa podpierającego na zbrojeniu dolnym płyty.



Fot. 6 Widok od spodu na zadaszenie przystanku.
Widoczne odspojenie zbrojenia dolnego od otuliny oraz powstała pustka powietrzna.



Fot. 7 Widok od spodu w strefie jednego ze słupów podpierających.
Widoczne rdzawe zacieki na obwodzie blachy zamykającej głowicę, świadczące o nieszczelności lub braku izolacji płyty zadaszzenia.



Fot. 8 Widok na peron w tsrefie słupa S4.
Widoczne luźne elementy betonowe spadające z płyty zdaszzenia w miejscu przebicia, stwarzające zagrożenie dla użytkowników przystanku.



Fot. 9 Widok od posdu w strefie słupa S4.
Widoczne uszkodzenie płyty zadaszenia spowodowane jej przebiciem.



Fot. 10 Widok na zachodnią krawędź zadaszenia.
Widoczna korozja oraz zarysowania betonu w strefie zakotwień cięgien sprężających.



Fot. 11 Widok na krawędź zadaszenia od strony północnej.
Widoczna korozja, ubytki oraz zacieki na powierzchni betonu.



Fot. 12 Widok na strefę połączenia zadaszenia ze ścianą podpierającą.
Widoczne wyraźne, rdzawe zacieki świadczące o niszczeniu lub braku odpowiedniej izolacji w strefie połączenia.



Fot. 13 Widok na strefę połączenia jednego ze słupów z płytą zadaszenia.
Widoczne spekania i zniszczenia powierzchni antykorozyjnej słupa w górnej części.




Fot. 14 Widok na płytę zdaszenia w strefie krawędzi od strony północnej.
Widoczne odbarwienia, zacieki oraz zasrysowania betonu.

4. RYSUNKI – ZADASZENIA-STAN PROJEKTOWANY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY x = 10,000

skala 1:50

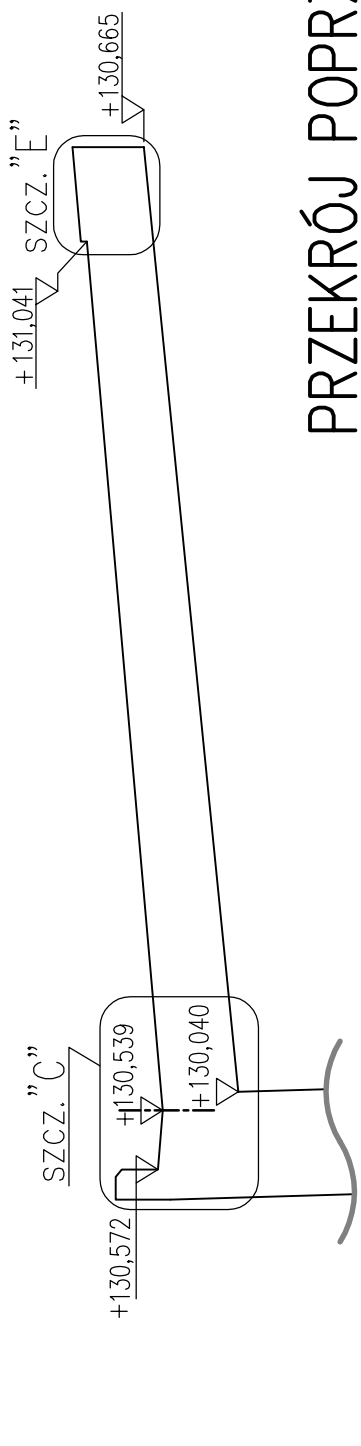


PRZEKRÓJ POPRZECZNY x = 32,000

skala 1:50

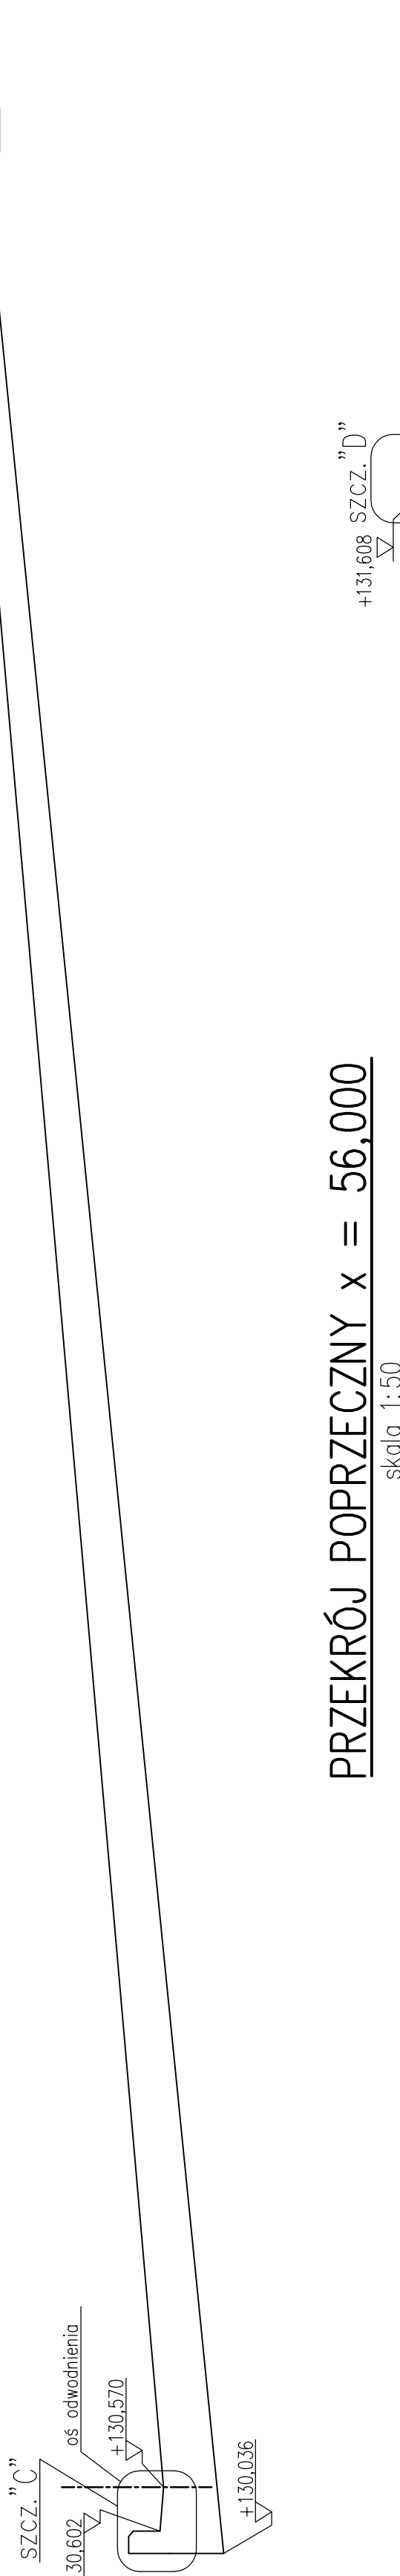


PRZEKRÓJ POPRZECZNY x = 56,000

skala 1:50

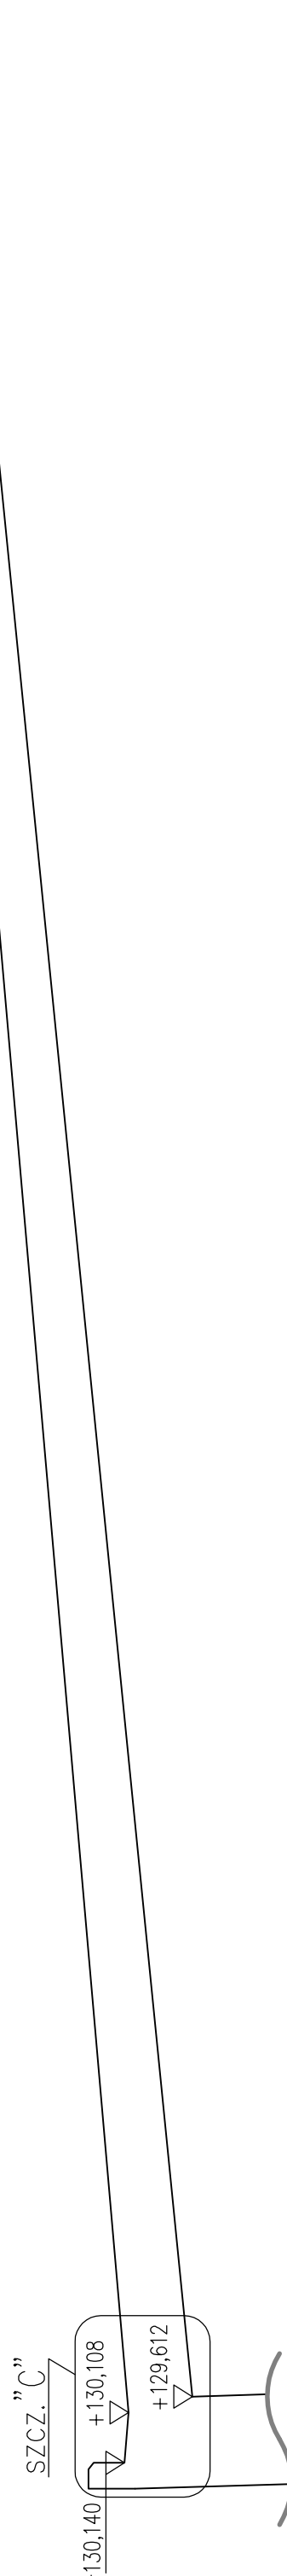


PRZEKRÓJ POPRZECZNY x = 96,000

skala 1:50

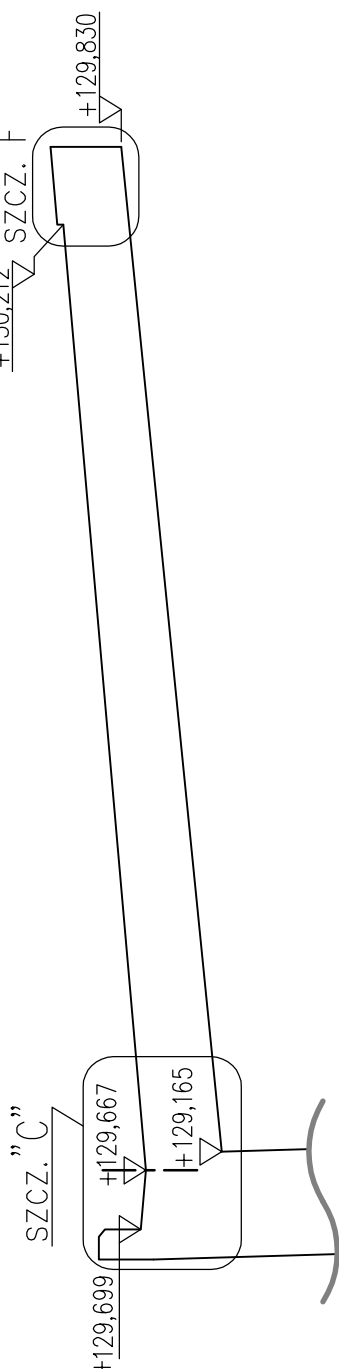


SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:10

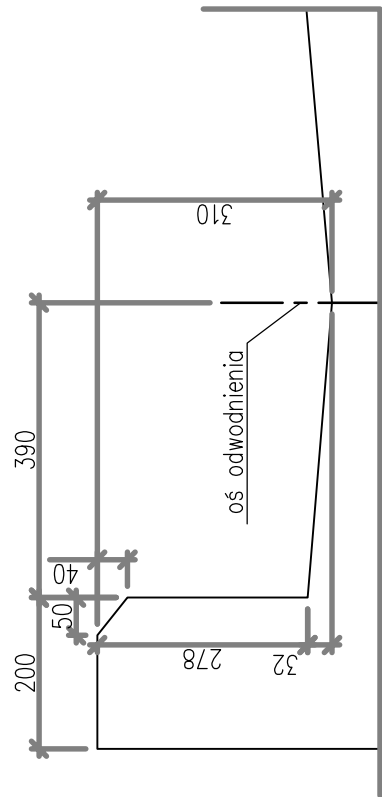


SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:10

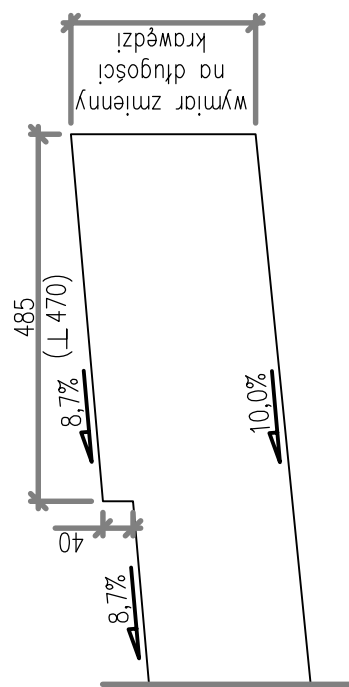


SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:10

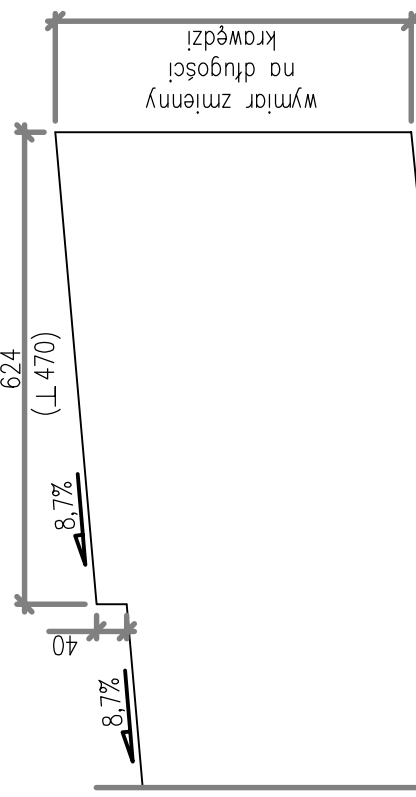

SZCZEGÓŁ "F"

skala 1:10

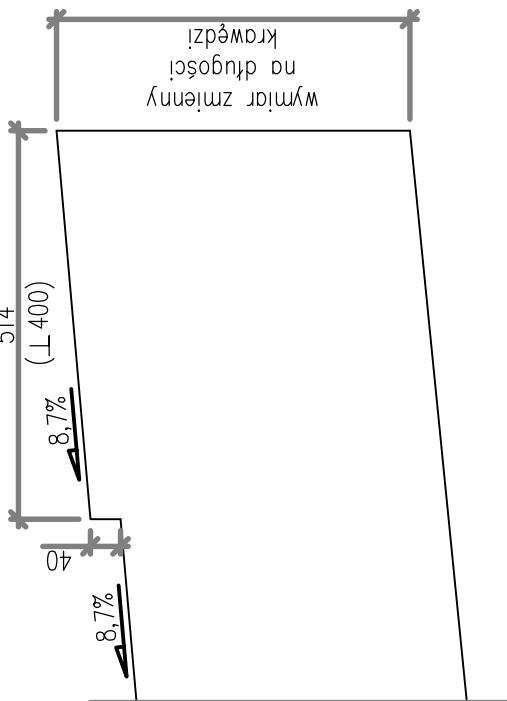

Uwagi:

- W tabelach części 1 i 2 przedstawiono rzędne górnej i dolnej powierzchni dachu w punktach charakterystycznych oraz w przecięciu krawędzi z przekrojami poprzecznymi wyznaczonymi co 2,0 m mierząc od początku lokalnego układu współrzędnych. Rzędne te podane są bez uwzględnienia podniesienia wykonawczego.
- Wykonując szalunek dachu należy uwzględnić podniesienie wykonawcze. Jego wartość Δz zależna jest od współrzędnej y. Zależność tą przedstawiono w postaci krzywej łamanej (schemat na rzucie). Podniesienie wykonawcze przewidziane jest na obszarze znajdującym się po północnej części osi obiektu.

Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL Sp. z o.o.	Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiello 39, 45-920 Opole tel. +48 77 427-18-20, e-mail: biuro@mostopol.pl ; www.mostopol.pl		
	Zamierzenie budowlane		
	OST	Ocena stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu	
Adres zamierzenia		województwo dolnośląskie, miejscowość Wrocław	
Nazwa opracowania		Wykonanie oceny stanu technicznego zadaszenia przystanku tramwajowego na węźle przesiadkowym w okolicy ul. Lotniczej we Wrocławiu	
Typ i rysunek		Dach gabaryt- Część 3- Stan projektowany	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / specjalność	Podpis
BRANŻA MOSTOWA			
Projektant	dr inż. Mariusz Pustelnik	OP/0504/PWOM/09 mostowa	
Projektant	mgr inż. Przemysław Wąs	OP/1607/PBM/19 mostowa	
Nr archiwisty P24037	Data opracowania 11-2024r.	Skala 1:10; 1:50	Wzrys 1:3
			Adnotacje 1/1

5. RYSUNKI- PODPARCIE TYMCZASOWE

6. RYSUNKI- PROPOZYCJA NAPRAWY

